



OPERATION INSTRUCTIONS



ESTUN 机器人 EWAS系列

本体使用说明书



ESTUN 机器人 EWAS 系列

本体使用说明书

M-1201CN-05

感谢您使用埃斯顿机器人产品。

在使用机器人之前，务必仔细阅读机器人安全使用须知，并在理解该内容的基础上使用机器人。

本公司致力于不断提升产品品质，本手册中与产品有关的规格和信息如有改动，恕不另行通知。

本手册中所有陈述、信息和建议均已经过慎重处理，但不保证完全正确。本公司对于因使用本手册而造成的直接或间接损失不负任何责任。

用户必须对其应用任何产品负全部责任，须谨慎使用本手册及产品。

本手册所有内容的解释权属南京埃斯顿机器人工程有限公司。

本手册未对任何一方授权许可，不得以任何方式复制和拷贝其中的全部或部分内容。

版权所有：南京埃斯顿机器人工程有限公司

产品服务热线：400-025-3336

地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号

邮编：211102

电话：025-85097068

公司主页：www.estun.com

电子邮箱：robot@estun.com



安全使用须知

本章说明为安全使用机器人而需要遵守的内容。在使用机器人之前，务必熟读并理解本章中所述内容。

使用埃斯顿机器人的公司、个人应该熟读所在地区、国家的标准和法律，并且安装适当的安全设施保护机器人的使用人员。使用前（安装、运转、保养、检修），请务必熟读并全部掌握本说明书和其他附属资料，在熟知全部设备知识、安全知识及注意事项后再开始使用。但是使用人员即使完全按照手册中给出的所有安全信息进行，埃斯顿公司也无法保证使用人员不会受到任何伤害。

使用人员的定义

使用人员的定义如下所示。

- 操作人员
进行机器人的电源 ON/OFF 操作。
从操作面板启动机器人程序。
- 程序人员
进行机器人的操作。
在安全区域内进行机器人的示教等。
- 维修人员
进行机器人的操作。
在安全区域内进行机器人的示教等。
进行机器人的维护（修理、调整、更换）作业。

操作人员不能在安全区域内进行作业。

程序人员和维修人员可以在安全区域内进行作业。

在进行机器人的操作、编程、维护时，操作人员、程序人员、维修人员必须注意安全，至少应穿戴以下物品进行作业。

- 适合于作业内容的作业服
- 安全鞋
- 安全帽

专门培训

安全区域内的作业，包括搬运、设置、示教、调整、维护等。

在安全区域内进行作业，必须接受过机器人的专业培训。

关于培训的更多信息，请咨询南京埃斯顿机器人工程有限公司。

安全标示

本手册中若出现如下标示的说明内容，用户必须仔细阅读并严格遵守。





标示	定义
 危险	危险标示 如果用户不遵守该标示随后的安全说明，将有可能造成人员伤亡。
 注意	注意标示 如果用户不遵守该标示随后的安全说明，将有损坏设备或人体受伤。
	说明或要点 该标志随后的说明有助于用户更好的理解或有效的操作。

使用人员的安全事项

- (1) 搬运和安装机器人时，务必按照埃斯顿公司所示的方法进行。错误的方法可能导致机器人翻倒，引发事故。
- (2) 务必在机器人安装前划分出安全区域。可在机器人工作区域周围安装栅栏及警示牌保证机器人安全工作，防止闲杂人等进入以及防止机器人伤人。
- (3) 机器人上方不能有悬挂物，以防掉落砸坏机器人等设备。
- (4) 严禁倚靠电控柜，或者随意触动按钮，以防机器人产生未预料的动作，引起人身伤害或者设备损坏。
- (5) 拆分机器人时，注意机器人上可能掉落的零件砸伤人员。
- (6) 在进行外围设备的个别调试时，务必断开机器人电源后执行。
- (7) 外围设备均应连接适当的地线。
- (8) 首次使用机器人操作时，务必以低速进行。然后逐渐加速，并确认是否有异常。
- (9) 在使用示教器时，戴上手套可能导致操作上的失误，务必摘下手套后操作。
- (10) 程序和系统变量等信息，可以保存到存储卡等介质中。为了防止因意外而丢失数据，建议用户定期保存数据。
- (11) 严禁搬动机器人各轴，否则可能造成人身伤害和设备损坏。
- (12) 在进行电控柜与机器人、外围设备间的配线及配管时须采取防护措施，如将管、线或电缆从坑内穿过或加保护盖予以遮盖，以免被人踩坏或被叉车碾压而坏。
- (13) 任何工作的机器人都可能有不可预料的动作，对工作范围内的人员造成严重的伤害或者对设备造成破坏。在准备机器人工作前，需测试各安全措施（栅栏门、抱闸、安全指示灯）的可靠性。在开启机器人前，确保机器人工作范围内没有其他人员。
- (14) 通过软件设定的动作范围及负载条件切勿超出产品规格表中的规定值，设置不当可能造成人员伤亡或机器损坏。
- (15) 如果工作必须要在机器人工作范围内进行，需要遵循以下规则：
 - 模式选为手动模式后才能连接使能，断开计算机控制等其他自动控制。
 - 当机器人处于手动模式时，速度必须限制在 250mm/s 以下；机器人需要调到手动全速度时，只有对风险充分了解的专业人员才能操作。
 - 注意机器人的转动关节，防止头发、衣服被卷入关节；同时要注意机器人或者其他的附属设备运动可能造成的其他危险。
 - 测试电机抱闸是否正常工作，以防机器人异常造成人身伤害。
 - 考虑机器人突然向自己所处方位运动时的应变方案。
 - 确保设置躲避场所，以防万一。





危险

在任何情况下，都不要站在任何机器人臂下方，以防机器人异常运动或者其他人连接使能。



注意

在现场需要放置一个二氧化碳灭火器，以防机器人系统失火。

操作人员：

- (1) 在操作机器人前，应先按电控柜前门及示教器右上方的急停键，以检查“伺服准备”的指示灯是否熄灭，并确认其电源确已关闭。
- (2) 在操作期间，绝不允许非工作人员触动电控柜。否则可能会造成机器人产生未预料的动作，从而引起人身伤害和设备损坏。
- (3) 当往机器人上安装一个工具时，务必先切断（OFF）控制柜及所装工具上的电源，并且悬挂警示牌。安装过程中如接通电源，可能造成电击，或产生机器人的非正常运动，从而引起伤害。
- (4) 急停
急停独立于所有机器人电气控制，可以停止所有机器人运动。
急停意味着连接到机器人上的所有电源断开，但是伺服电机上抱闸的电源没有断开，必须释放急停按钮并且重新开启机器人，机器人才能重新运作。



机器人系统里有几个急停按钮可以来紧急停止机器人，示教器和电控柜上都有一个红色的按钮（如左图所示）。当然用户也可以根据自己需要自己设置急停按钮。
急停按钮必须安装在容易触碰到的位置，以便出现意外时可以紧急停止机器人。



注意

急停只能被用于紧急情况下急停机器人，不能用于平常的程序停止，关闭机器人等。



危险

操作者需要注意伺服电机的动力线、连接夹具和其他装置的动力线的高电压危险。

程序人员：

在进行机器人的示教作业时，程序员在某些情况下需要进入机器人的动作范围内，尤其应注意安全。



注意

接通、断开使能是通过操作一个在示教器上的 Mot 按钮，当按下时，伺服电机上使能；当断开时，伺服电机断开使能。

为了确保安全使用示教器，需要遵守下面规则：

- 确保使能按钮在任何时候都有效。
- 在暂时停止机器人、编程或者测试时，使能需要及时断开。
- 示教者在进入机器人工作区域时，需要带着示教器，避免其他人在编程者不知情时操作机器人。
- 示教器不得放在机器人工作范围内，以防机器人运动时碰到示教器引起异常动作。





维修人员：

(1) 注意机器人中容易发热的部件

正常运作的机器人部分部件会发热，尤其是伺服电机，减速机部分，靠近或触碰容易造成烫伤。在发热的状态下必须触碰部件时，应佩戴耐热手套等保护用具。



注意

**用手触摸这些部分前先用手靠近这些部分感受其温度，以防烫伤。
在停机后等待足够时间让高温部分冷却下来再进行维修工作。**

(2) 关于拆卸部件的安全注意事项

在确认齿轮等内部零件不再旋转、运动后打开盖子或保护装置，在齿轮、轴承等旋转时不能打开保护装置。如果有必要，使用辅助装置使内部不再固定的零件保持它的原来的位置。

在维修、安装、保养等服务后的第一次测试需要遵循下面的步骤：

- a) 清理机器人和机器人工作范围内的所有维修、安装工具。
- b) 安装好所有的安全措施。
- c) 确保所有人站在机器人的安全范围之外。
- d) 测试时要特别要注意维修的部件的工作情况。

在维修机器人时，禁止把机器人作为梯子，不要爬上机器人，以防摔落。

(3) 关于气动/液压的安全注意事项

在关闭气源或者液压泵后，气压/液压系统中存在残留的气体/液体，这些气体/液体有一定的能量，要采取一定的措施防止残留的能量对人体和设备造成伤害，在维修气压和液压元件前，需要把系统中残留的能量释放掉。



注意

为防意外，需要安装安全阀。

(4) 虽然故障诊断时需要开启电源，但在维修机器人时务必要关闭电源，切断其他电源连接。

(5) 抱闸检测

正常运行中，抱闸通常会磨损，这时需要对抱闸进行检测。具体步骤如下。

- a) 让机器人各个关节动到关节承受最大负载的位置。
- b) 关闭机器人，抱闸工作。
- c) 对各关节做标记。
- d) 过段时间看机器人各关节是否活动。

(6) 加润滑油时的安全事项

当给减速机加润滑油时，对人身、设备都有可能造成伤害，所以在进行加油工作以前，必须遵循以下的信息。

- 在进行加油或放油工作时要戴防护措施（手套等），以防高温油液或者减速机对维修人员造成伤害。
- 打开油腔盖时需谨慎，油腔内可能存在压力造成溅射心，务必远离开口。
- 加油应根据油量表操作，禁止加满，完成后应检查油液指示口。
- 不同型号的油不能加入同一减速机，更换不同型号油前，需将残余油液清理干净。
- 放油要放完全或者在加完油后要检查油液指示口。





在放空减速机内油液前，可以先运行机器人一段时间加热油液，放油更容易。

刀具、外围设备的安全事项

在机器人关闭后，机器人外接设备有可能还在运行，所以外接设备的电源线或者动力电缆损坏也会对人体造成伤害。

机器人的安全事项

在紧急的情况下，机器人的任何一个臂夹到操作人员了，均需要拆除。安全拆除相关问题详情请询问我司技术人员。

小型机器人手臂可以手动移除，但是大型机器人需要用到吊车或者其他小型设备。

在释放关节抱闸之前，机械臂需要先固定，确保机械臂不会在重力作用下对被困者造成二次伤害。

机器人的停止方法

机器人有如下 3 种停止方法。

断电停止

这是断开伺服电源，使得机器人的动作在一瞬间停止的机器人停止方法。由于在机器人动作时断开伺服电源，减速动作的轨迹得不到控制。

通过断电停止操作，执行如下处理：

- 发出报警后，断开伺服电源。机器人的动作在一瞬间停止。
- 暂停程序的执行。

对于动作中的机器人，通过急停按钮等频繁进行断电操作，会导致机器人的故障。应避免日常情况下断电停止的系统配置。

报警停止

这是机器人系统发出报警（断电报警除外）后，通过控制指令使机器人的动作减速停止的机器人停止方法。

通过控制停止，执行如下处理：

- 机器人系统因过载、故障等原因发出报警（断电报警除外）。
- 伺服系统发出“控制停止”指令，减速停止机器人的动作，暂停程序的执行。
- 断开伺服电源。

保持

这是维持伺服电源，使得机器人的动作减速停止的机器人停止方法。

通过保持，执行如下处理：

- 使机器人的动作减速停止，暂停程序的执行。





警告、注意标签

(1) 电击警示标识



图 0-1 电击警示标识

贴有此标签处有高压、电击危险，应予注意。

(2) 高温警示标识

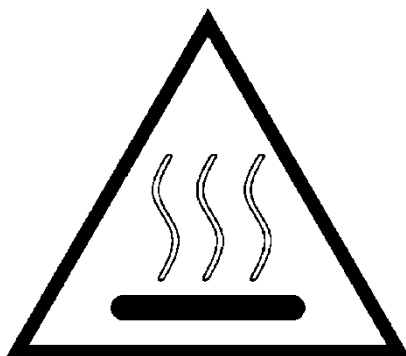


图 0-2 高温警示标识

贴有此标签处会发热，应予注意。在发热状态下必须接触设备时，应佩戴耐热手套等防护用具。

(3) 禁止踩踏标识





图 0-3 禁止踩踏标识

不要将脚搭放在机器人上，或爬到机器人上面。踩踏会造成设备不良影响，也可能造成作业人员伤害事故。

(4) 机器人伤人警示标识

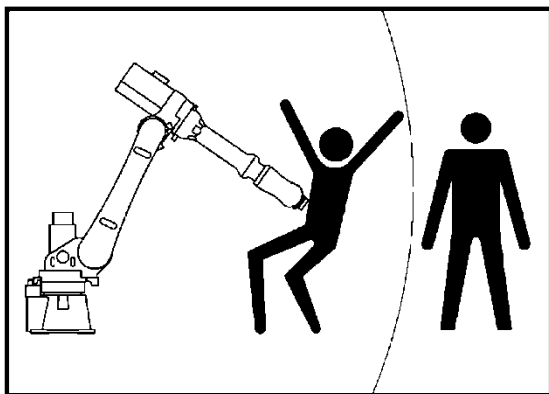


图 0-4 机器人伤人警示标识

在机器人动作范围内作业有受到机器人伤害的危险。

(5) 禁止拆卸标识



图 0-5 禁止拆卸标识

贴有此标志的部位禁止用户对其进行拆卸。应由专业人员使用专业工具进行拆卸。

(6) 搬运标识



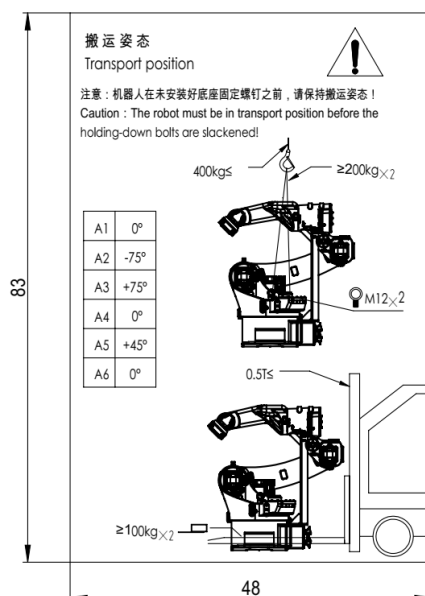


图 0-6 ER8-1450-HW 搬运标识

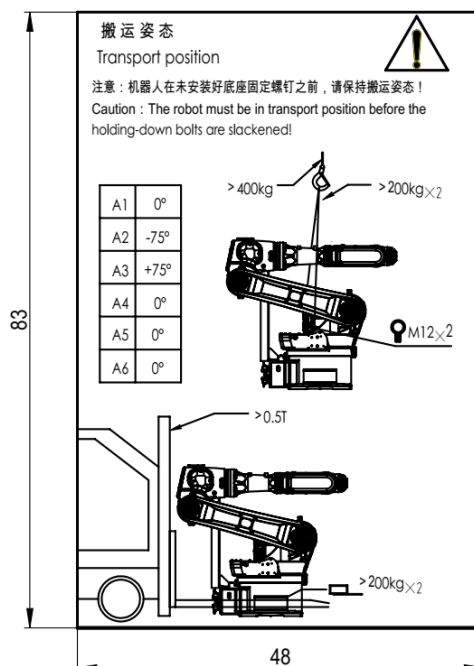


图 0-7 ER8-1500-CW 搬运标识

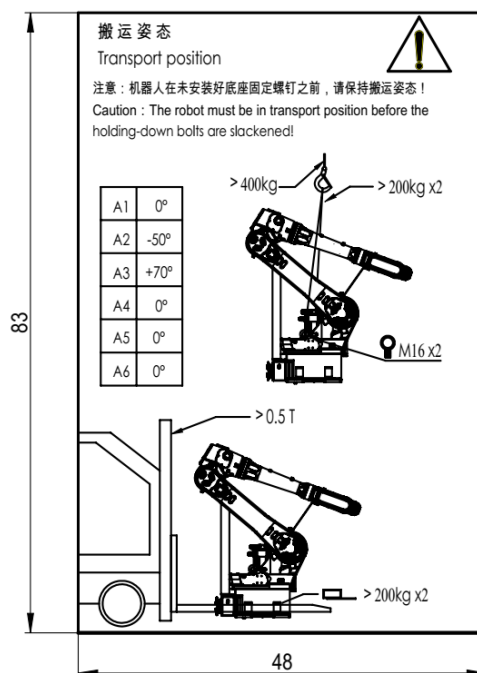


图 0-8 ER8-2000-CW 搬运标识

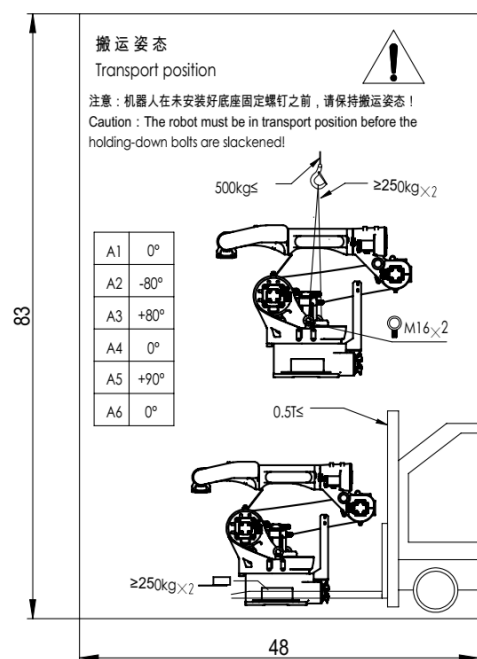


图 0-9 ER8-2000-HW 搬运标识



前言

本说明书适用于以下机器人型号。

机型名称	可搬运重量
ER8-1450-HW	8kg
ER8-1500-CW	8kg
ER8-2000-CW	8kg
ER8-2000-HW	8kg

相关说明书一览

ESTUN 机器人 EWAS 系列本体使用说明书
ESTUN RCS2 系统使用说明书
S1F 系列控制柜使用说明书
S1E 系列控制柜使用说明书





CONTENTS

安全使用须知.....	1
前言.....	1
目录.....	1
第 1 章 搬运.....	1
1.1 起重机搬运方式.....	3
1.2 安装.....	6
1.3 安装条件.....	11
第 2 章 与控制装置之间的连接.....	13
第 3 章 产品规格.....	14
3.1 机器人的构成.....	14
3.2 外形尺寸和动作范围.....	18
3.3 原点位置和可动范围.....	22
3.4 手腕部负载条件.....	29
3.5 附加负载条件.....	31
第 4 章 安装设备.....	34
4.1 末端法兰安装接口.....	34
4.2 设备安装面.....	36
4.3 外部管线.....	40
第 5 章 维护和维修.....	42
5.1 日常检修.....	42
5.2 定期检修·定期维修.....	42
5.3 传动带的维护.....	45
5.3.1 同步带的调整.....	45
5.3.2 同步带失效形式.....	48
5.4 电池的更换.....	50
5.5 机器人润滑.....	50
5.5.1 各轴注油口、出油口位置.....	51
5.5.2 润滑脂更换步骤.....	57
5.5.3 释放润滑脂槽内残余压力的步骤.....	58
第 6 章 零点校准.....	59
6.1 零点校准概述.....	59
6.2 专用仪器校准.....	59
6.3 机械零点校准.....	60
6.3.1 零点校准方法.....	60
6.3.2 各轴零点校准.....	60
6.4 ESTUN 工业机器人精度标定软件校准.....	65
7. 常见问题处理.....	68
7.1 7.1 必要工具.....	68



7.2.7.2 常见问题及处理方法	68
7.3.7.3 伺服电机更换部件	69
7.3.1 更换 J1 轴伺服电机	69
7.3.2 更换 J2 轴伺服电机	71
7.3.3 更换 J3 轴伺服电机	74
7.3.4 更换 J4 轴伺服电机	78
7.3.5 更换 J5 轴伺服电机	81
7.3.6 更换 J6 轴伺服电机	85
第 8 章 附录	89
8.1 附录 A 螺钉拧紧扭矩表	89
8.2 附录 B 化学螺栓规格和技术参数	89
8.3 附录 C ER8-1450-HW 建议备件清单（一台/套所需）	89
8.4 附录 D ER8-1500-CW 建议备件清单（一台/套所需）	90
8.5 附录 E ER8-2000-CW 建议备件清单（一台/套所需）	90
8.6 附录 F ER8-2000-HW 建议备件清单（一台/套所需）	错误!未定义书签。
8.7 附录 G ER8-2000-HW 建议备件清单（一台/套所需）	90
第 9 章 说明书改版履历	91





第 1 章 搬运



危险

搬运机器人时应确保机器人安全可靠，否则将引起机器人损坏或人员伤害。

在移动机器人前，把机器人各关节运动到搬运姿态，确保在运输过程中机器人保持运输姿势不动且固定，机器人保持搬运姿态姿势直到机器人被完全安装、固定。搬运姿势各轴转动角度如下表所示，搬运过程中按照下表所示角度搬运，否则会出现安全事故或导致设备故障。

角度	J1 轴	J2 轴	J3 轴	J4 轴	J5 轴	J6 轴
ER8-1450-HW	0°	-75°	+75°	0°	+45°	0°
ER8-1500-CW	0°	-75°	+75°	0°	0°	0°
ER8-2000-CW	0°	-50°	+70°	0°	0°	0°
ER8-2000-HW	0°	-80°	+80°	0°	+90°	0°

在安装、拆卸、运输机器人时，机器人重量都是很重要的参数，下表列出了机器人主要部件的理论重量。

表 1.1 机器人部件理论重量

部件名称	重量 (kg)			
	ER8-1450-HW	ER8-1500-CW	ER8-2000-CW	ER8-2000-HW
机器人整机	170	165	281	286
大臂铸件	19.4	19	38.4	39.7
底座装配体 (含转座)	100.8	99	177.8	178.3
小臂装配体 (含电机座及 3、4、5 轴电机)	28.6	25	32.4	45
手腕 (含 6 轴电机)	11.6	11	11	11.8

IN FO

部分零部件重量较轻，在此暂不列出，如有需要请向本公司索取。

本系列机器人运输时需安装固定支架。安装机器人前需将固定支架拆除。下图示意出固定支架螺钉孔，方便用户拆卸。



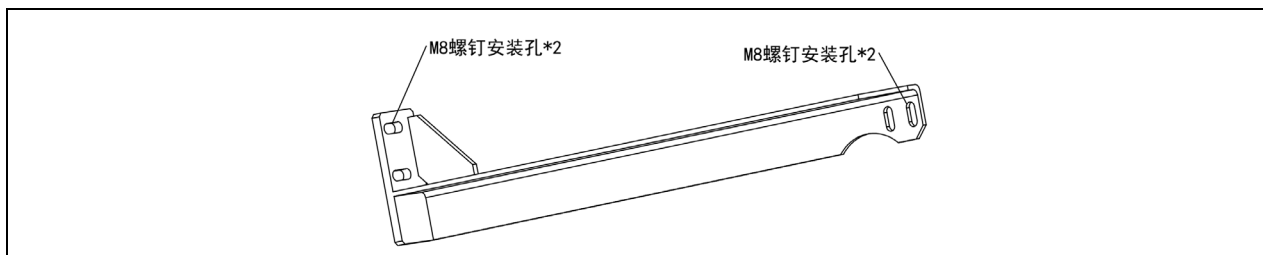


图 1-1 机器人固定支架示意图 (ER8-1450-HW)

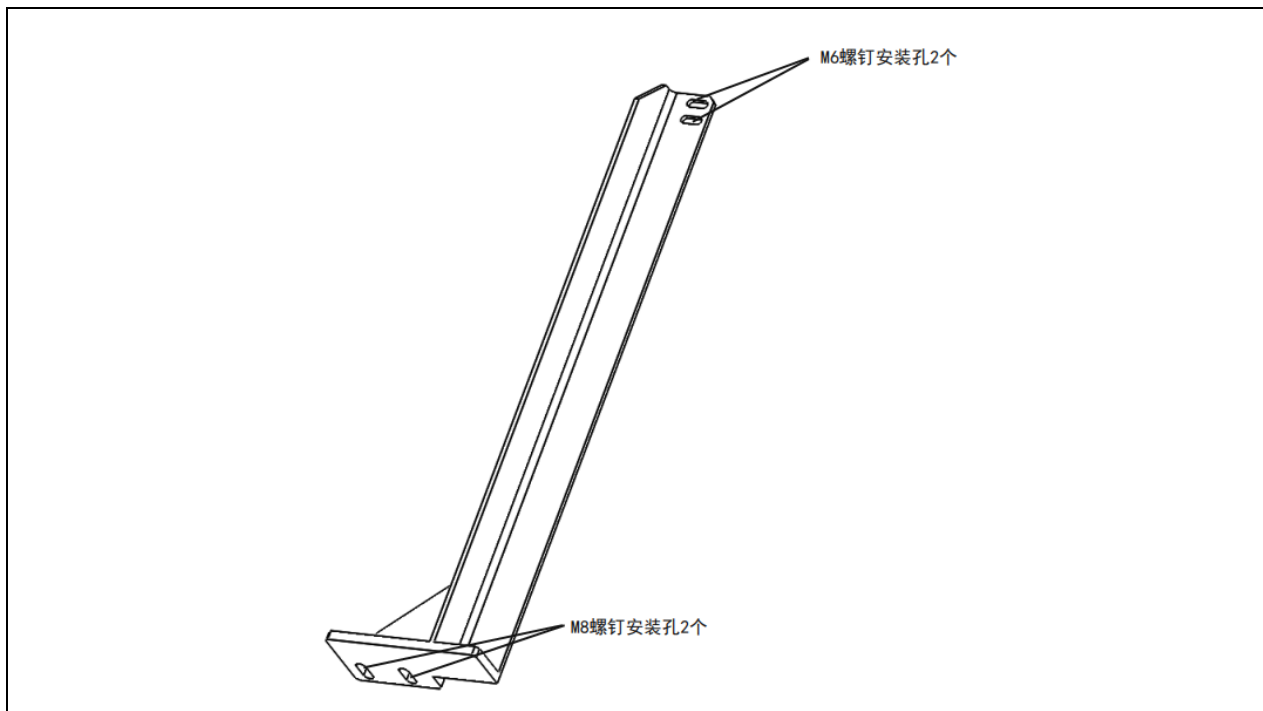
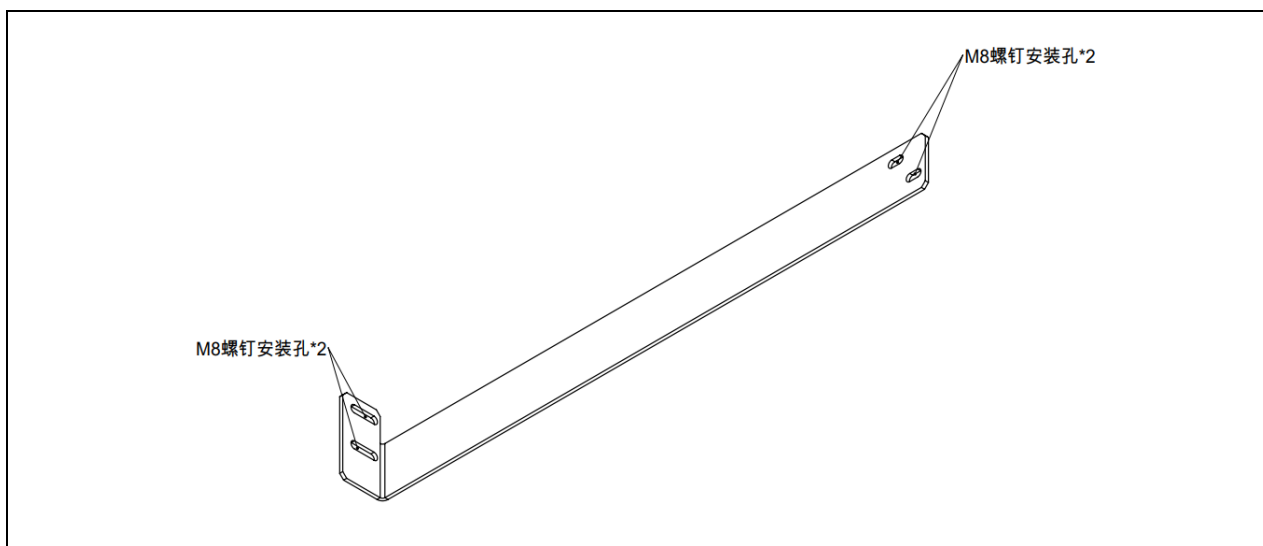


图 1-2 机器人固定支架示意图 (ER8-1500-CW)



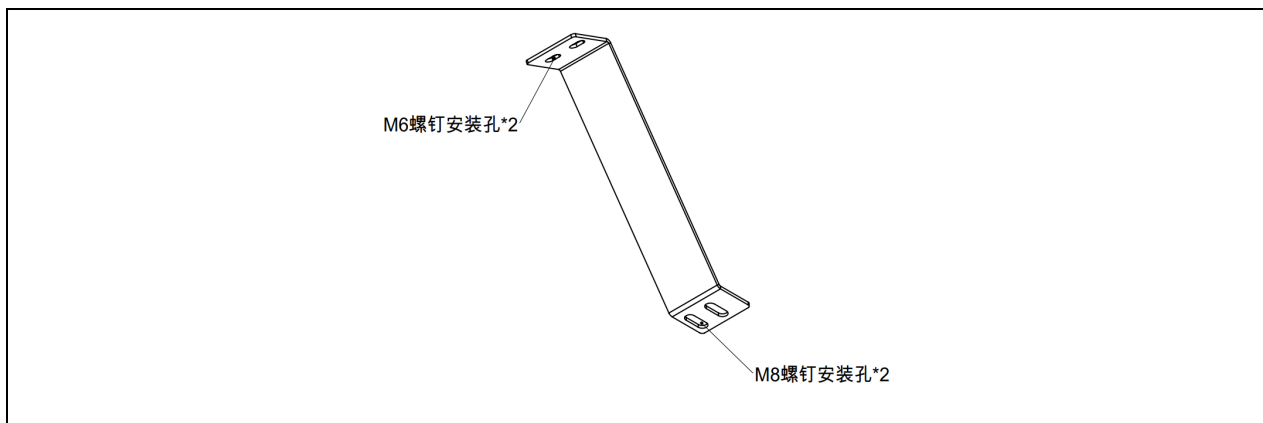


图 1-3 机器人固定支架示意图 (ER8-2000-CW)

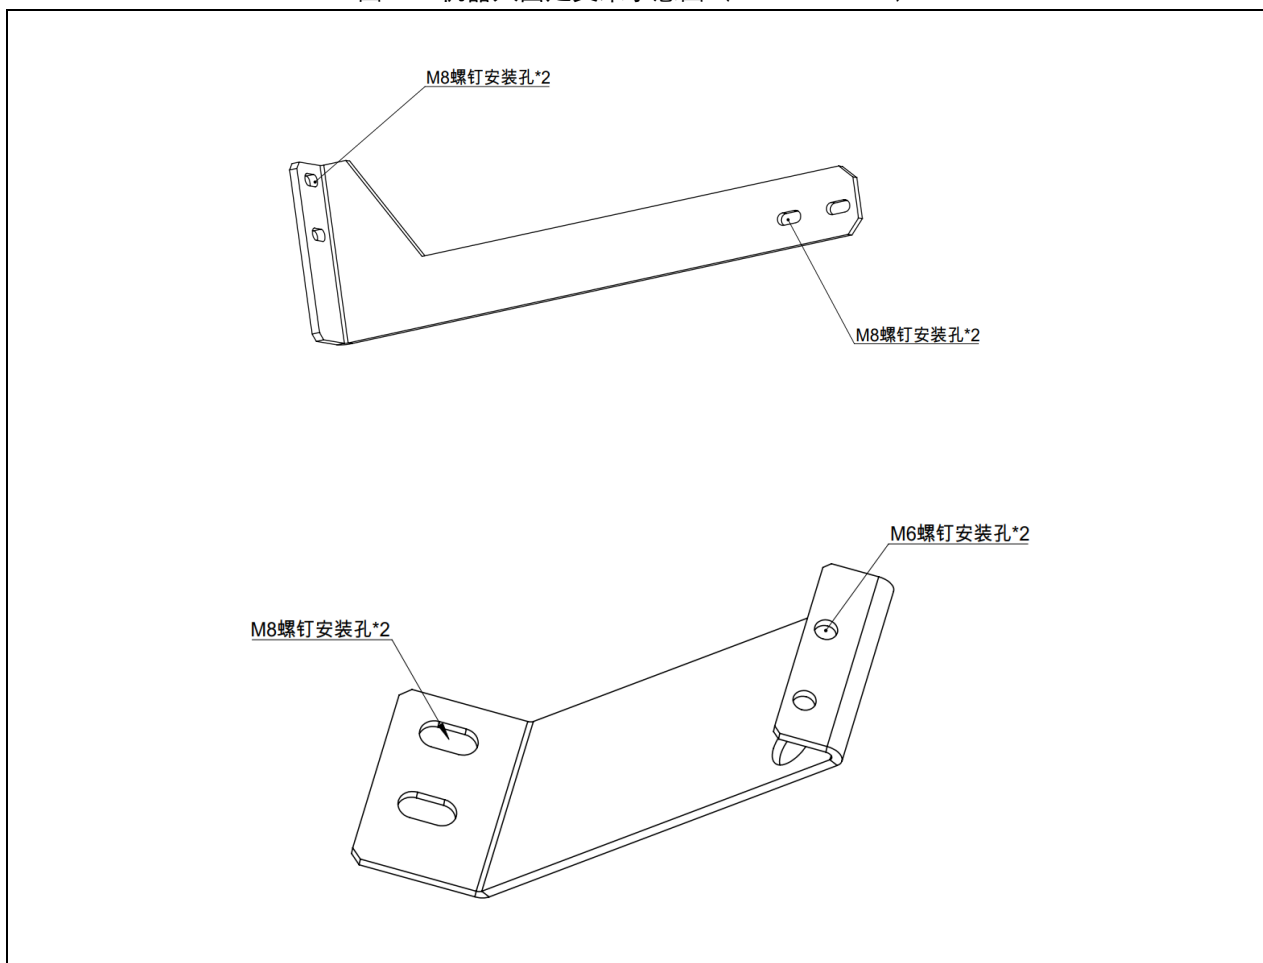


图 1-4 机器人固定支架示意图 (ER8-2000-HW)

1.1 起重机搬运方式

本系列机器人采用起重机搬运方式，将吊环螺栓安装在机器人转座上，用吊索将其吊起来。此时，请按照图示方式使吊索交叉地进行吊装，吊索与机械本体接触部分请做好相应保护工作，以防刮漆。



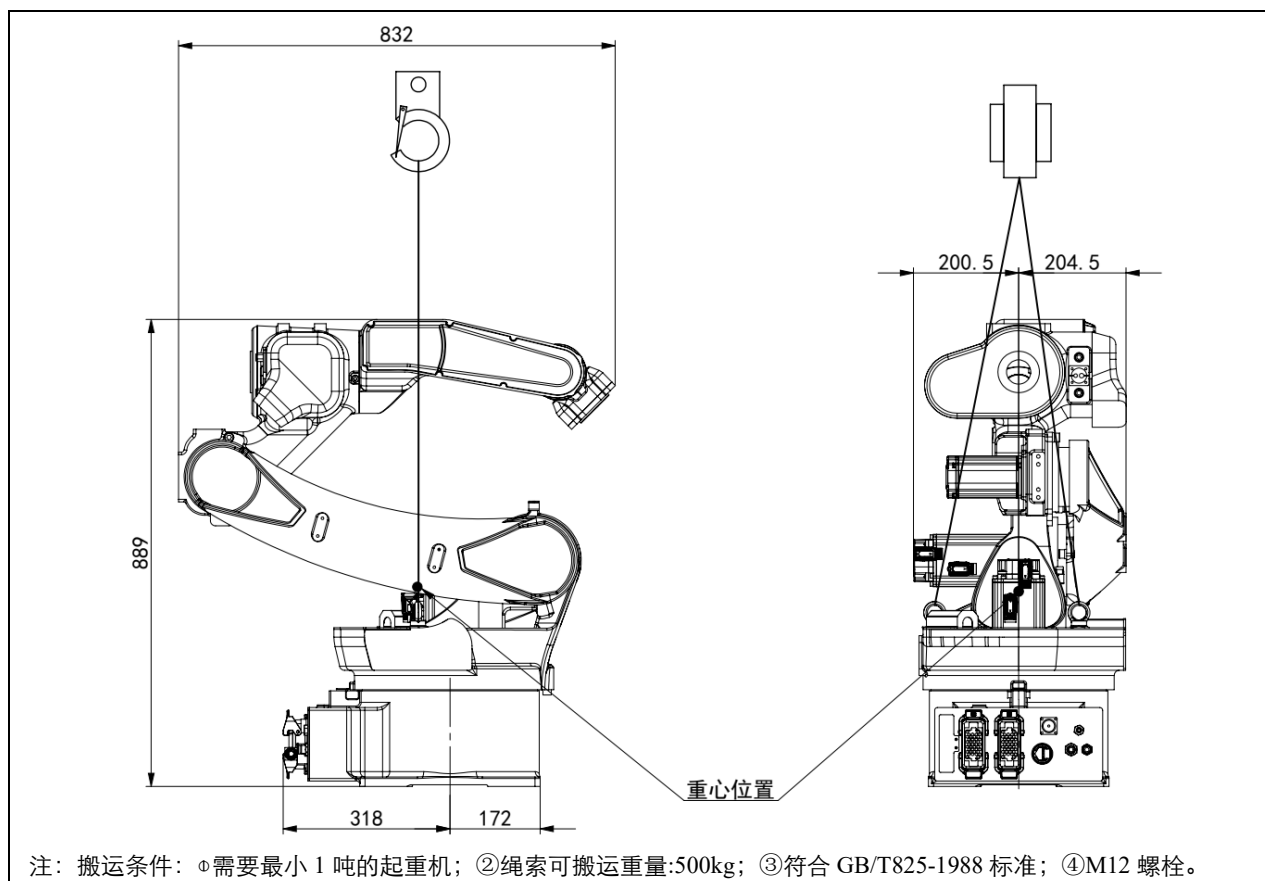


图 1-5 机器人起重机搬运示意图 (ER8-1450-HW)

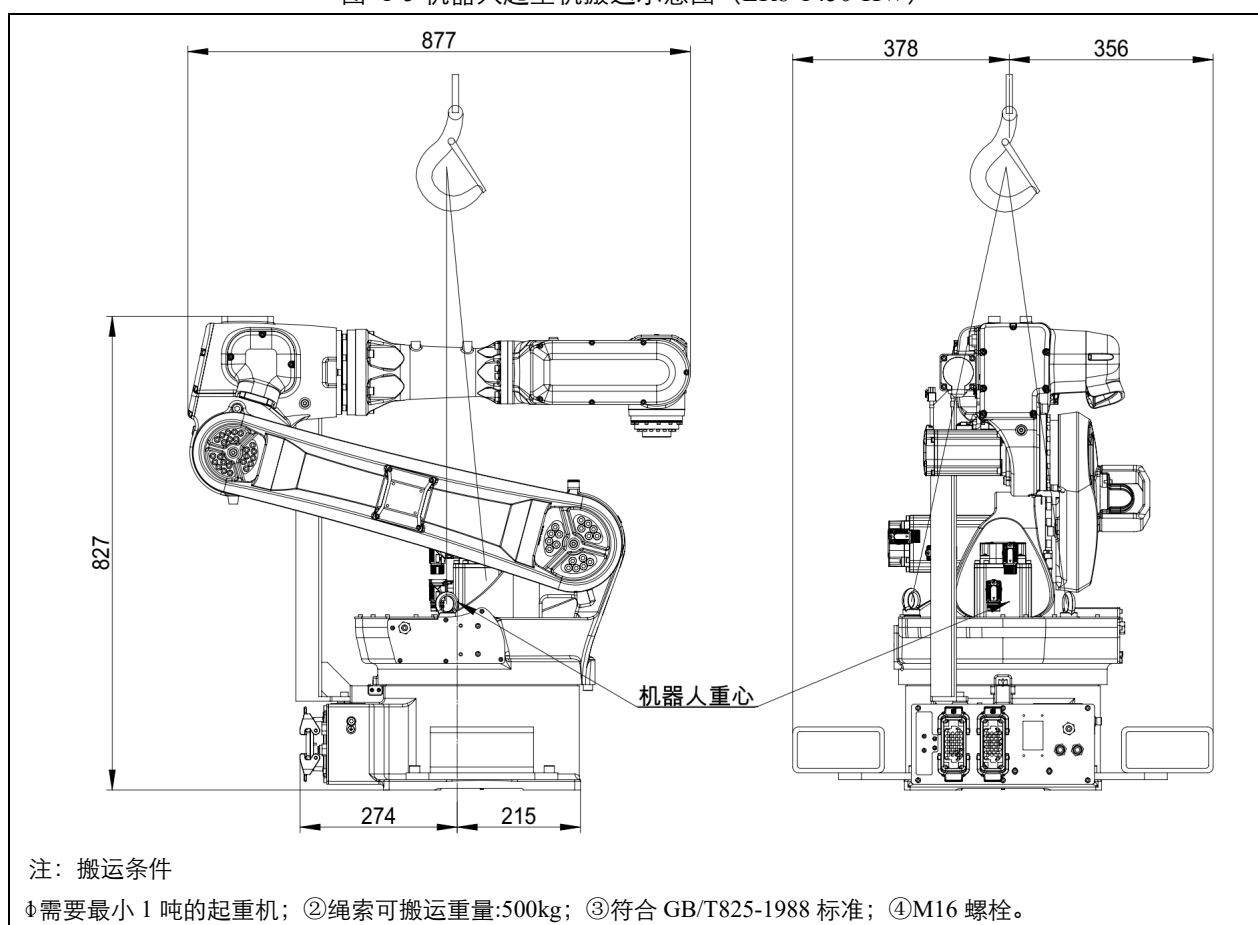


图 1-6 机器人起重机搬运示意图 (ER8-1500-CW)

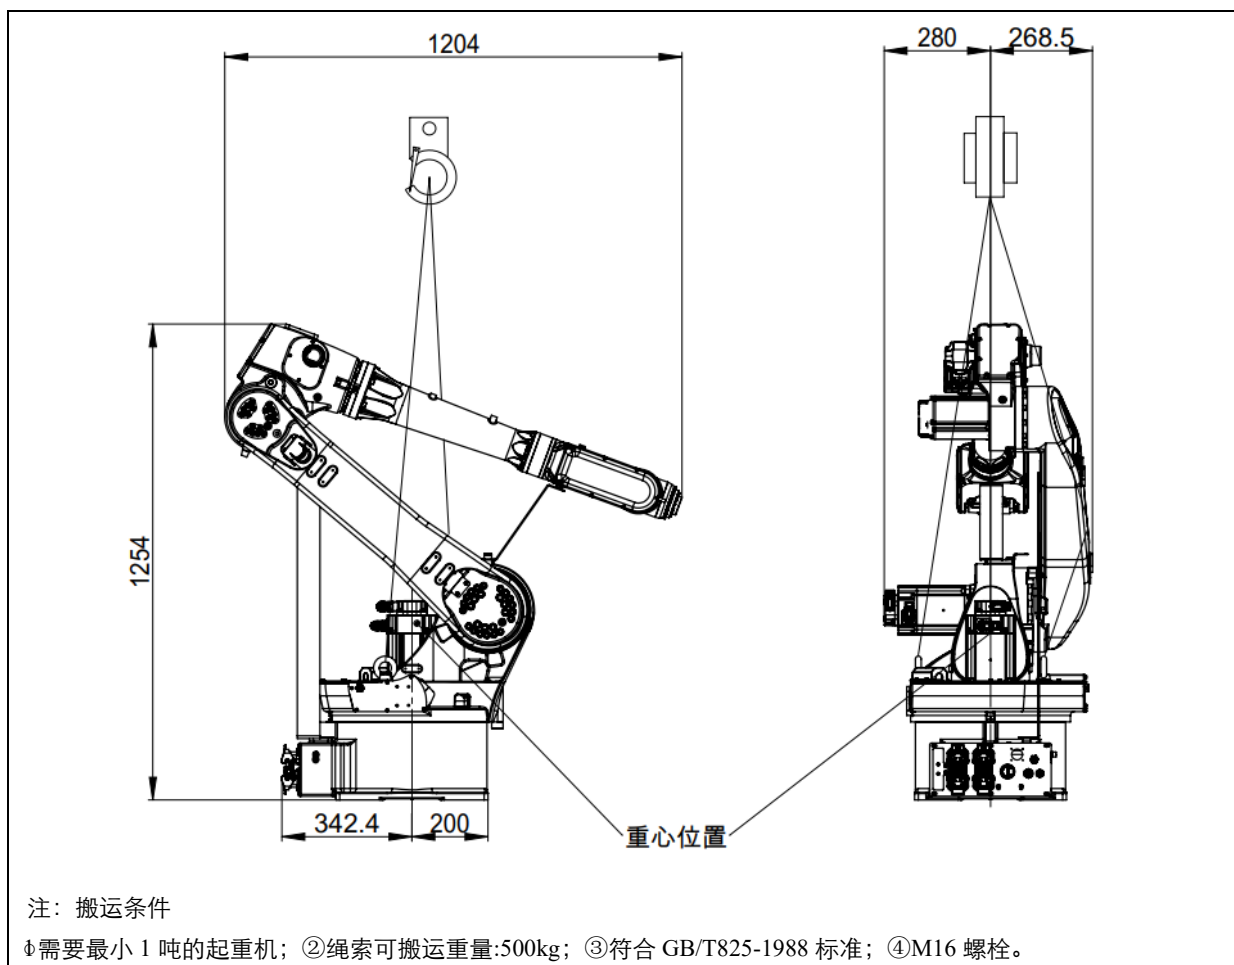


图 1-7 机器人起重机搬运示意图 (ER8-2000-CW)

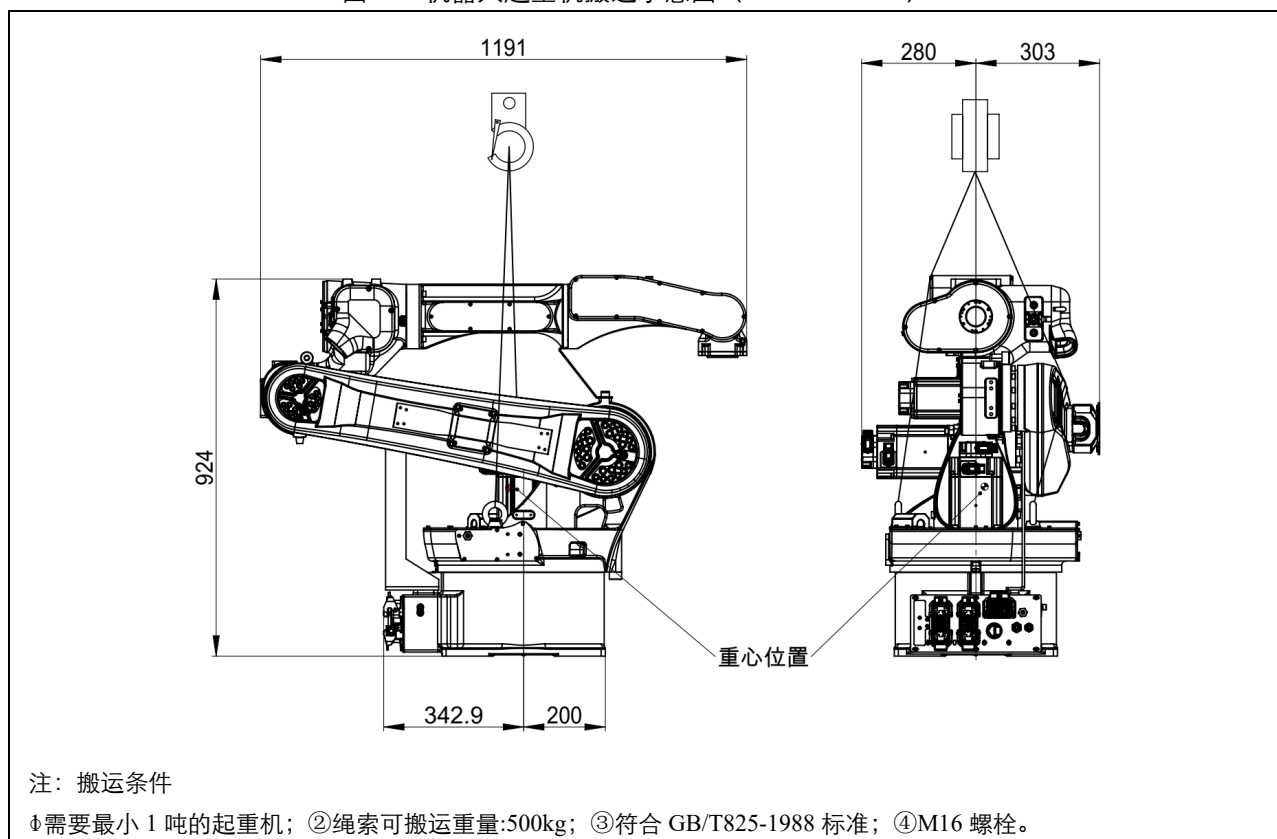


图 1-8 机器人起重机搬运示意图 (ER8-2000-HW)



注意

吊环螺栓与吊索由客户自备，运行本体前请将吊环螺钉拆下。

1.2 安装



注意

如果机器人连接电源，在开始任何安装工作时，确保机器人接地线接地。

在安装机器人之前，需要阅读以下几条规则并遵守：

- 确保已阅读并理解安全使用须知中的信息；
- 确保由具有资质的安装人员安装机器人，安装规程必须符合当地的法律规则；
- 检查机器人外包装是否有磕碰、损伤现象；拆开机器人外包装，从外观上查看机器人产品是否损坏；
- 确保安装机器人时，吊装设备能承受吊装机器人部件的重量，详见 1.1 搬运；
- 机器人存放、安装环境条件必须符合 1.3 安装条件。

机器人安装底座，需考虑机器人对底座作用力及底座结构，底座混凝土必须没有裂缝且符合混凝土质量规范，混凝土浇筑地基必须满足承载力及压实需求。混凝土强度等级 C20/C25 需符合以下规范：

- GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》
- GB/T50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》



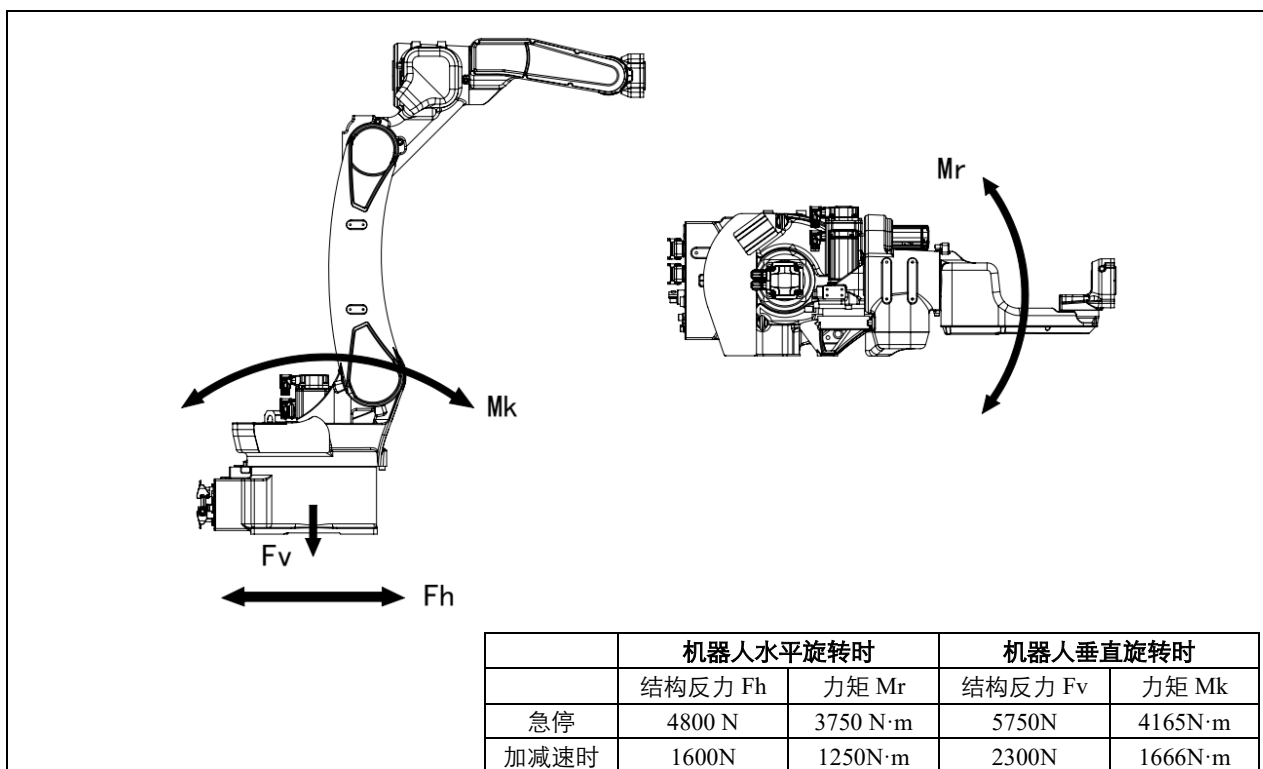


图 1-9 机器人底座受力数据 (ER8-1450-HW)

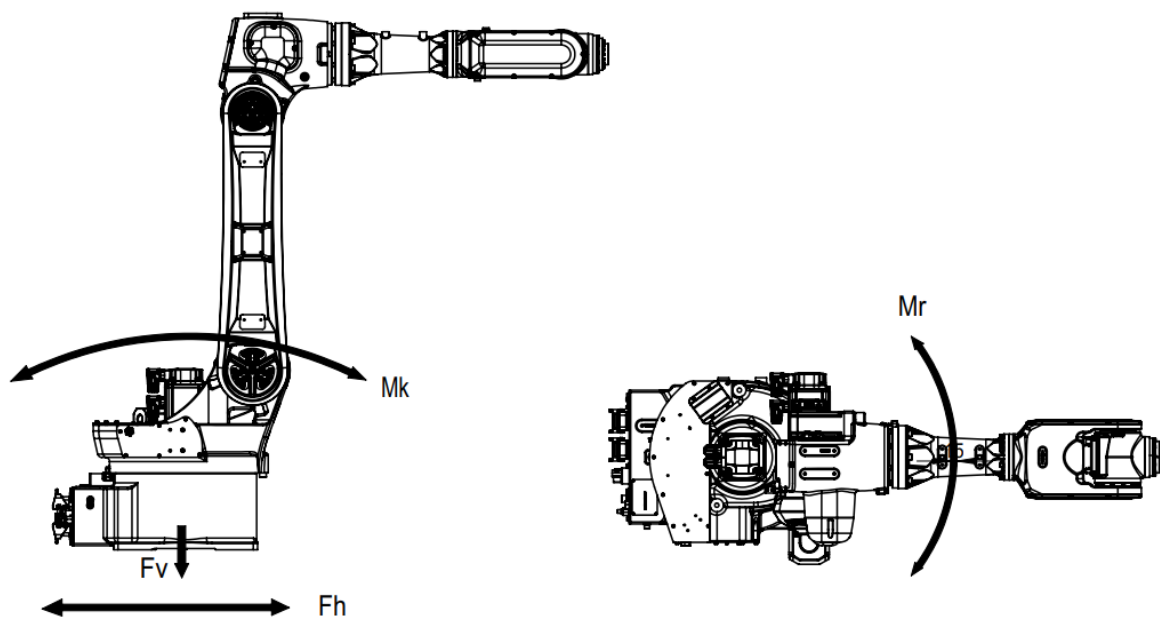

	机器人水平旋转时		机器人垂直旋转时	
	结构反力 Fh	力矩 Mr	结构反力 Fv	力矩 Mk
急停	4800 N	3750 N·m	5500N	4165N·m
加减速时	1600N	1250N·m	2200N	1666N·m

图 1-10 机器人底座受力数据 (ER8-1500-CW)

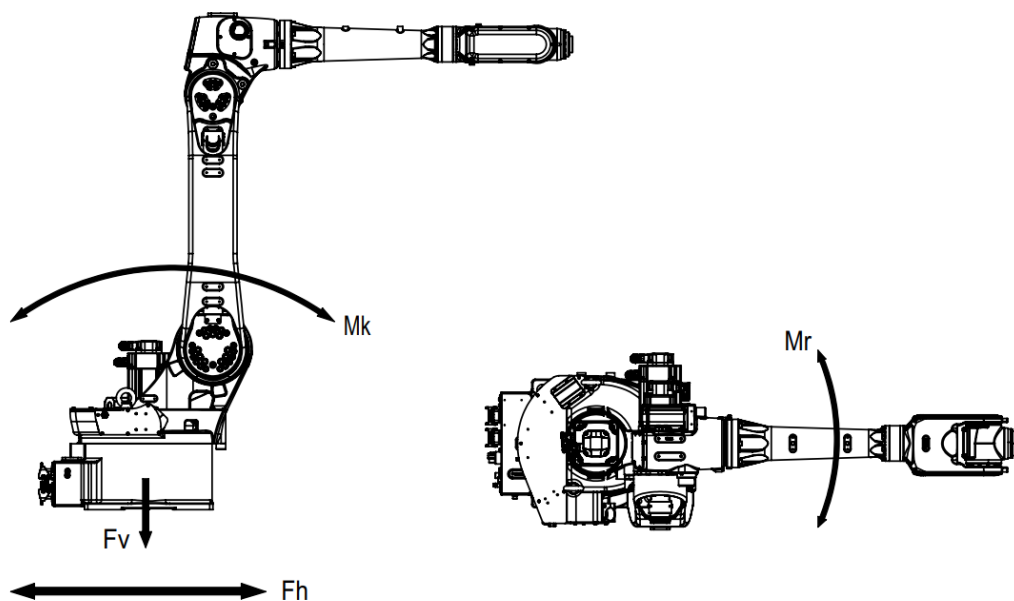

	机器人水平旋转时		机器人垂直旋转时	
	结构反力 Fh	力矩 Mr	结构反力 Fv	力矩 Mk
急停	10800 N	9900 N·m	11500N	8575N·m
加减速时	3600N	3300N·m	4600N	3430N·m

图 1-11 机器人底座受力数据 (ER8-2000-CW)



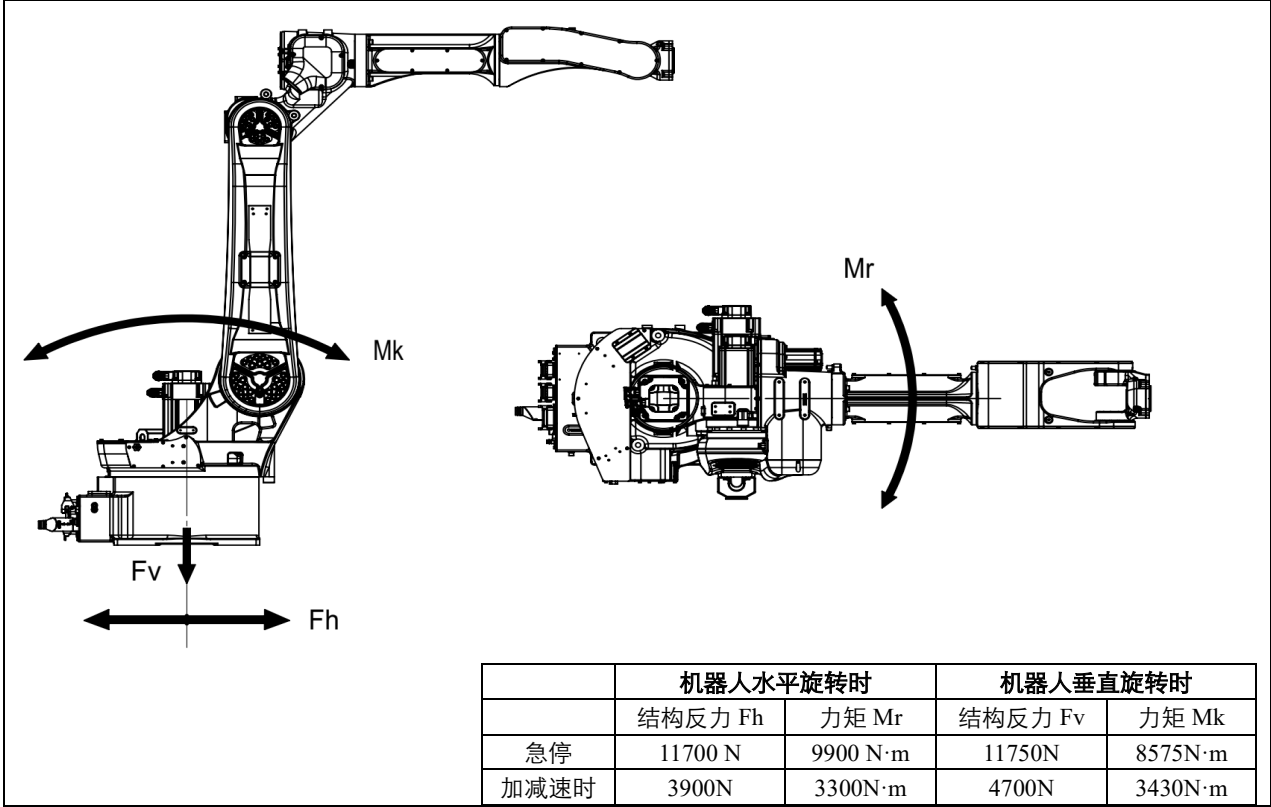


图 1-12 机器人底座受力数据 (ER8-2000-HW)

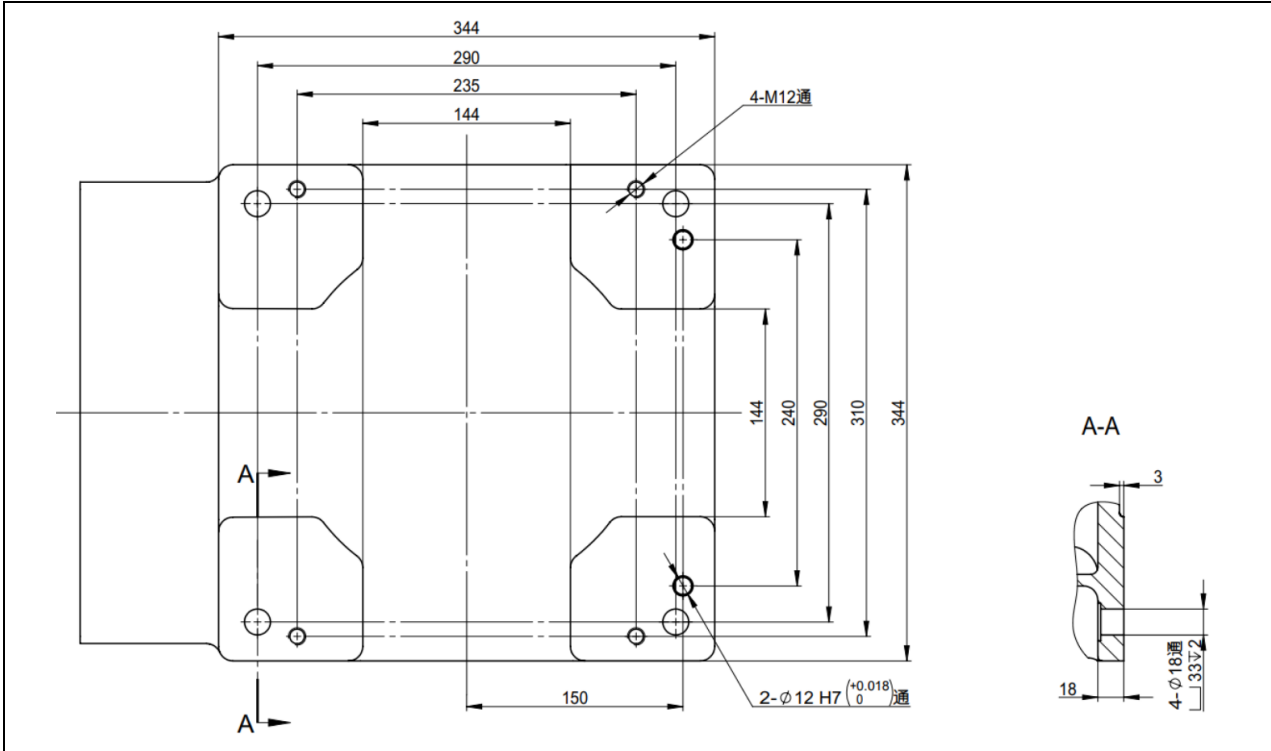


图 1-13 机器人底座安装尺寸 (ER8-1450-HW、ER8-1500-CW)



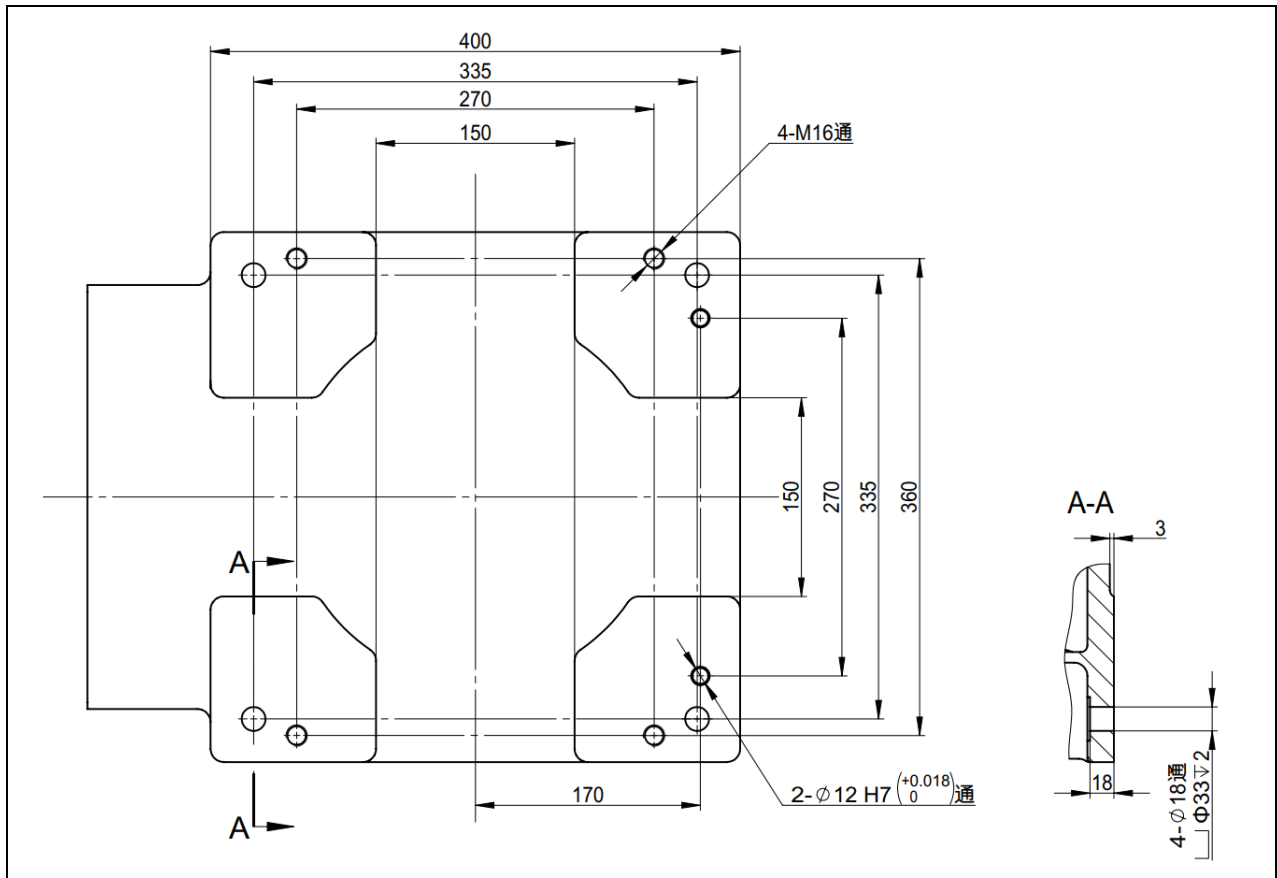


图 1-14 机器人底座安装尺寸 (ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)



注意

必要时亦可使用底座上 8-M12 螺纹孔进行固定。

表 1.2 固定所需零件 (ER8-1450-HW)

名称和型号	数量
固定螺钉: M16X40 (GB/T 70.1 12.9 级)	4
弹簧垫片: 弹簧垫圈 16 (GB/T 93)	4
定位销: 圆柱销 12X45 (GB/T120.2)	2

表 1.3 固定所需零件 (ER8-1500-CW)

名称和型号	数量
固定螺钉: M16X40 (GB/T 70.1 12.9 级)	4
弹簧垫片: 弹簧垫圈 16 (GB/T 93)	4
平垫片: 平垫圈 16(GB/T 97.1)	4
定位销: 圆柱销 12X45 (GB/T120.2)	2

表 1.4 固定所需零件 (ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)


名称和型号	数量
固定螺钉: M16X45 (GB/T 70.1 12.9 级)	4
弹簧垫片: 弹簧垫圈 16 (GB/T 93)	4



平垫片：平垫圈 16(GB/T 97.1)	4
定位销：圆柱销 12X45 (GB/T120.2)	2

IN FO

安装定位销可以最大程度的降低因重新安装或者更换机器人对已有机器人运行程序轨迹的影响，仅需微调运行程序即可恢复机器人的正常运行路线。如不需考虑该方面的影响，也可取消安装定位销。

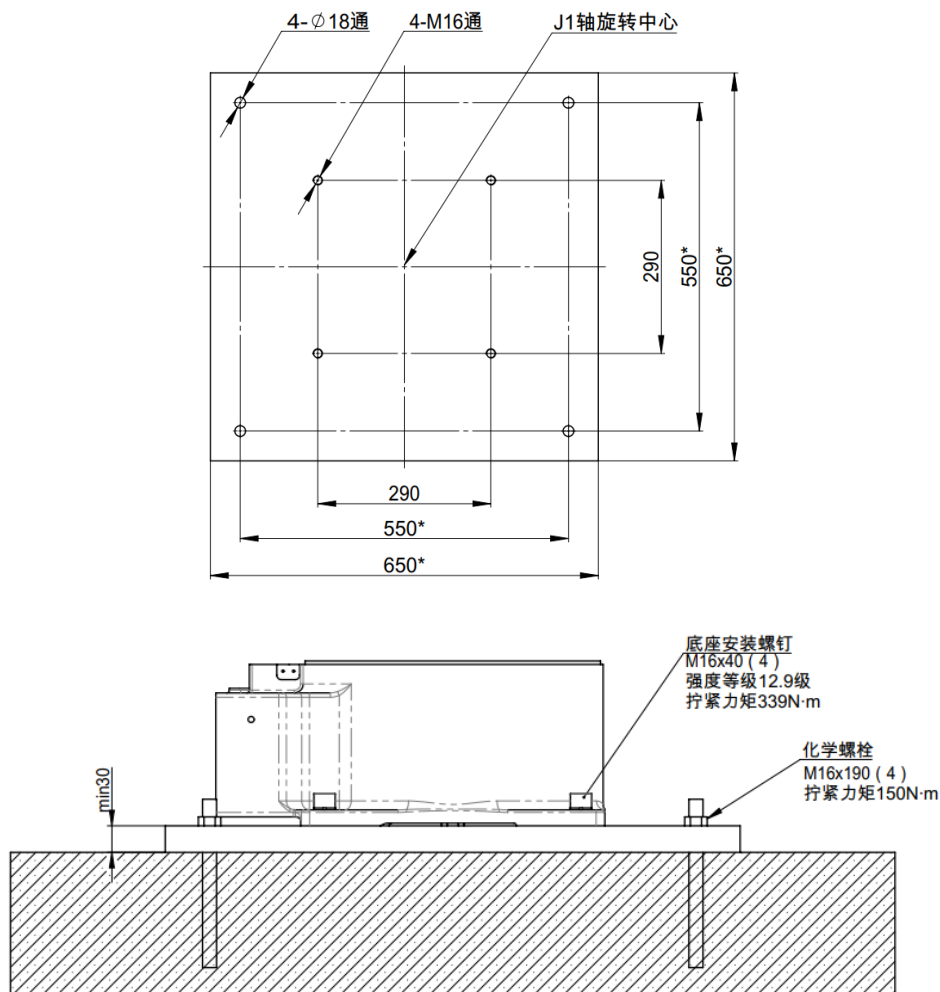


注：在地面上安装铁板时，将机器人安装铁板通过 4 个 M16X190 的化学螺栓固定在混凝土地面上，混凝土厚度至少为 160mm，有效面积 1000mmx1000mm。底座通过上表中所列零件固定在铁板上。

图中标*的尺寸为建议尺寸。用户如需更改，需考虑机器人对底座作用力及底座结构，经过严格计算后方可更改。

图 1-15 机器人安装铁板尺寸及地面安装示意图 (ER8-1450-HW、ER8-1500-CW)



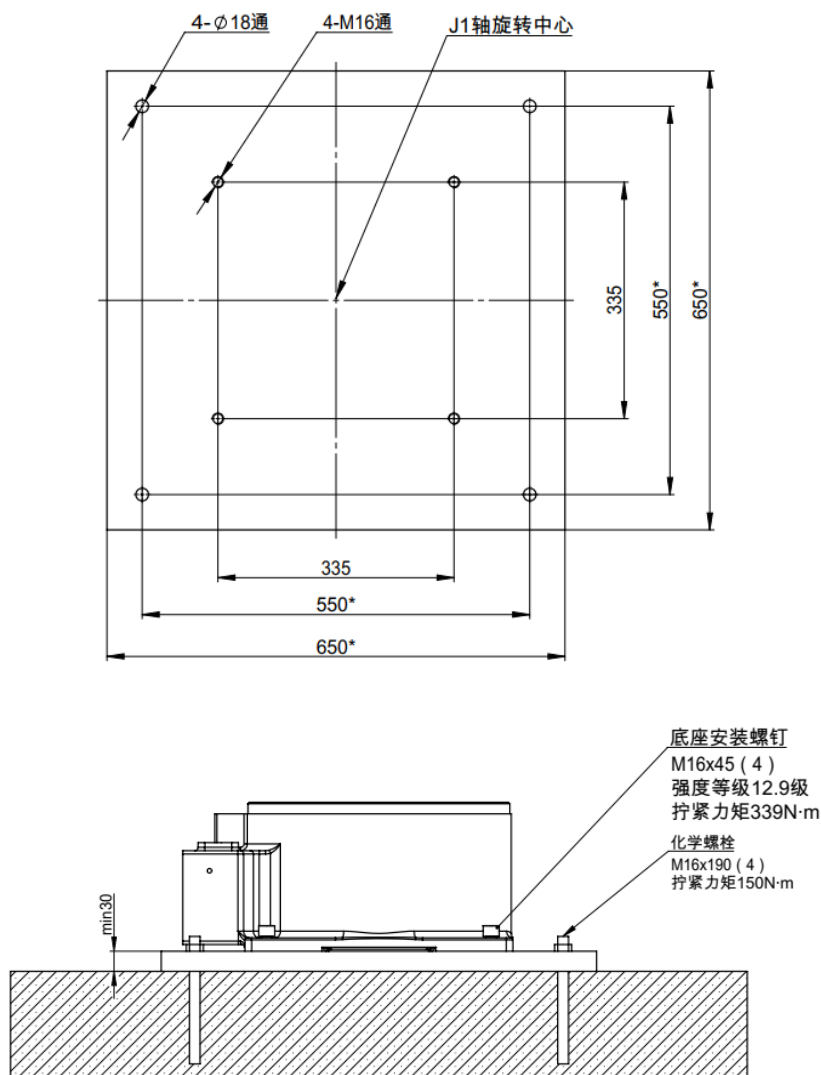

注：在地面上安装铁板时，将机器人安装铁板通过 4 个 M16X190 的化学螺栓固定在混凝土地面上，混凝土厚度至少为 160mm，有效面积 1000mmx1000mm。底座通过上表中所列零件固定在铁板上。

图中标*的尺寸为建议尺寸。用户如需更改，需考虑机器人对底座作用力及底座结构，经过严格计算后方可更改。

图 1-16 机器人安装铁板尺寸及地面安装示意图 (ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)

1.3 安装条件



注意

机器人连接电缆的包覆损坏将会导致水侵入,安装时应充分注意操作,损坏时要及时更换。

机器人需要的安装基础	
最大的表面平整度	0.5mm
最大的倾斜角	5°
机器人存放条件	
环境最低温度	-25℃





机器人需要的安装基础	
环境最高温度	+55°C
最大湿度	95%RH
防护等级	
ER8-1450-HW ER8-1500-CW ER8-2000-CW ER8-2000-HW	IP54

机器人本体的抗药品、抗溶剂性能如下。

- (1) 下列液体，可能造成机器人上的橡胶部件（密封件、油封、O 形密封圈等）的老化或腐蚀，请不要使用。（经我公司认可的产品除外）
 - (a) 有机溶剂
 - (b) 氯系、汽油系的切削液
 - (c) 胺系清洗剂
 - (d) 酸、碱等腐蚀性液体，导致机器人生锈的液体或水溶液
 - (e) 其他如丁腈橡胶（NBR）等没有抗性的液体或水溶液
- (2) 在水等液体飞溅到机器人上的环境下使用机器人时，应充分注意底座的排水。若排水不充分而导致底座经常浸水，将会引起机器人故障。
- (3) 请勿使用性状不明的切削液、洗净液。
- (4) 机器人不能长时间浸在水中，或在易被淋湿的环境下使用。例如，在电机外露的情况下，如果电机表面长时间处于淋湿状态，液体会浸入电机内引起故障。





第 2 章 与控制装置之间的连接

机器人与控制装置之间的连接电缆。请将各电缆连接于机座背面的连接器部。

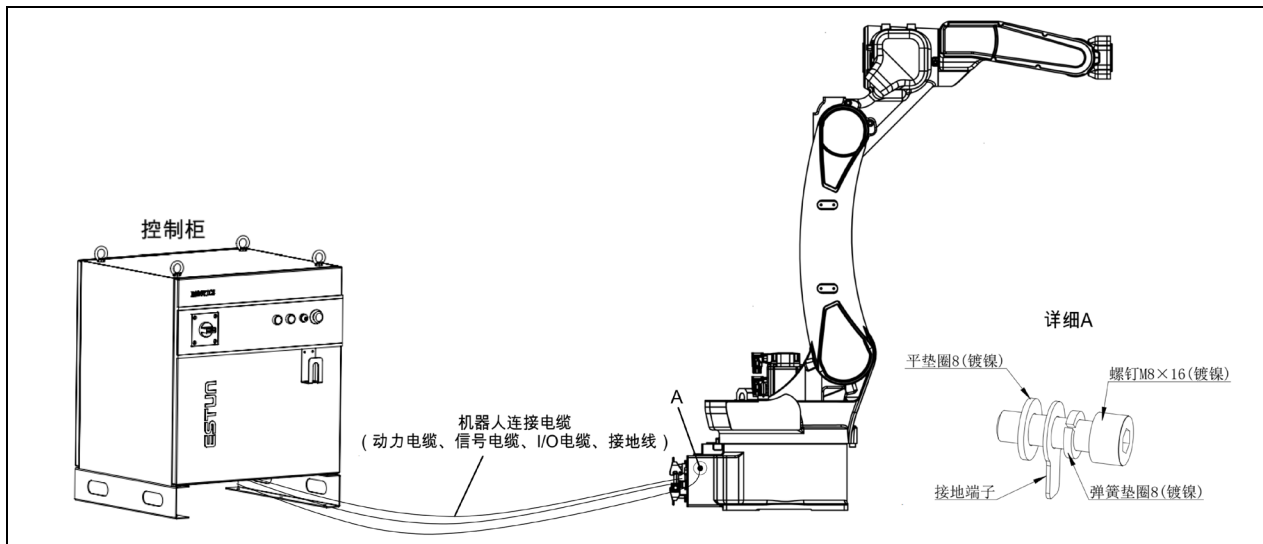


图 2-1 电缆连接示意图



注意

- 机器人本体序列号务必与控制柜序列号匹配。序列号匹配错误将导致机器人精度偏差。
- 机器人本体需由用户接地，用户使用接地线将机器人本体就近良好接地。尚未连接地线的情况下，有触电危险。
- 接地线请安装在平垫圈和弹性垫圈之间，机器人接地位置带有少量防锈油，接地前请做好清理。接地线请用户自备，建议接地线的芯线直径为 5.5mm² 以上，注意接地线端子尺寸（内径大于 8mm，外径小于 18mm）。



第 3 章 产品规格

3.1 机器人的构成

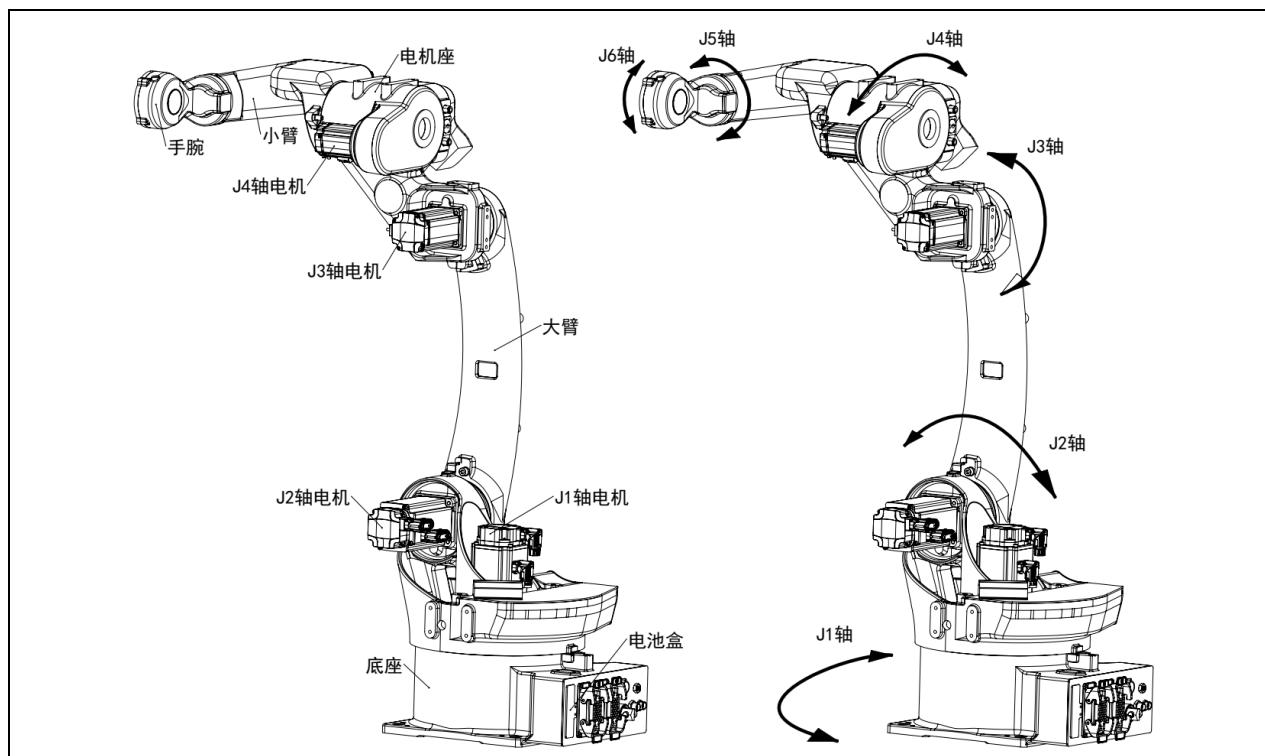


图 3-1 机器人的构成 (ER8-1450-HW)

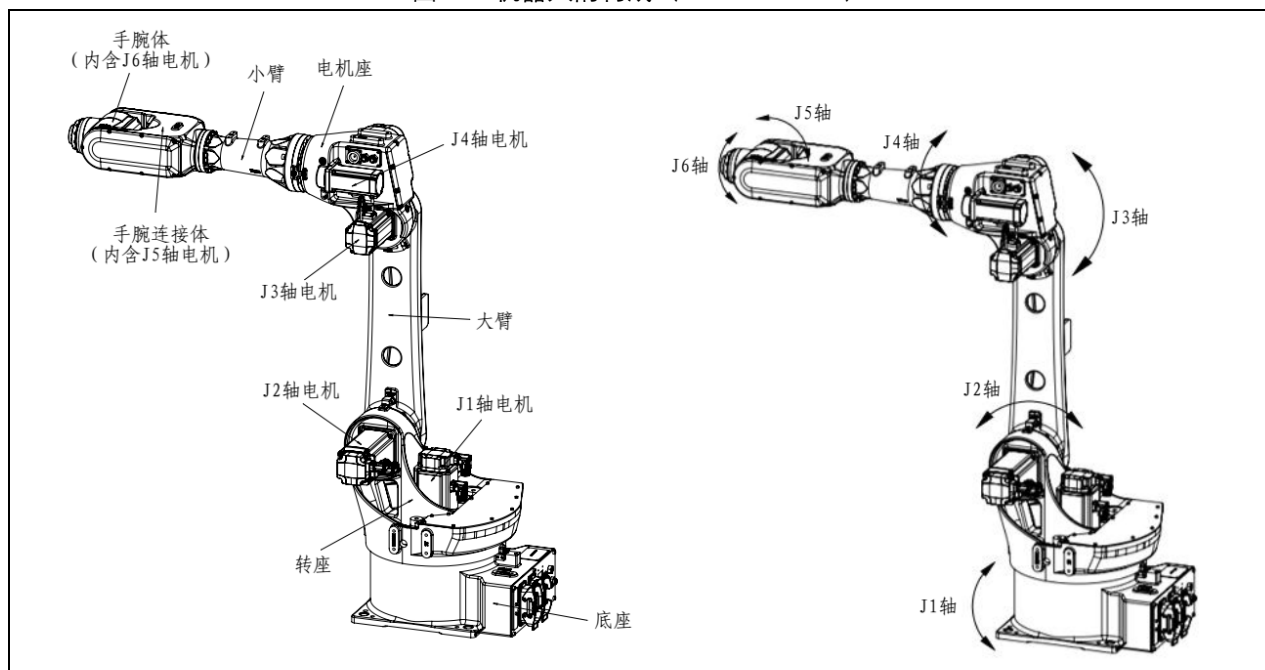


图 3-2 机器人的构成 (ER8-1500-CW)

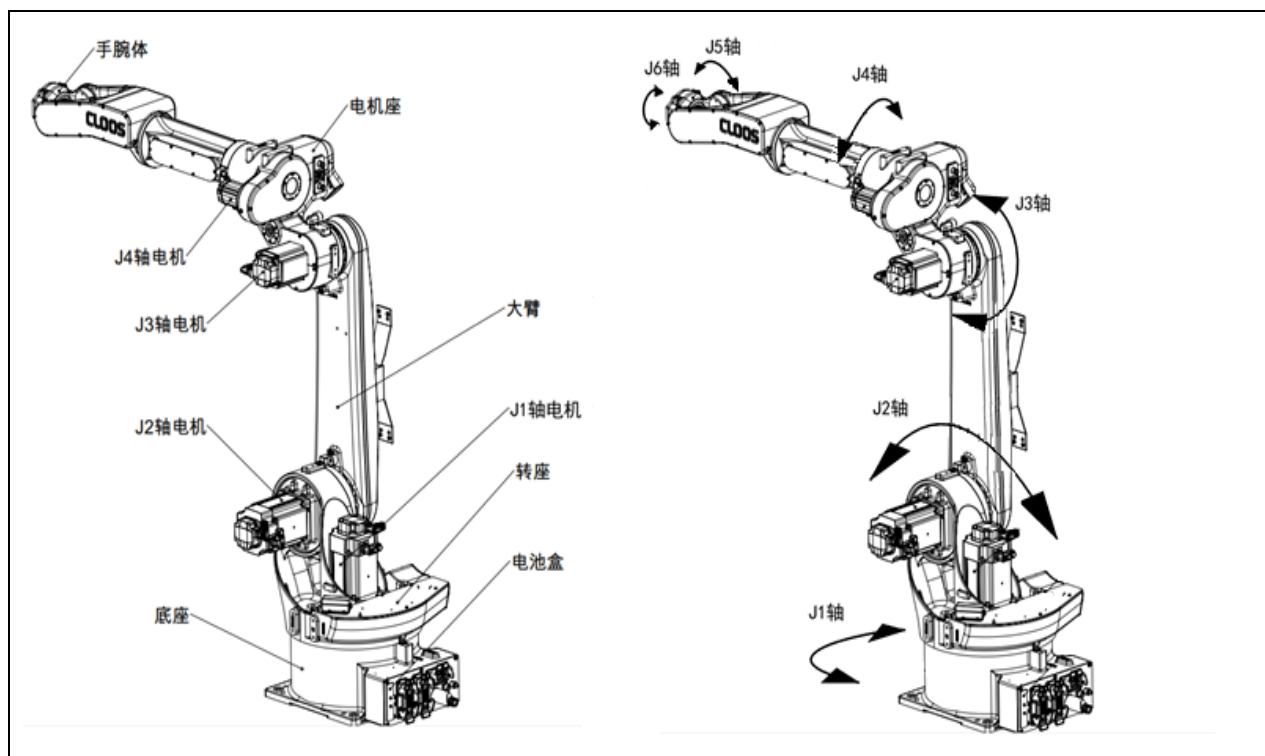


图 3-3 机器人的构成 (ER8-2000-HW)

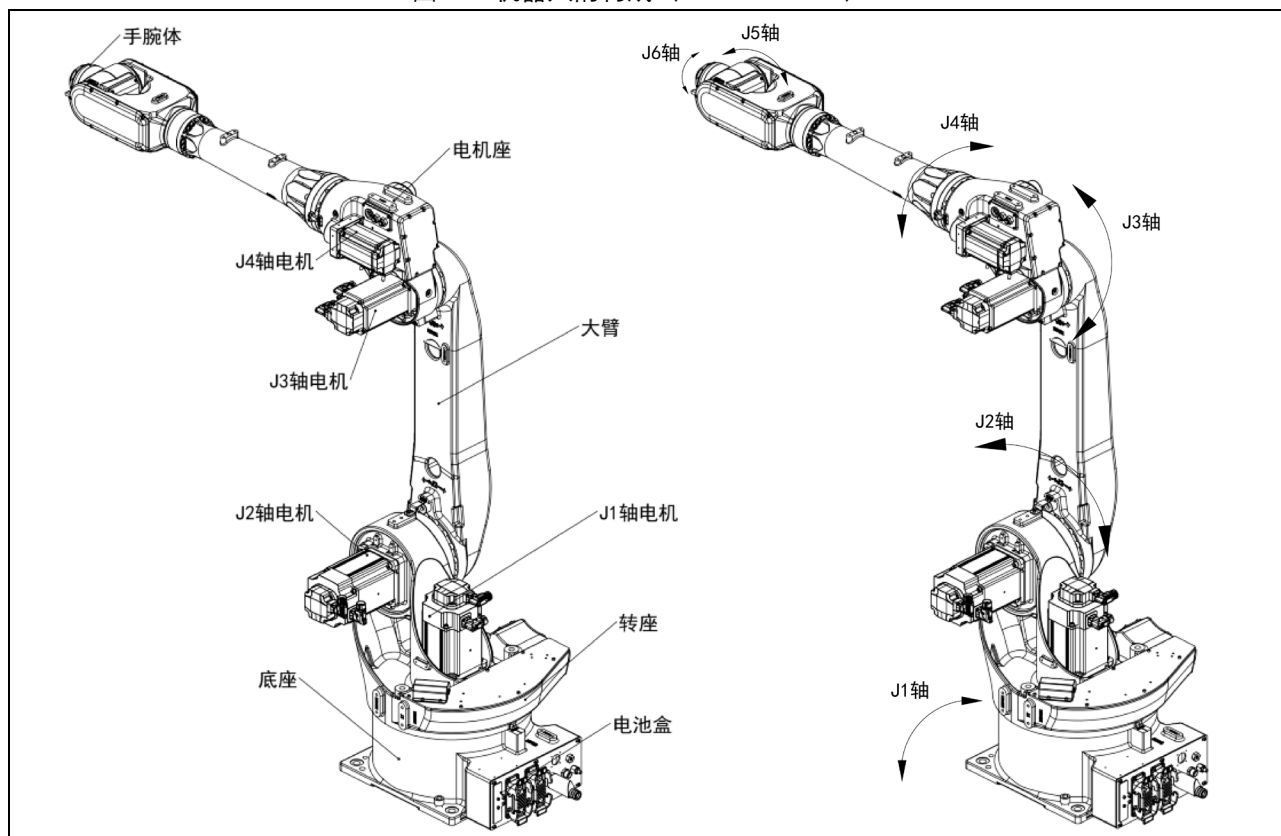


图 3-4 机器人的构成 (ER8-2000-CW)

表 3.1 机器人规格表

型号		ER8-1450-HW	ER8-2000-HW	ER8-1500-CW	ER8-2000-CW
机器人类型		多关节型机器人			
控制轴数		6 轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)			
安装形式		地面/顶面		地面	
可搬运重量		8kg	8kg	8kg	8kg
动作范围	J1 轴	$\pm 170^\circ$	$\pm 170^\circ$	$\pm 170^\circ$	$\pm 170^\circ$
	J2 轴	$-85^\circ \sim +160^\circ$	$-100^\circ \sim +155^\circ$	$-90^\circ \sim +155^\circ$	$-100^\circ \sim +155^\circ$
	J3 轴	$-150^\circ \sim +85^\circ$	$-160^\circ \sim +86^\circ$	$-145^\circ \sim +85^\circ$	$-160^\circ \sim +86^\circ$
	J4 轴	$\pm 150^\circ$	$\pm 150^\circ$	$\pm 170^\circ$	$\pm 170^\circ$
	J5 轴	$\pm 135^\circ$	$\pm 135^\circ$	$\pm 135^\circ$	$\pm 135^\circ$
	J6 轴	$\pm 210^\circ$	$\pm 210^\circ$	$\pm 360^\circ$	$\pm 360^\circ$
最大动作速度 (注释 1)	J1 轴	240°/s	206°/s	242°/s	180°/s
	J2 轴	240°/s	206°/s	242°/s	180°/s
	J3 轴	260°/s	238°/s	283°/s	242°/s
	J4 轴	440°/s	442°/s	476°/s	480°/s
	J5 轴	400°/s	417°/s	412°/s	412°/s
	J6 轴	700°/s	700°/s	685°/s	705°/s
手腕部允许 负载转动惯量	J4 轴	0.38 kg·m ²	0.38 kg·m ²	0.38 kg·m ²	0.46 kg·m ²
	J5 轴	0.38 kg·m ²	0.38 kg·m ²	0.38 kg·m ²	0.46 kg·m ²
	J6 轴	0.08 kg·m ²	0.08 kg·m ²	0.08 kg·m ²	0.08 kg·m ²
手腕部允许 负载转矩	J4 轴	15.6 (N.m)	15.5 (N.m)	15.6 (N.m)	17.4 (N.m)
	J5 轴	15.6 (N.m)	15.5 (N.m)	15.6 (N.m)	17.4 (N.m)
	J6 轴	6.3 (N.m)	6.3 (N.m)	6.3 (N.m)	6.04 (N.m)
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动			
重复定位精度		$\pm 0.08\text{mm}$	$\pm 0.08\text{mm}$	$\pm 0.05\text{mm}$	$\pm 0.05\text{mm}$
最大臂展		1445mm	2015mm	1527mm	2010mm
机器人质量		170kg	286kg	165kg	281kg
安装条件		环境温度: 0~45°C (注释 2) 环境湿度: 20~80%RH 允许高度: 海拔 1000m 以下 振动加速度: 4.9m/s ² (0.5G) 以下 不应有腐蚀性气体 (注释 3)			

(注释 1) 短距离移动可能达不到各轴的最高速度。各轴最大运动范围为机器人在零位姿态时测得, 实际运动时可能因其他轴的位置受到限制。

(注释 2) 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形, 还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形, 在刚刚开始运转后时, 因为可动部分的抵抗很大, 碰撞检测报警可能发生。此



时，建议进行几分钟的暖机运转。

(注释 3) 在高温、低温环境、振动、尘埃、切削油等浓度比较高的环境下使用时，请咨询我公司。





3.2 外形尺寸和动作范围

下图描述了机器人的动作范围，在选用机器人及设定机器人安装位置时作为参考。在安装外围设备时，应注意避免干涉机器人主体部分和动作范围。

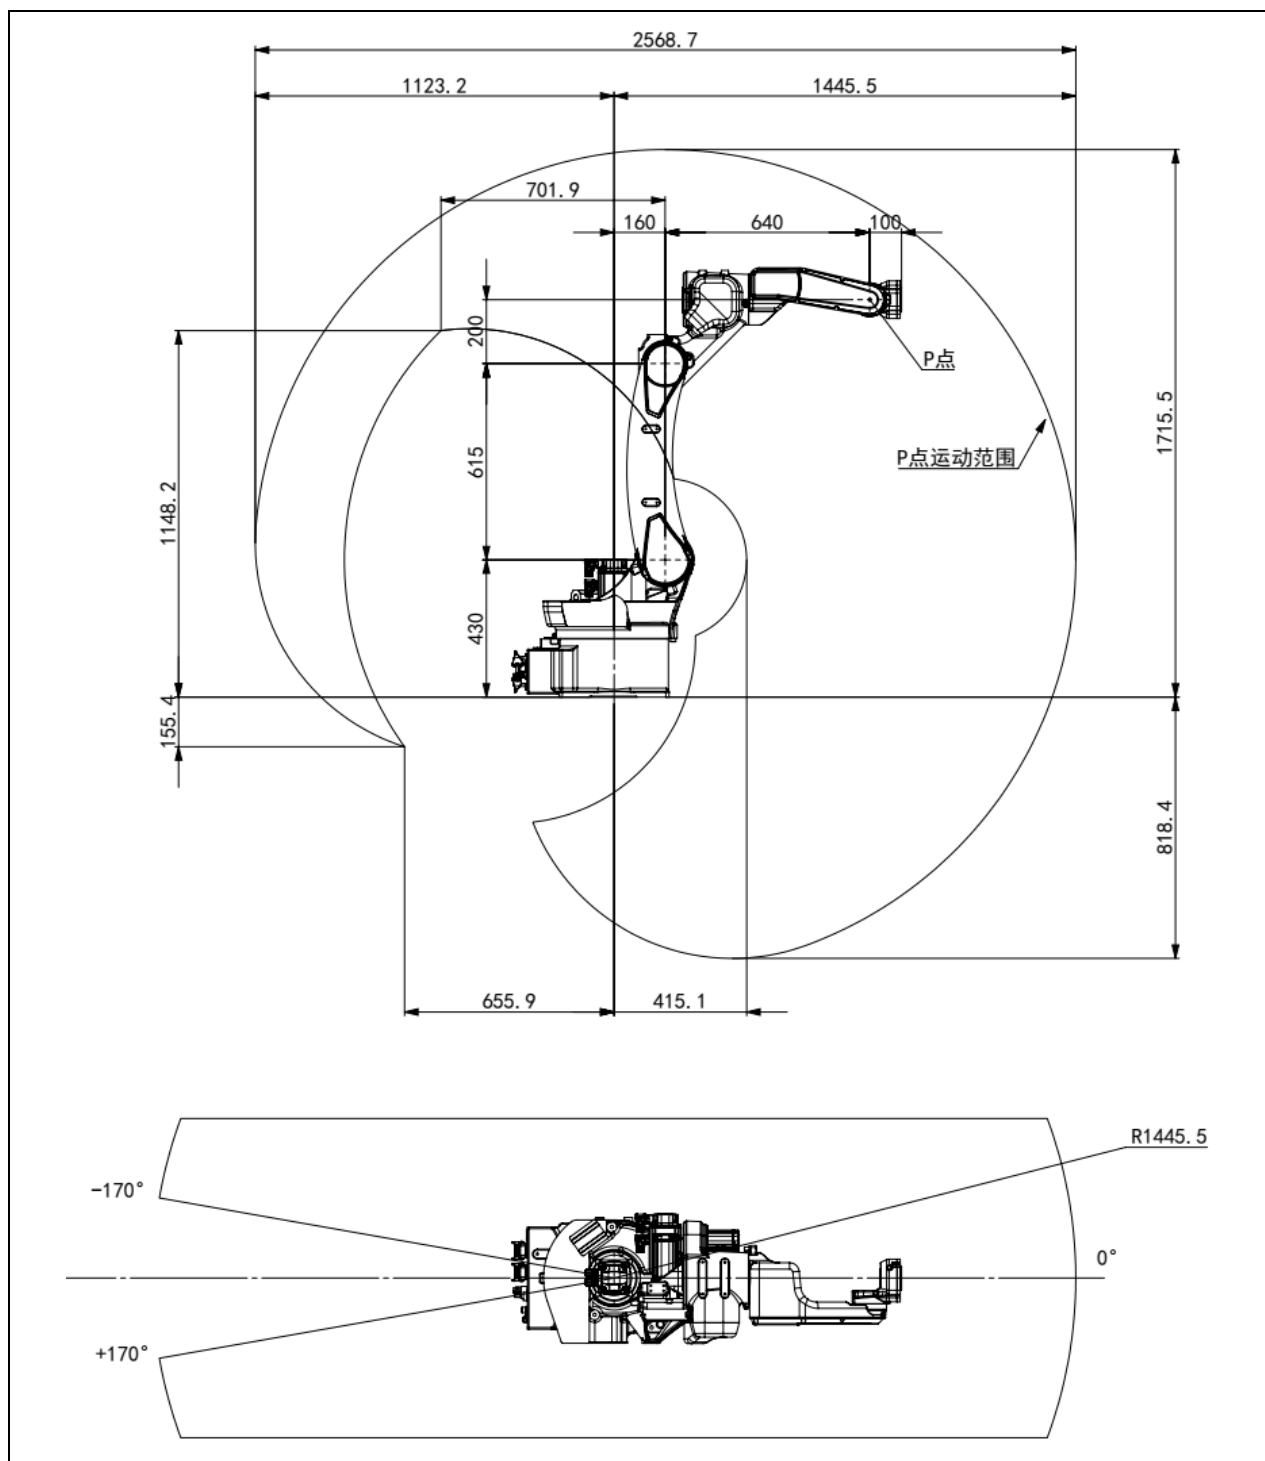


图 3-5 动作范围图 (ER8-1450-HW)



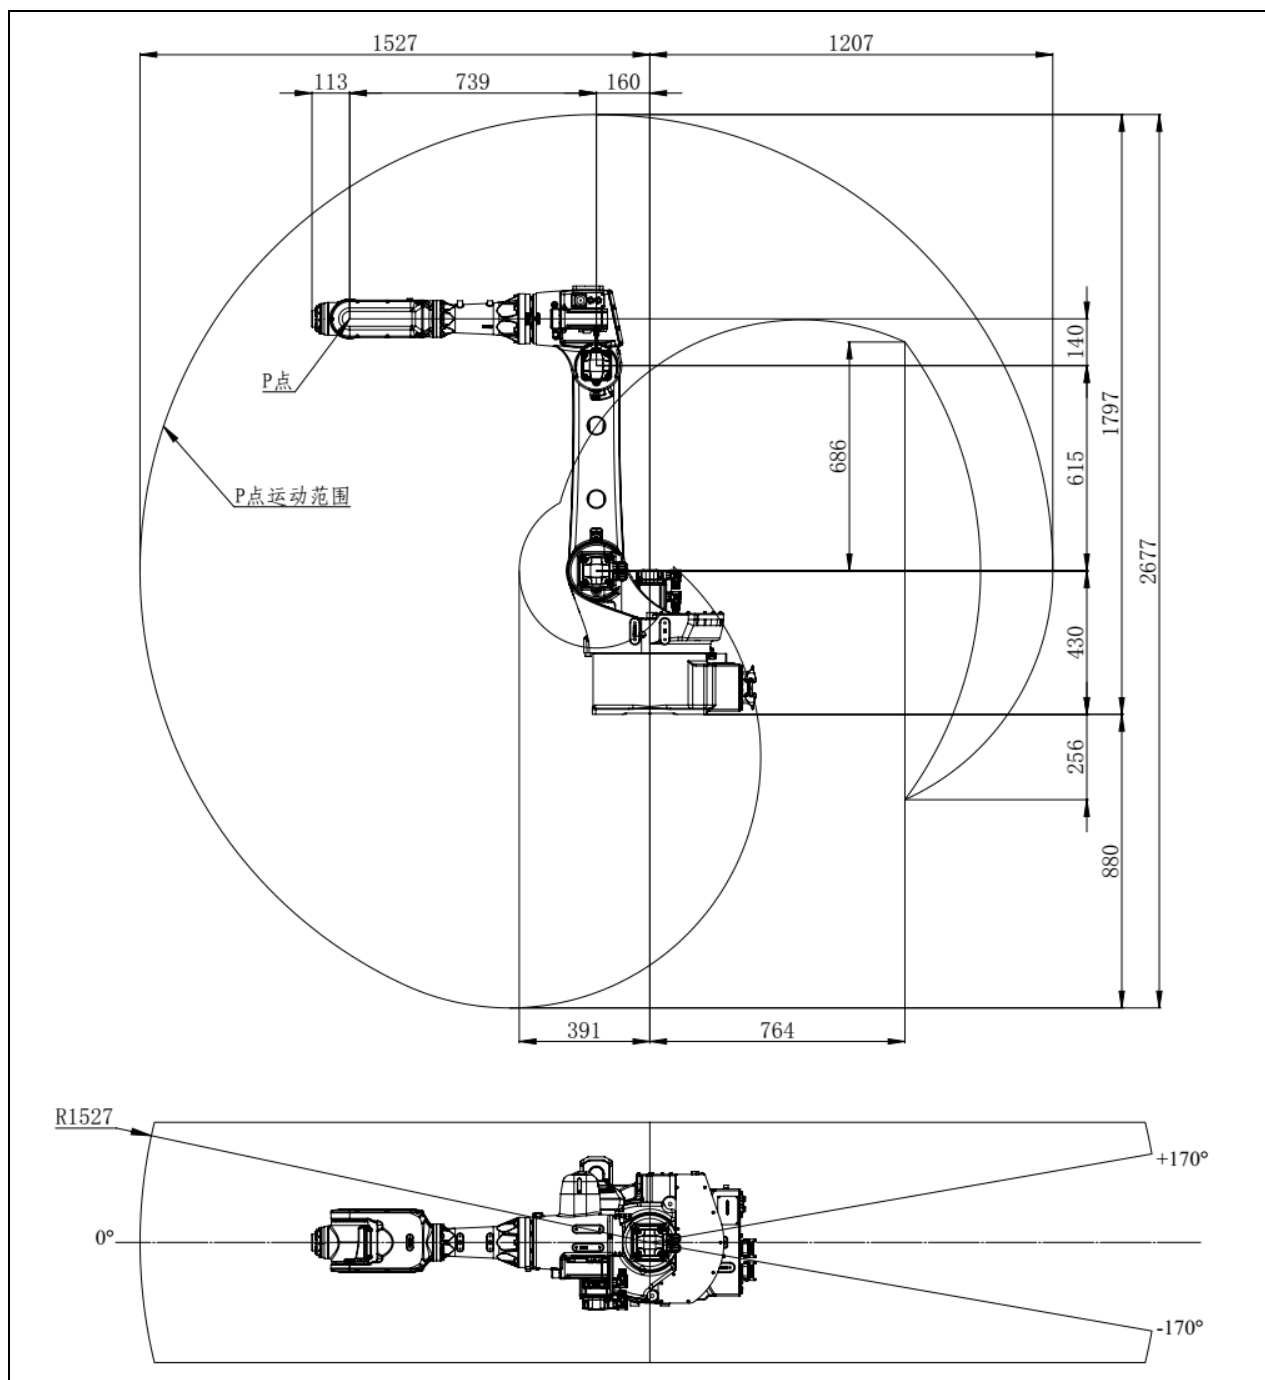


图 3-6 动作范围图 (ER8-1500-CW)

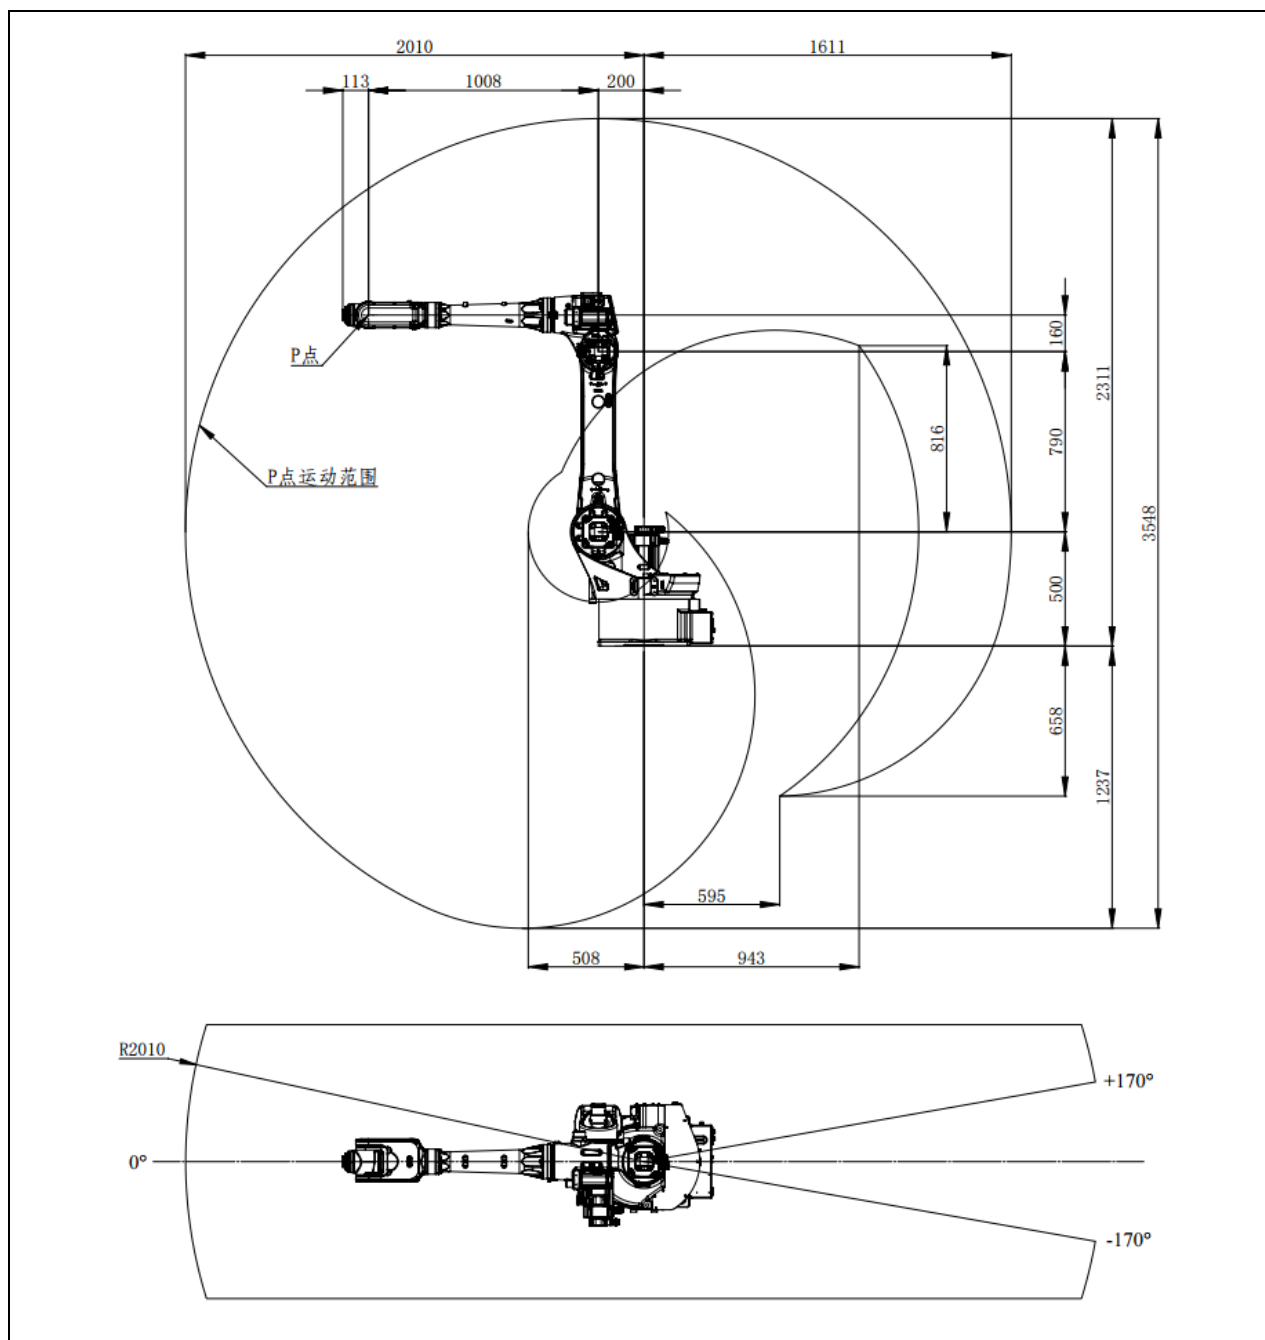


图 3-7 动作范围图 (ER8-2000-CW)

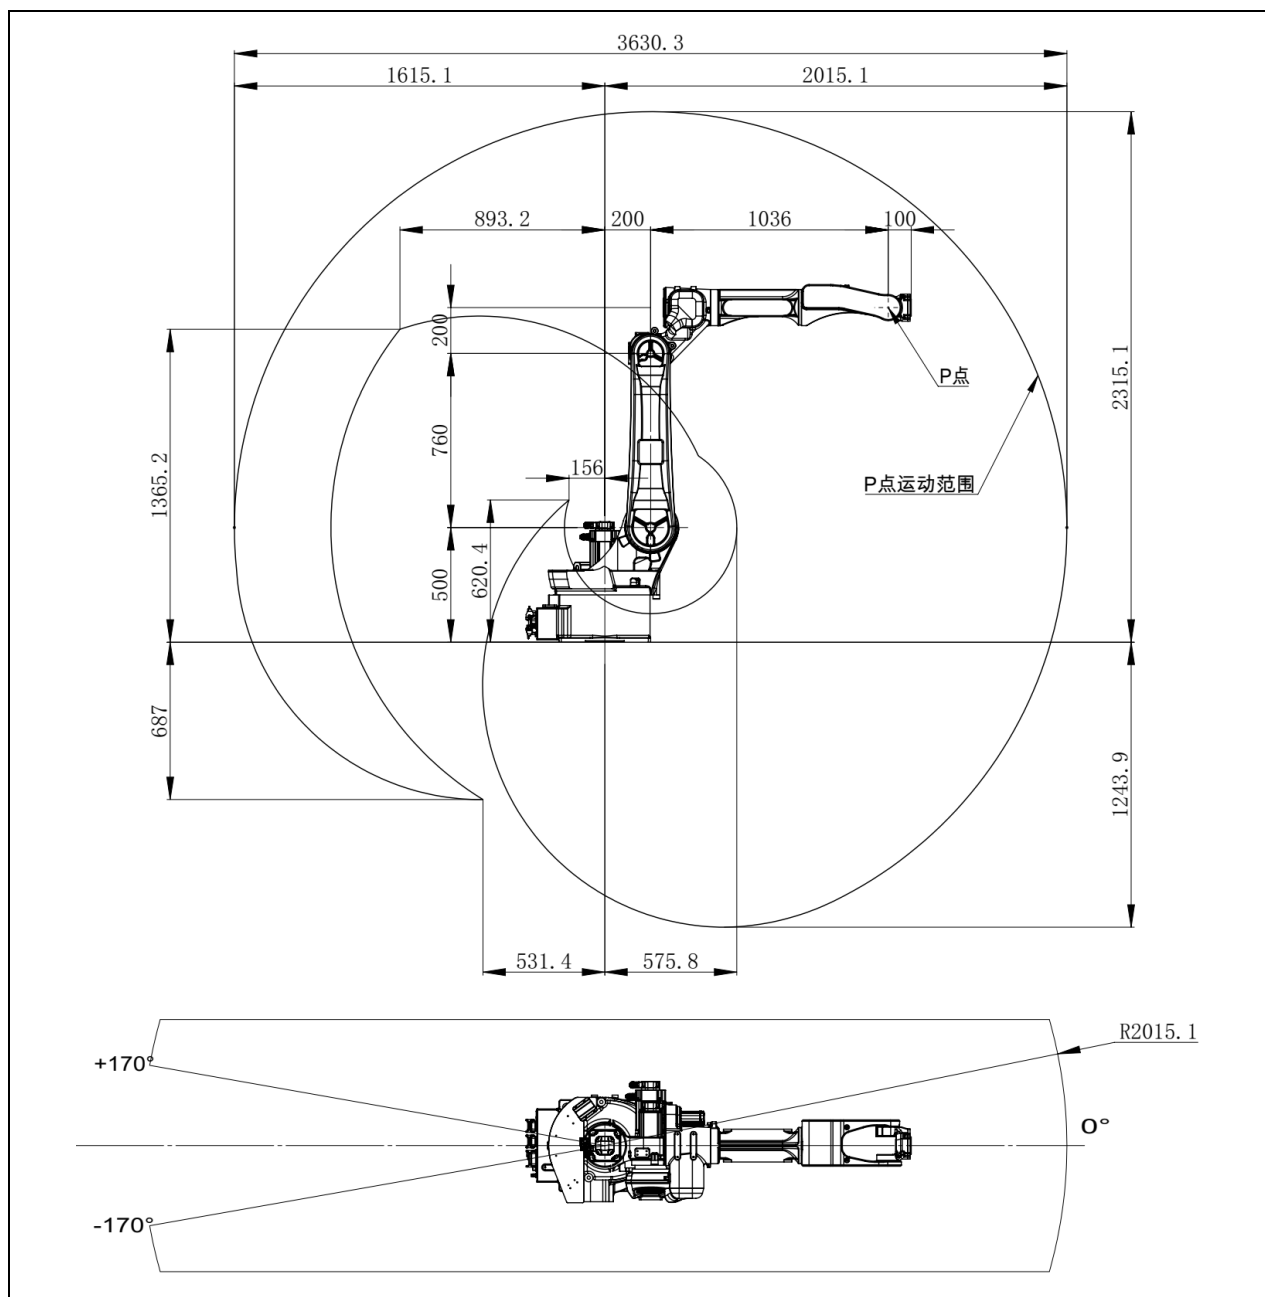


图 3-8 动作范围图 (ER8-2000-HW)



3.3 原点位置和可动范围

各控制轴上分别设有原点和可动范围。控制轴到达可动范围的极限，叫做超程（OT）。各轴都在可动范围的两端进行超程检测。只要不是由于伺服系统异常和系统出错而导致原点位置丢失，机器人的动作都不会超出可动范围。

此外，为了进一步确保安全，还提供采用机械式制动器的可动范围限制。



注意

请勿进行机械式制动器的改造等。否则可能导致机器人不能正常停止。

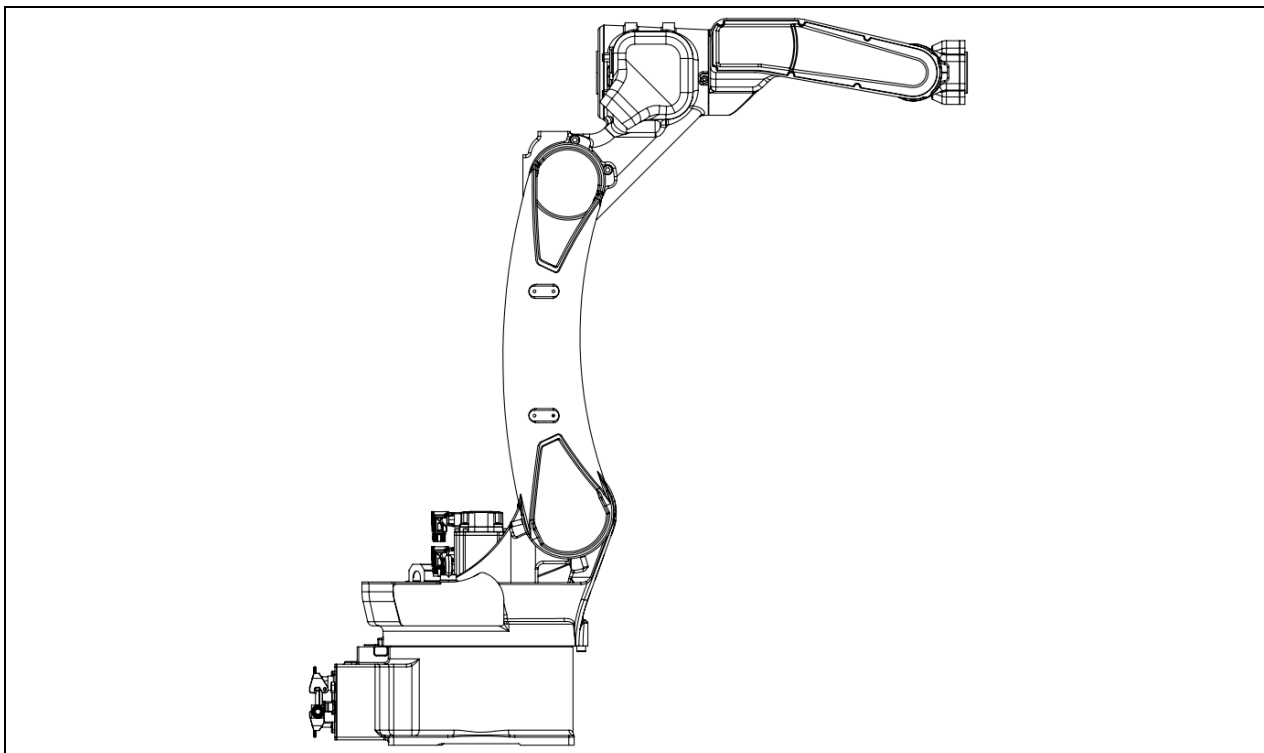


图 3-9 机器人的原点位置姿态（ER8-1450-HW）



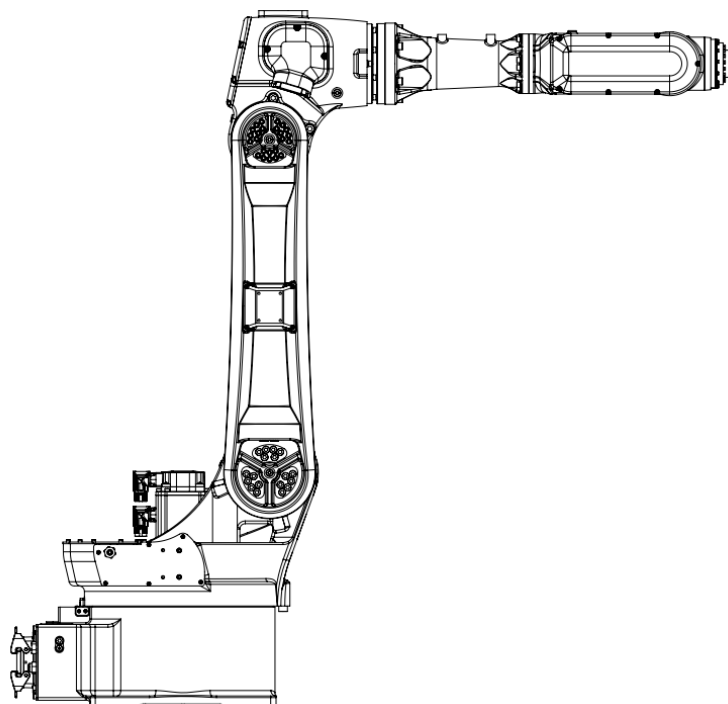


图 3-10 机器人的原点位置姿态 (ER8-1500-CW)

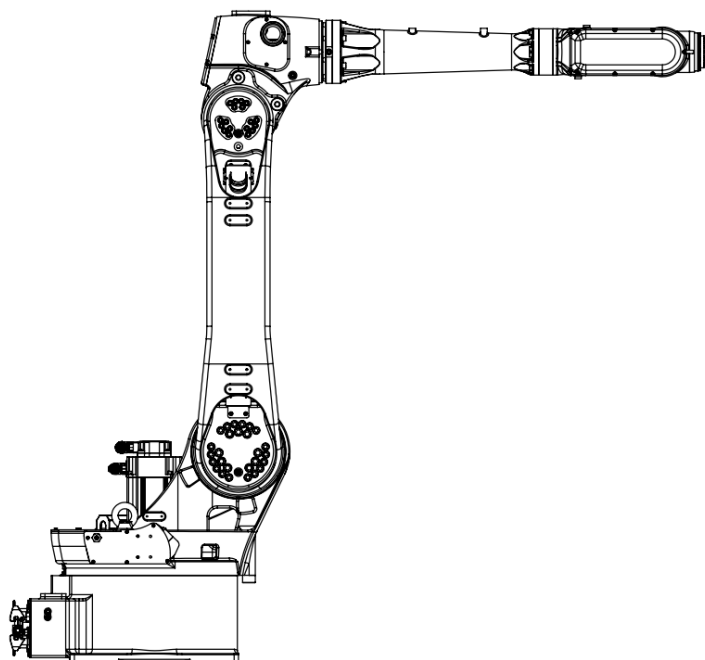


图 3-11 机器人的原点位置姿态 (ER8-2000-CW)



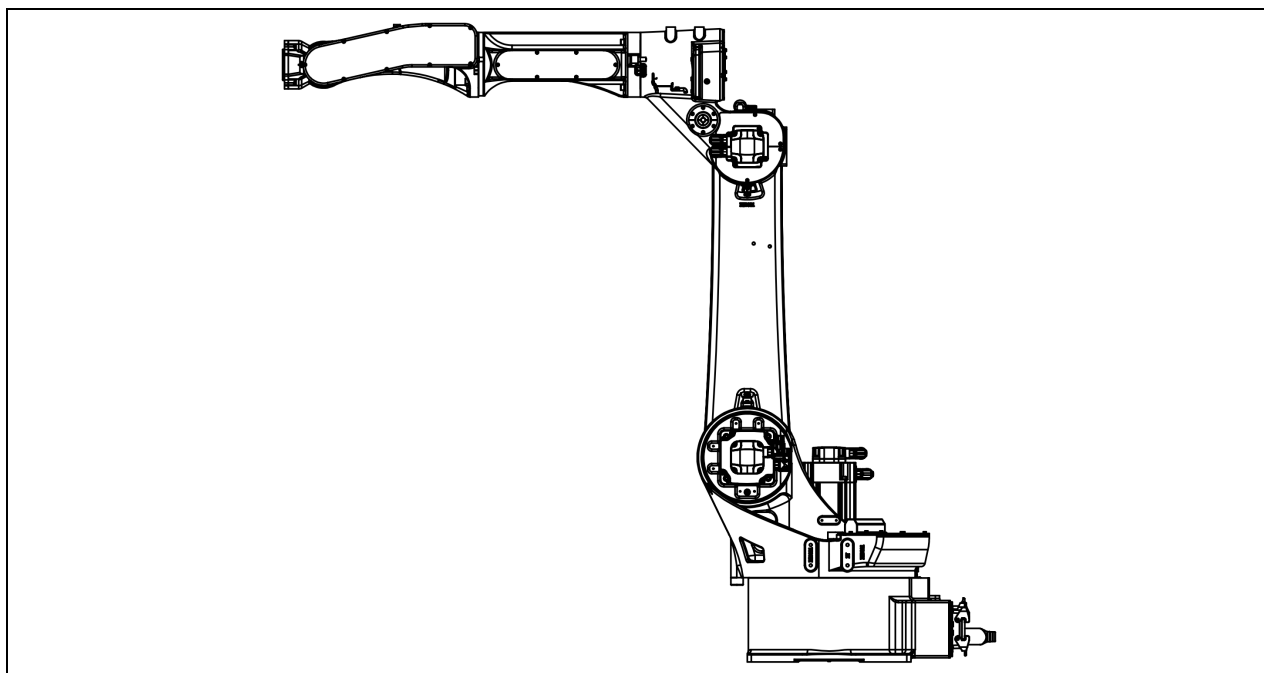


图 3-12 机器人的原点位置姿态 (ER8-2000-HW)



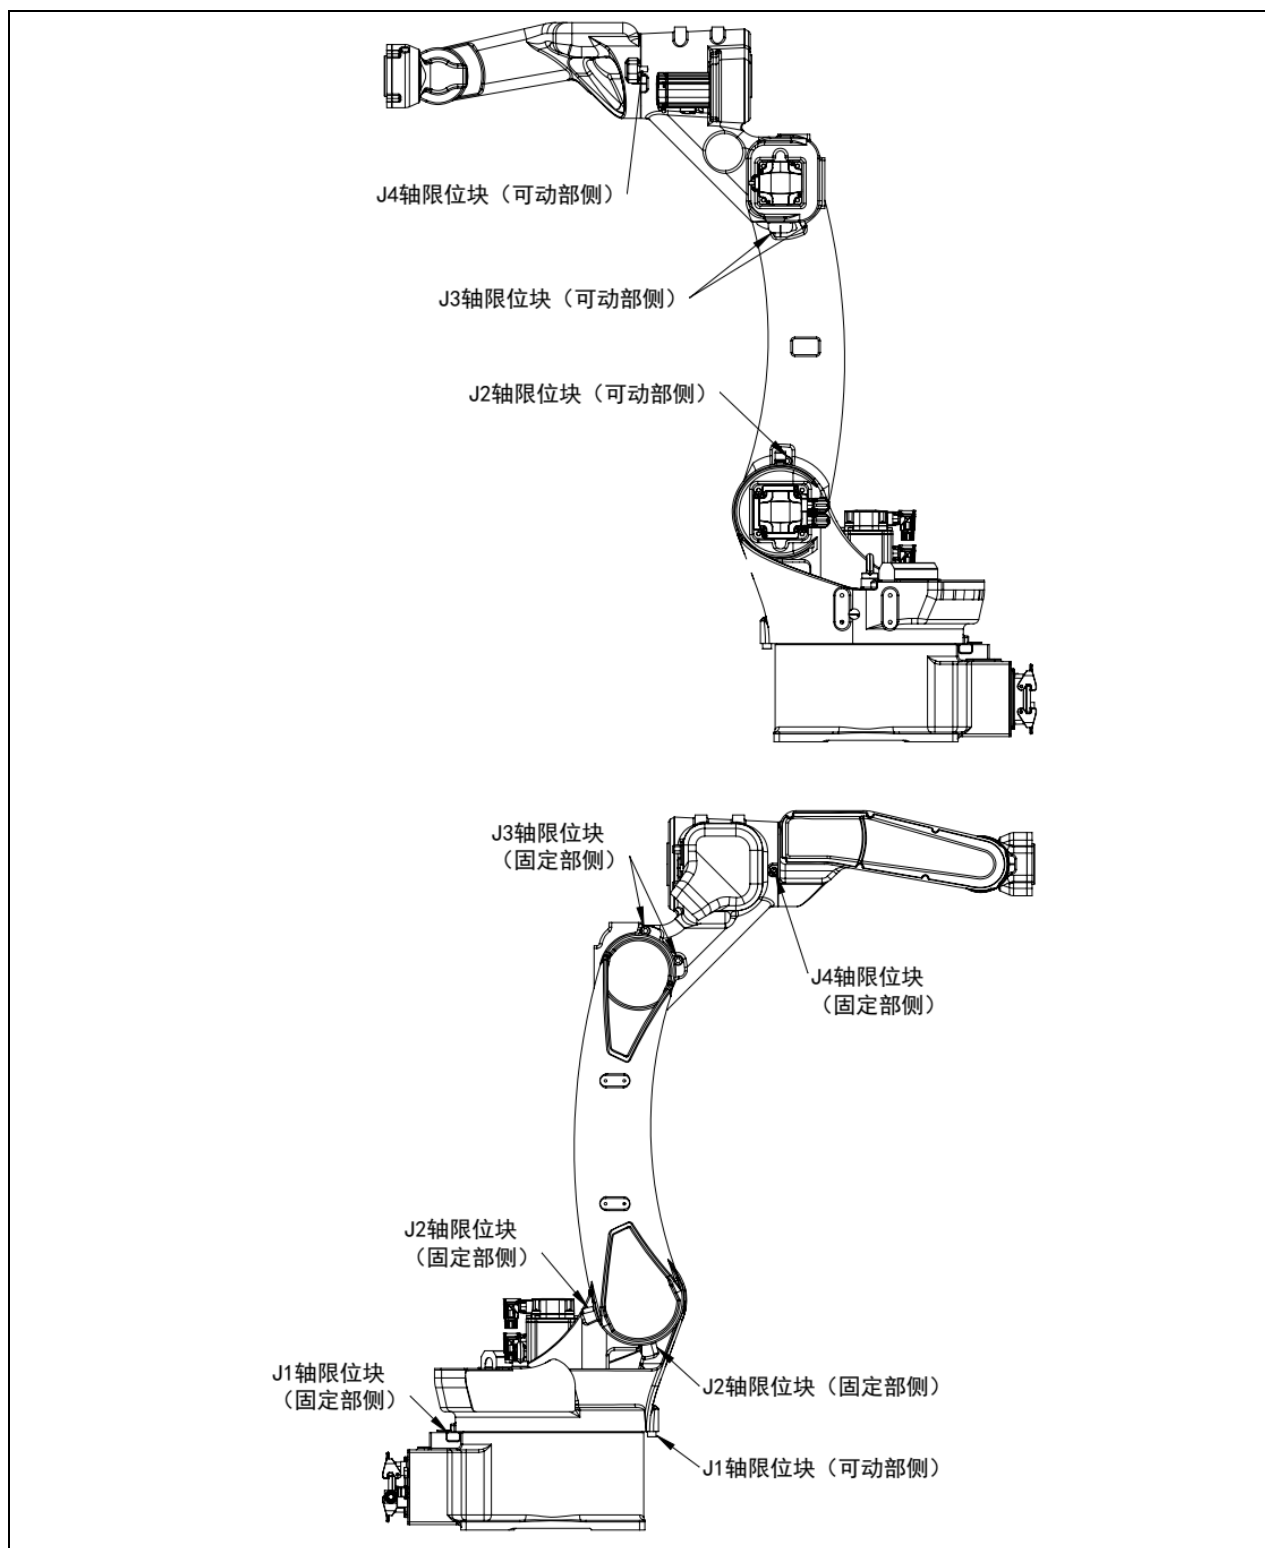


图 3-13 机械式制动器位置（ER8-1450-HW）



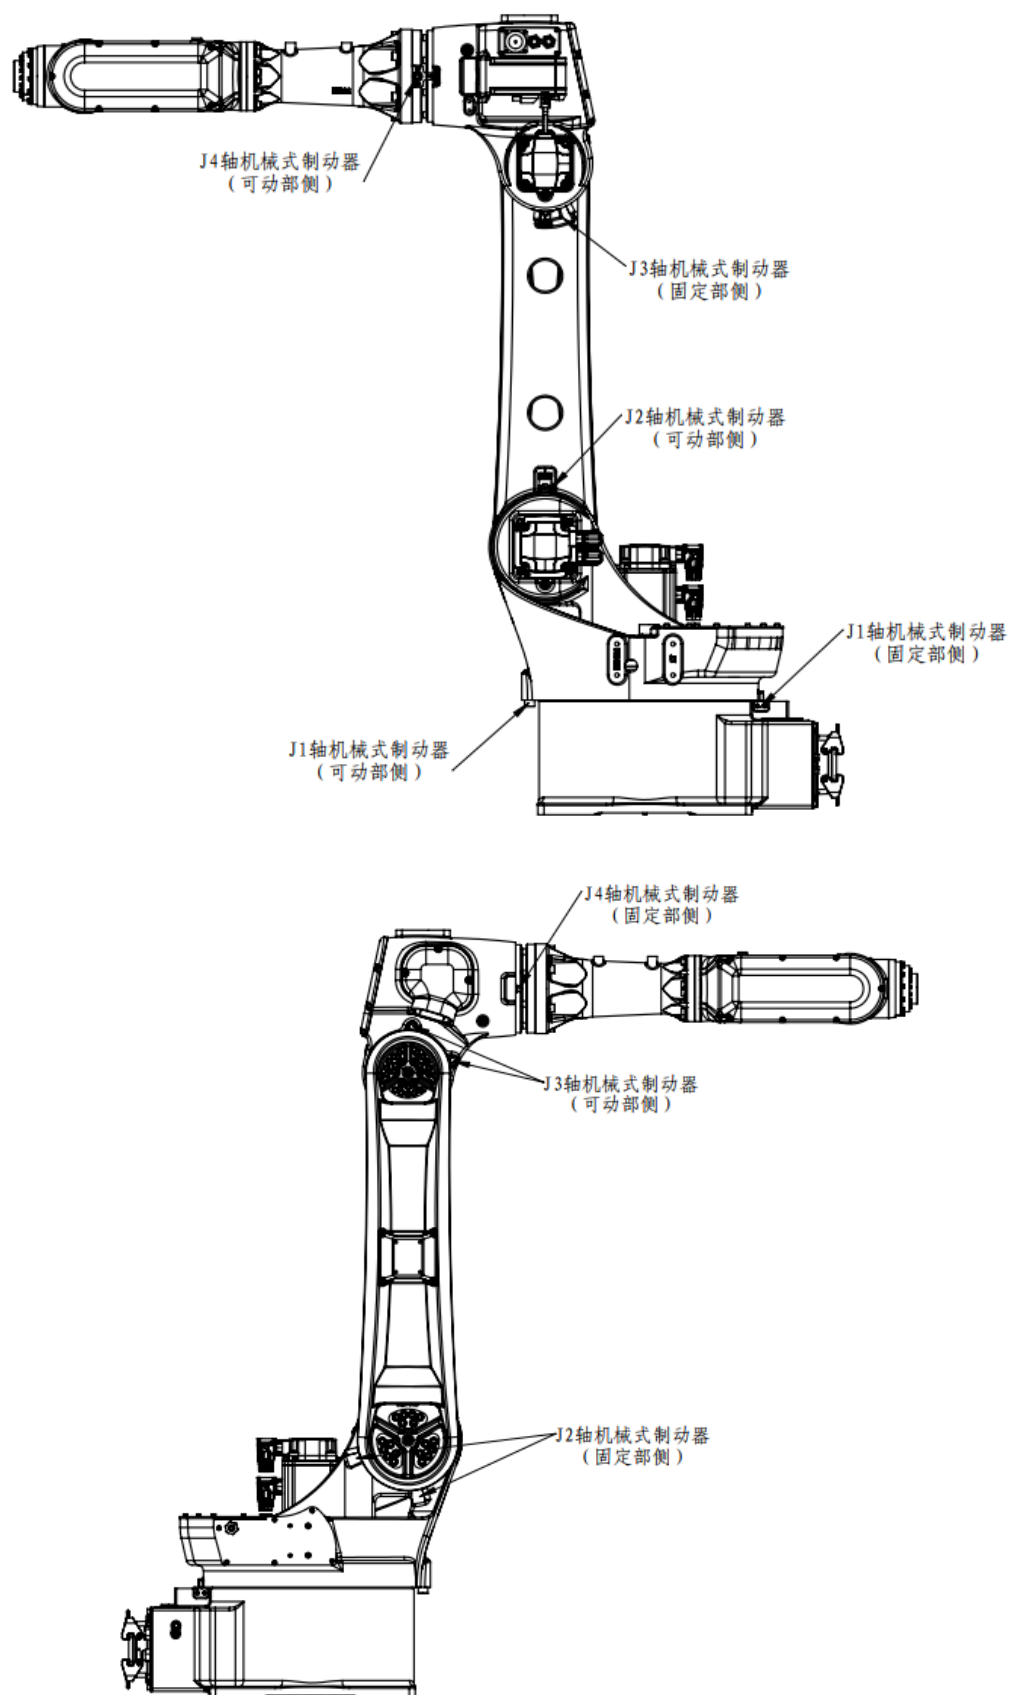


图 3-14 机械式制动器位置 (ER8-1500-CW)

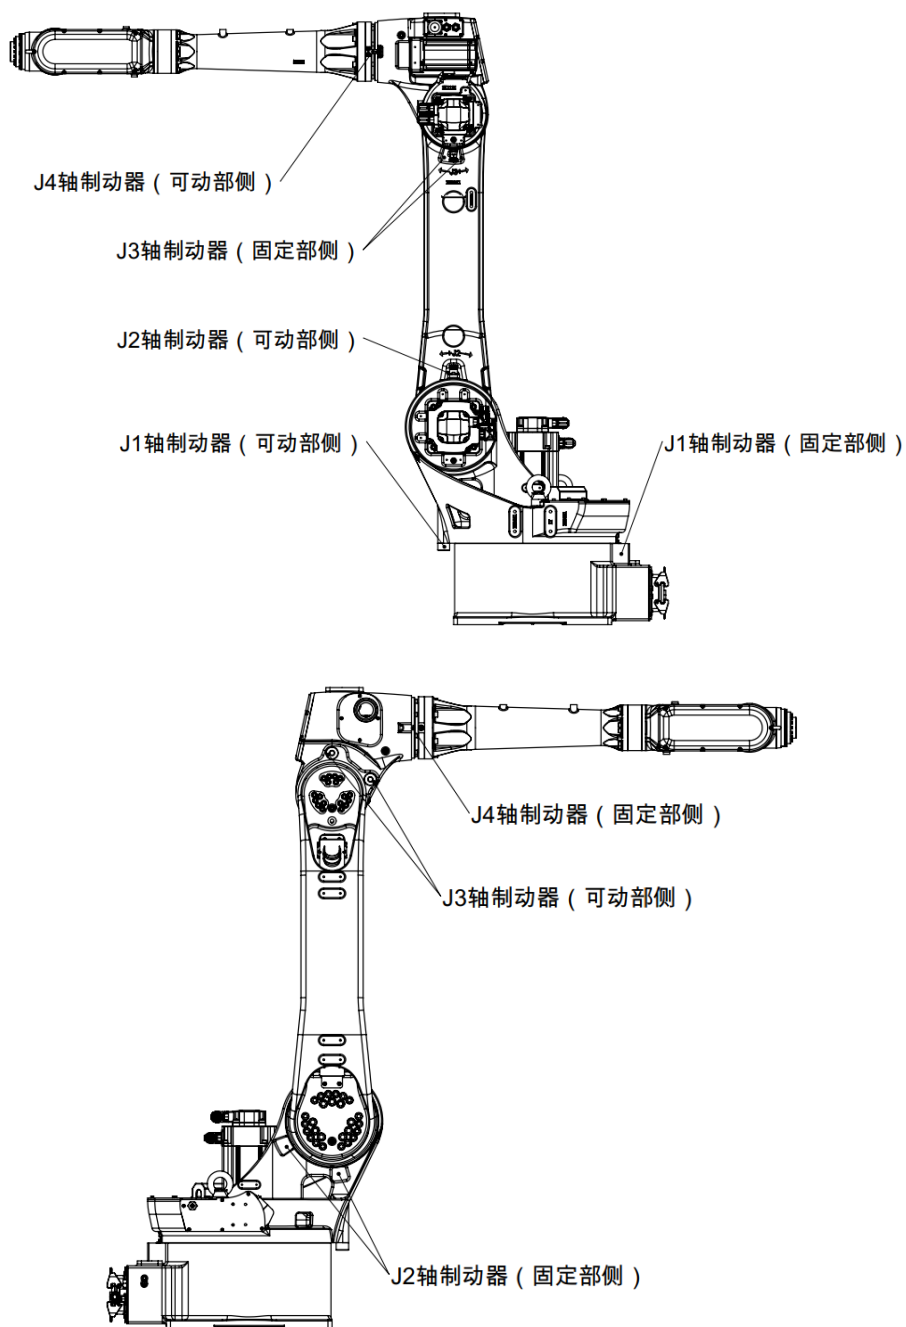


图 3-15 机械式制动器位置 (ER8-2000-CW)



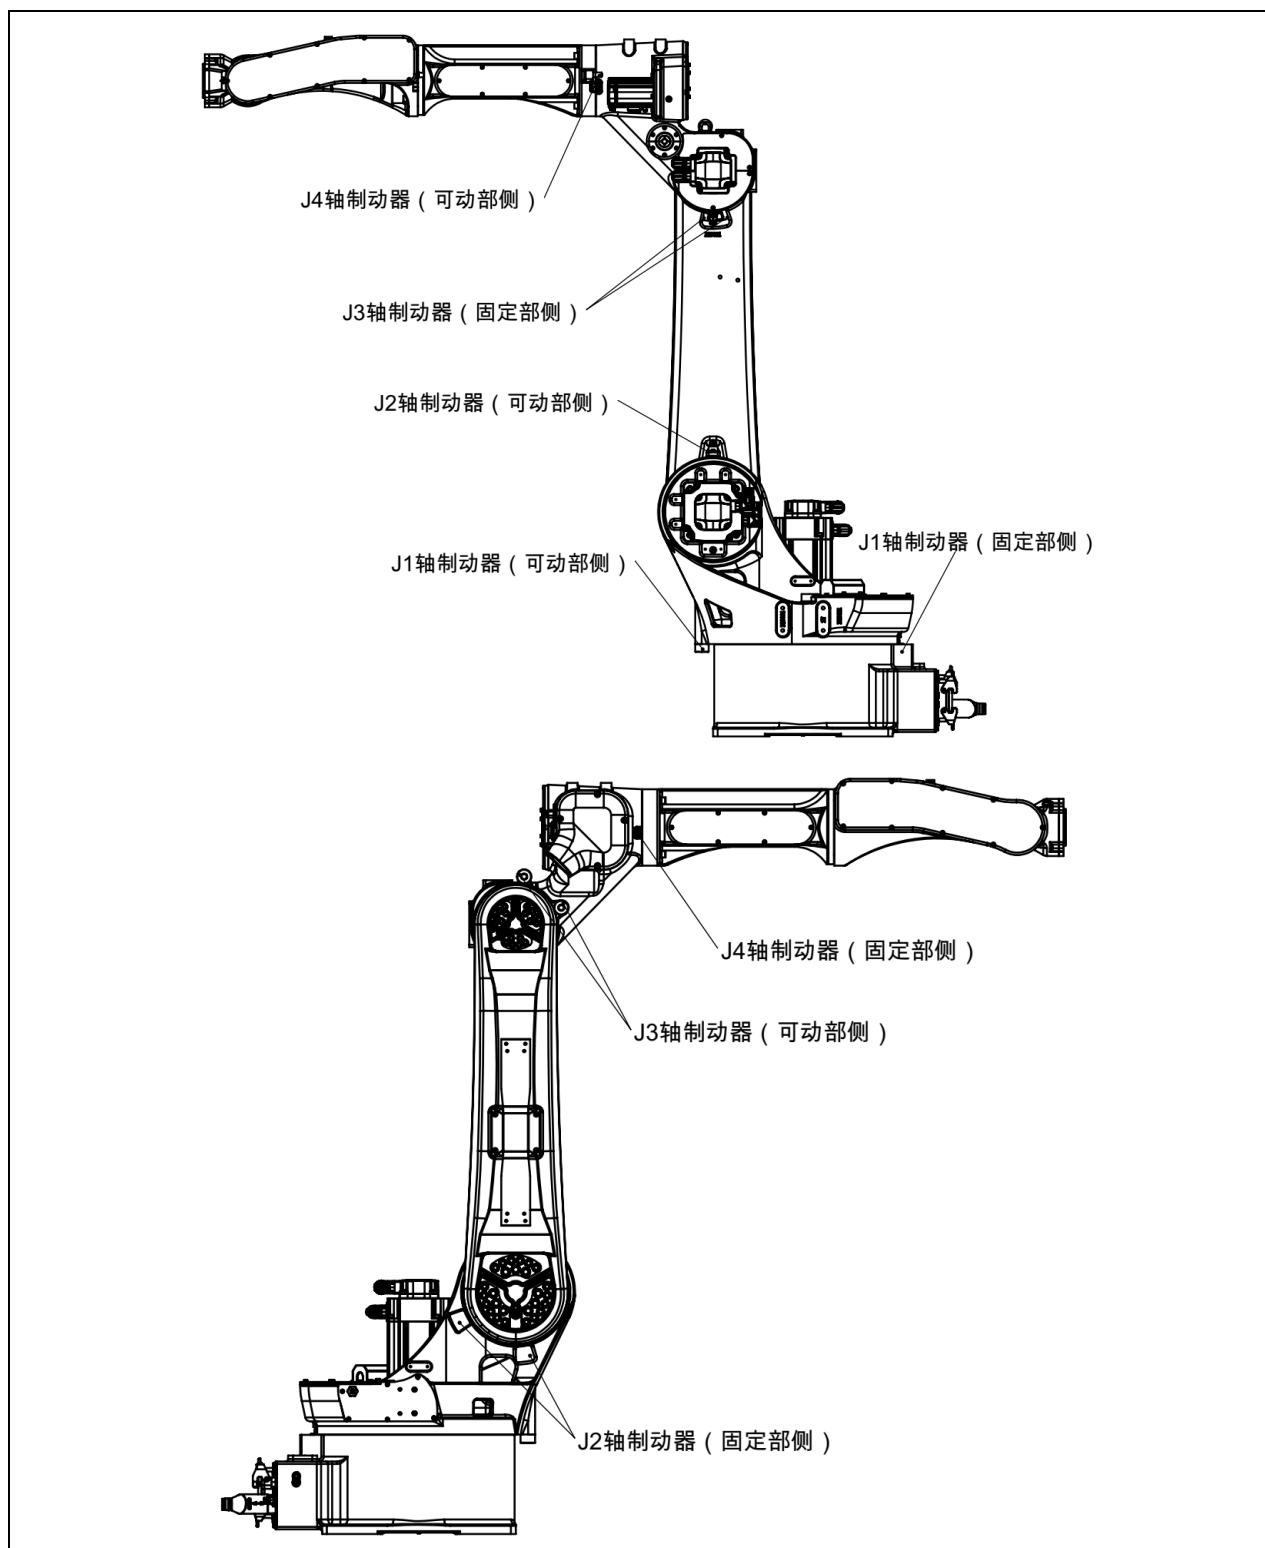


图 3-16 机械式制动器位置 (ER8-2000-HW)

可动范围的设定操作请参考操作手册。



3.4 手腕部负载条件

机器人的负载能力（包括手抓和焊枪等的质量），随机器人的型号而定。请严格遵守对机器人的负载力矩和负载惯量的限制。



注意

超出最大负载能力使用时，可能会导致机器人运动性能变坏，并会缩短机器人使用寿命。
负载能力包括：手爪和焊枪、工具变换器、减震器等所有工具的总质量。一旦总质量超出最大负载能力，请务必向埃斯顿公司咨询。

关于负载力矩和负载惯量的计算，请参照“ESTUN 机器人承载能力核算表”，具体内容请咨询我司销售人员。

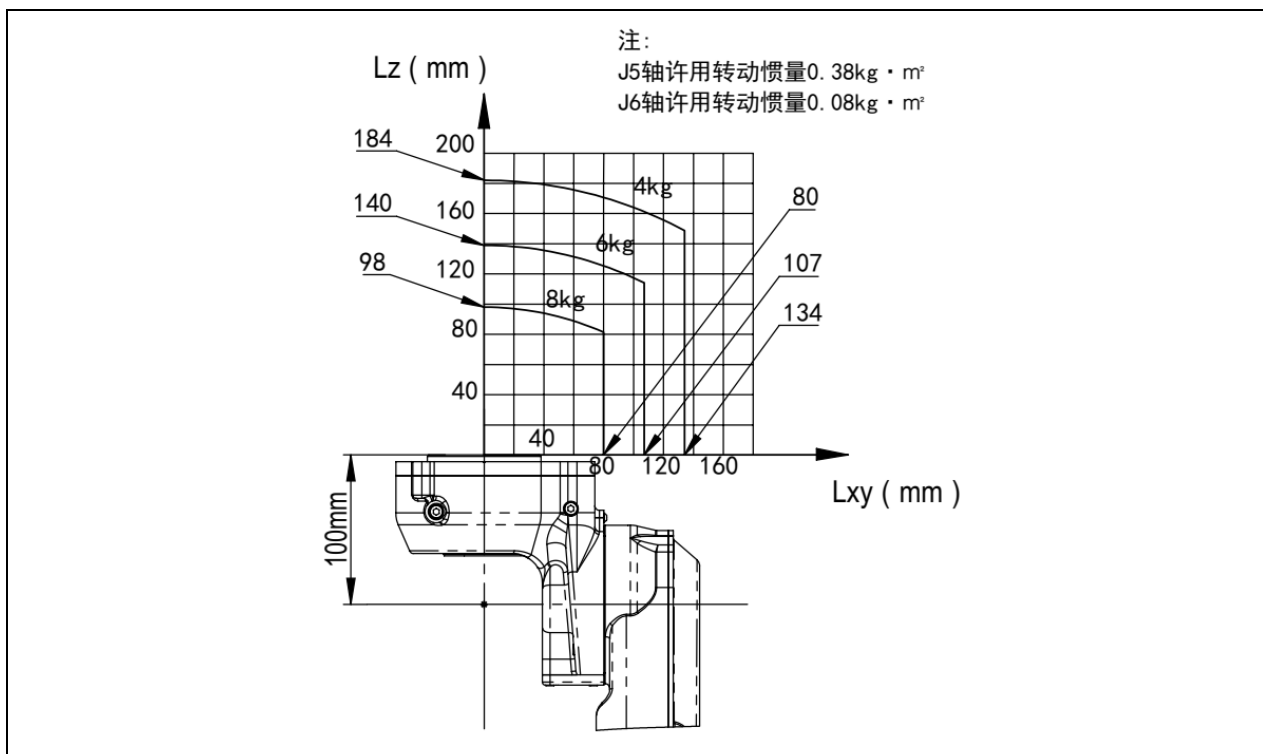


图 3-17 手腕部负载条件 (ER8-1450-HW)



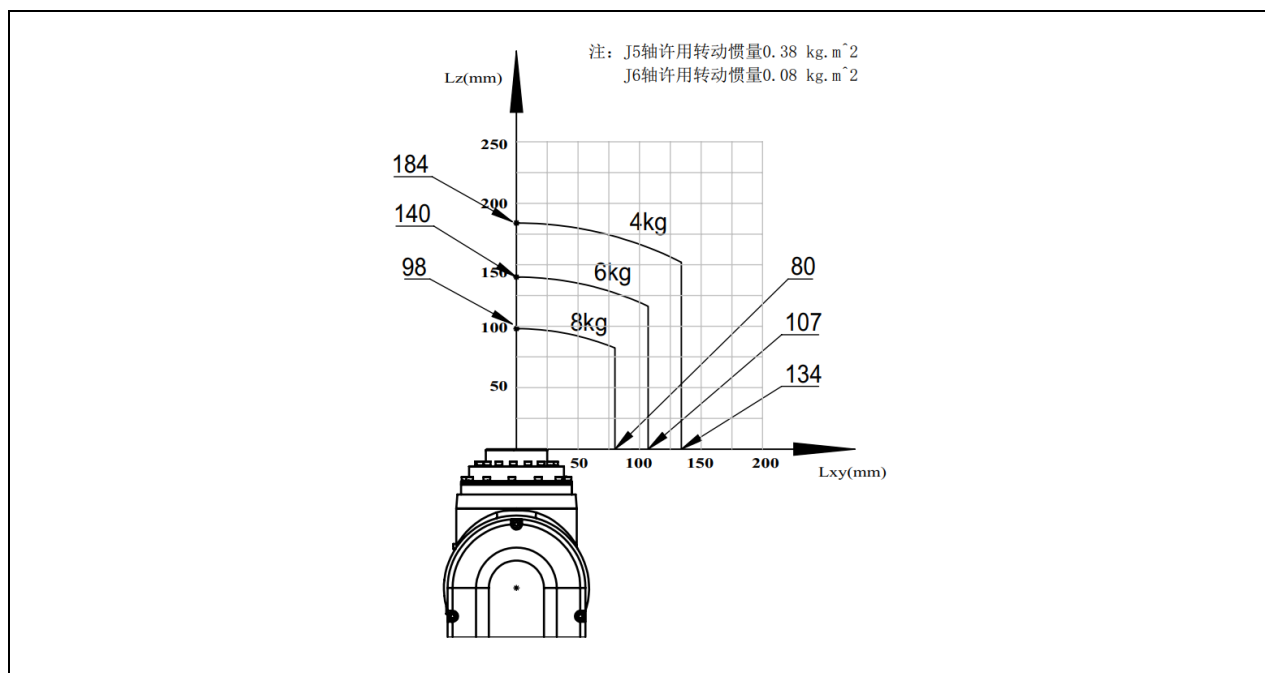


图 3-18 手腕部负载条件 (ER8-1500-CW)

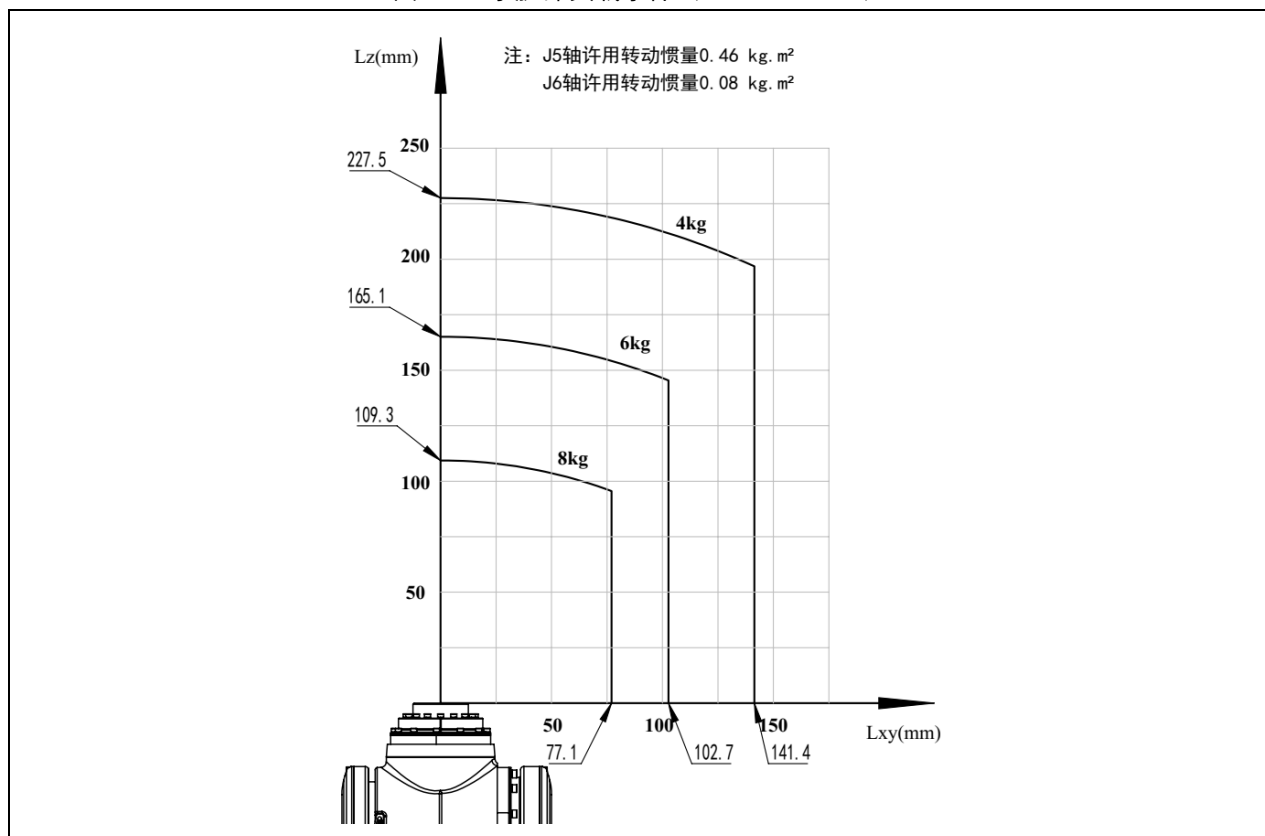


图 3-19 手腕部负载条件 (ER8-2000-CW)


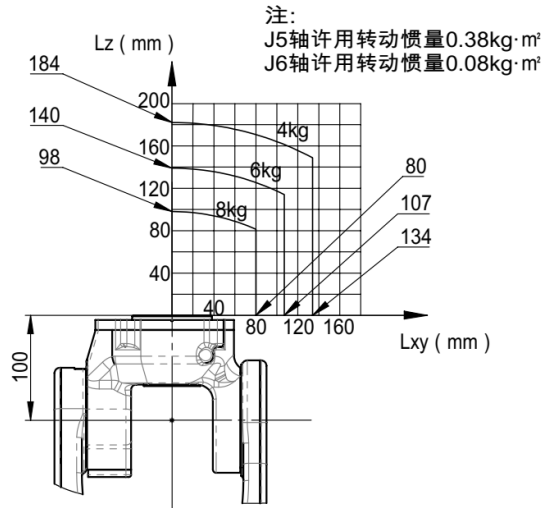


图 3-20 手腕部负载条件 (ER8-2000-HW)

3.5 附加负载条件

ER8-1450-HW 机器人可增加附加负载。负载条件如下。

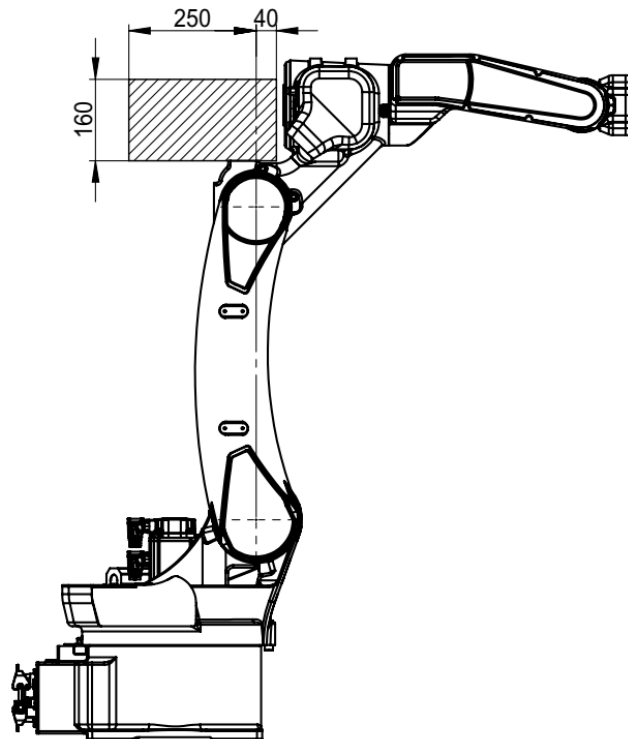



注：

1. 坐标系原点在本体附加负载安装孔中心连线中点处，单位 mm；
2. 附加负载质心应在上图阴影处内，且不大于 10kg。

图 3-21 附加负载示意图 (ER8-1450-HW)



W: 末端法兰安装面可承受的重量
W': 电机座安装面可承受的重量

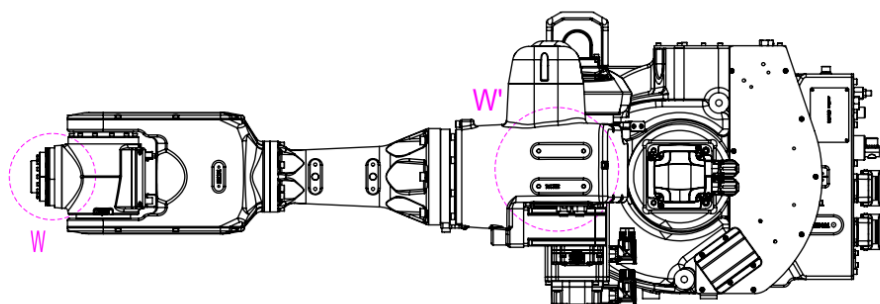
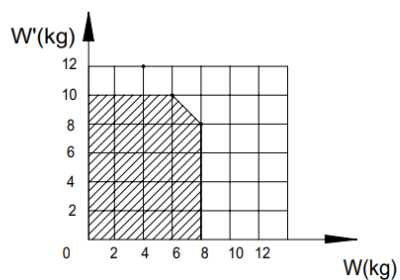


注:

1. 坐标系原点在本体附加负载安装孔中心连线中点处, 单位 mm;
2. 附加负载质心应在上图阴影处内, 且不大于 10kg。

图 3-22 附加负载示意图 (ER8-1500-CW)


W: 末端法兰安装面可承受的重量
W': 电机座安装面可承受的重量

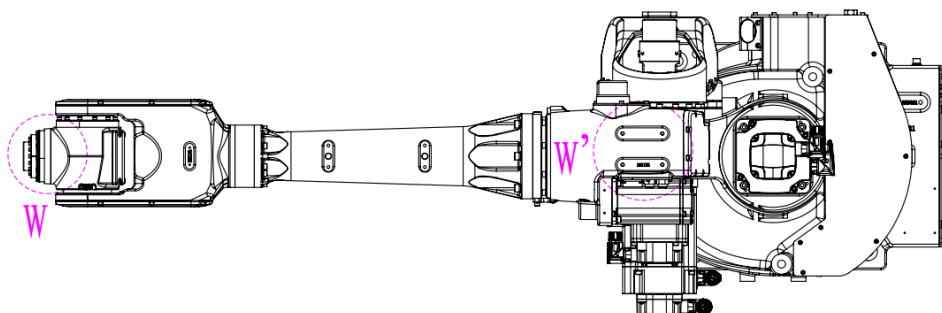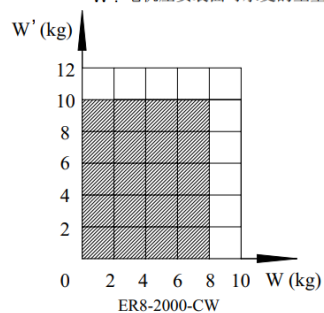

注:

1. 坐标系原点在本体附加负载安装孔中心连线中点处, 单位 mm;
2. 附加负载质心应在上图阴影处内, 且不大于 10kg。

图 3-23 附加负载示意图 (ER8-2000-CW)

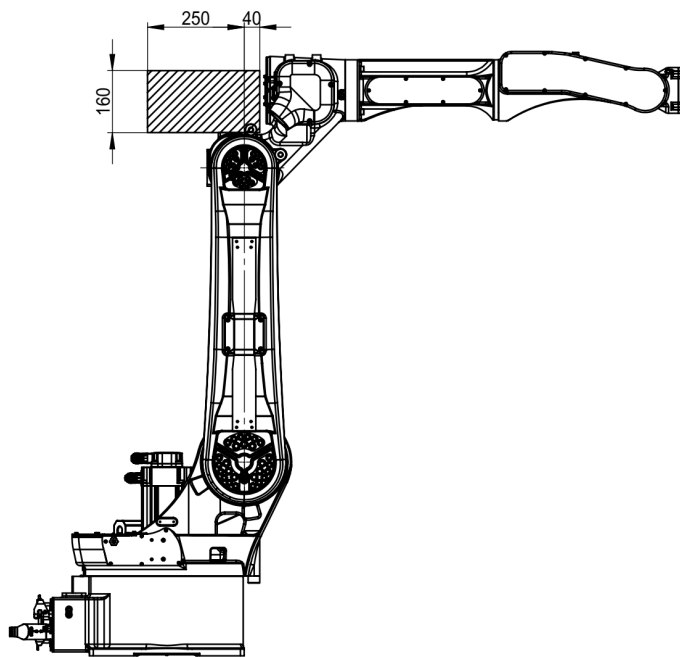

注：

1. 坐标系原点在本体附加负载安装孔中心连线中点处，单位 mm；
2. 附加负载质心应在上图阴影处内，且不大于 10kg。

图 3-24 附加负载示意图 (ER8-2000-HW)



第 4 章 安装设备

4.1 末端法兰安装接口

本节介绍了机器人末端执行机构的安装面尺寸。所使用的螺钉及定位销，应充分考虑到螺孔和销孔深度后选择使用长度，并注意考虑螺钉及夹持器等零部件的防锈措施。

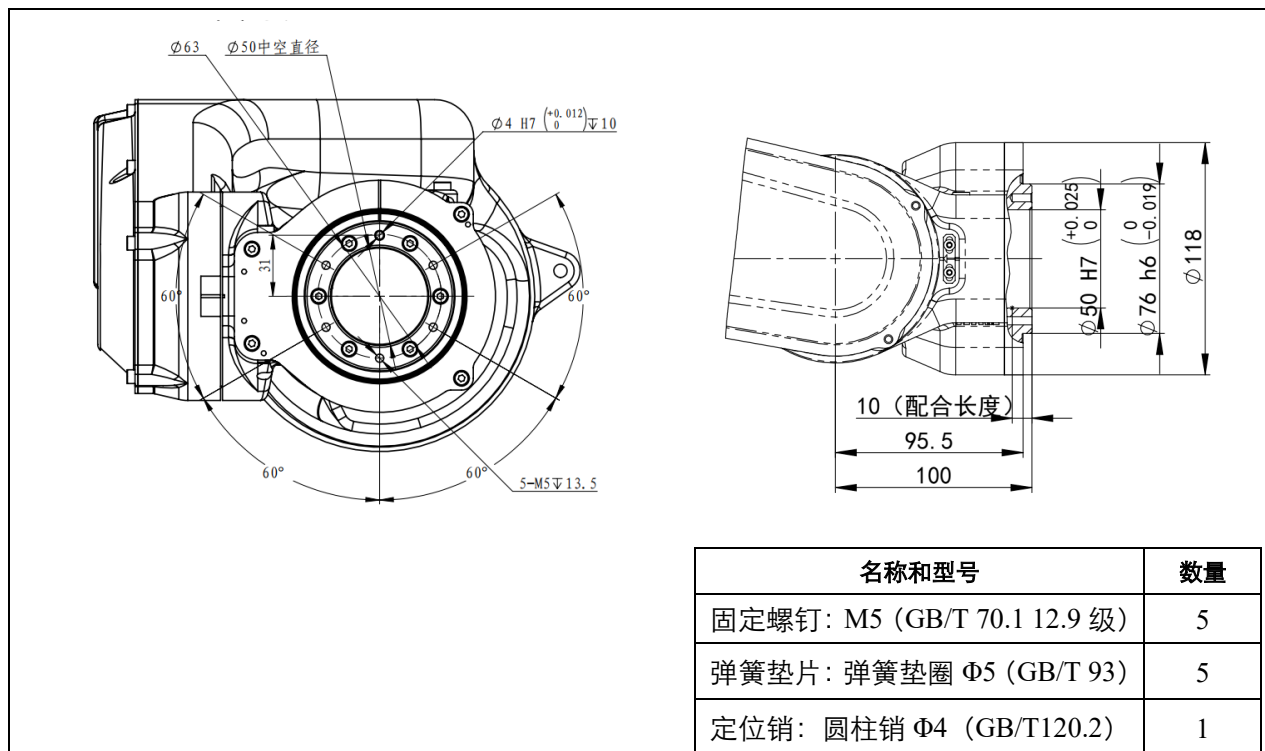


图 4-1 末端法兰安装接口 (ER8-1450-HW)

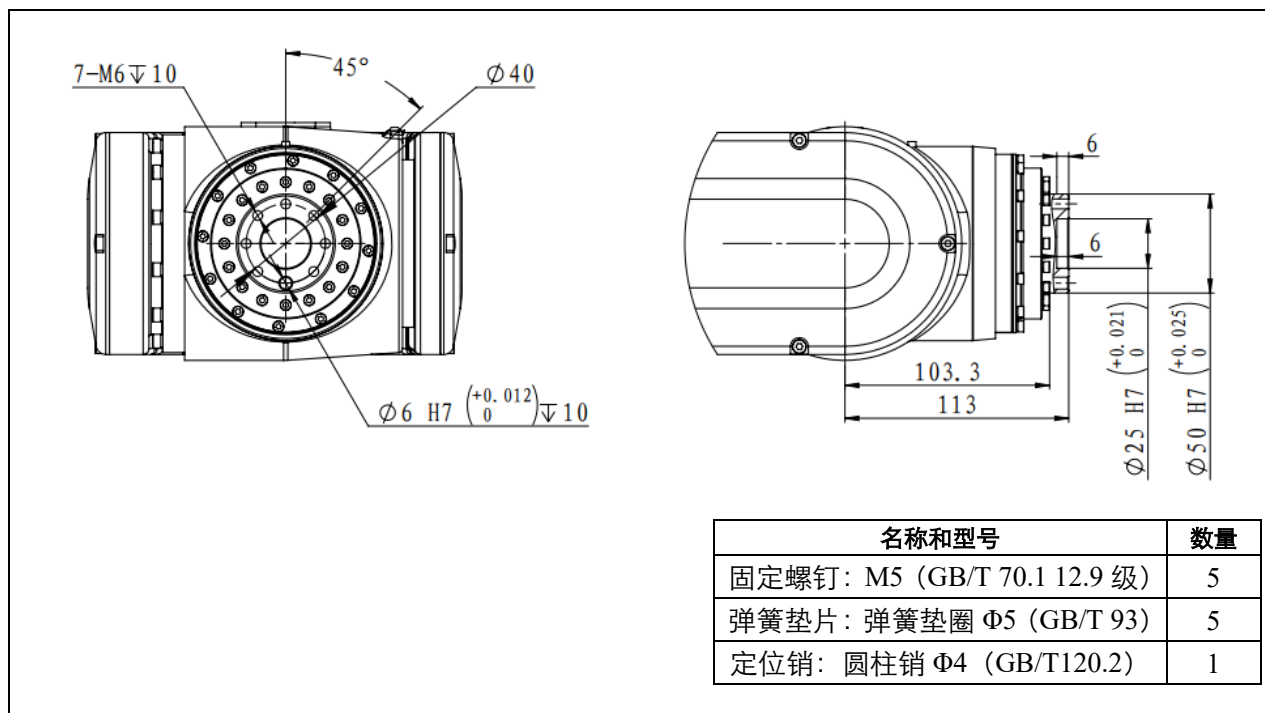


图 4-2 末端法兰安装接口 (ER8-1500-CW)

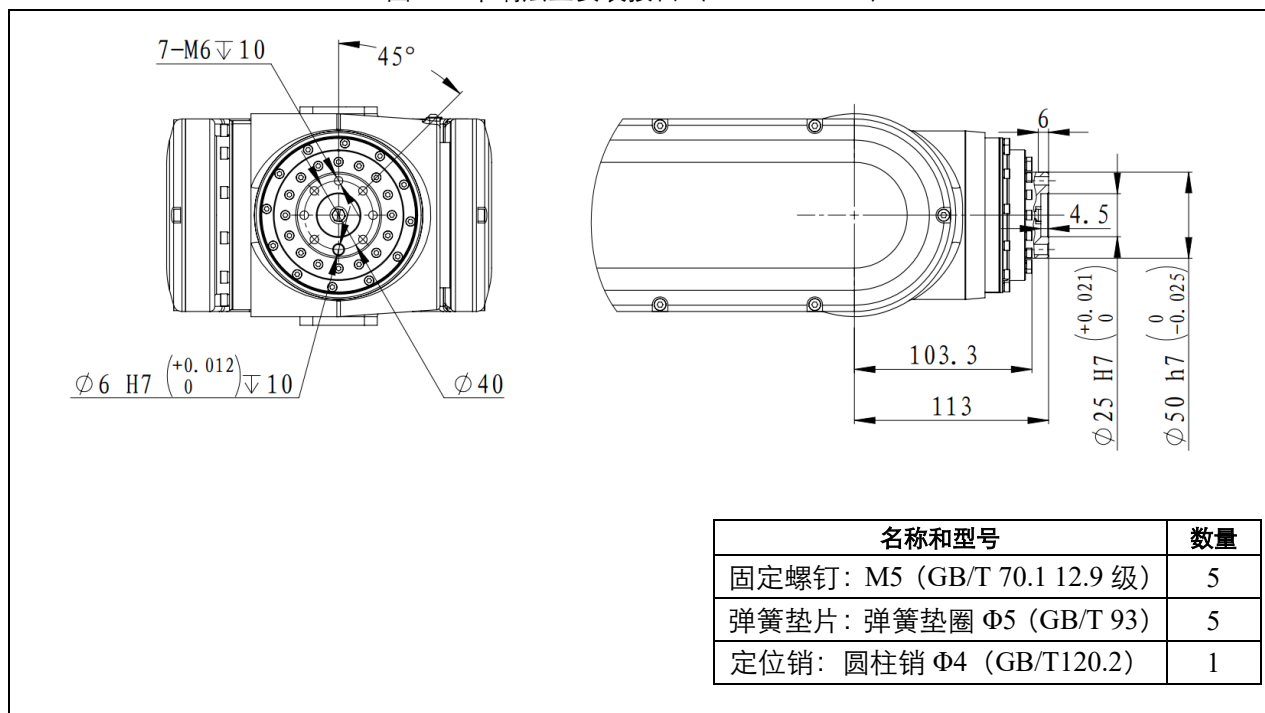


图 4-3 末端法兰安装接口 (ER8-2000-CW)

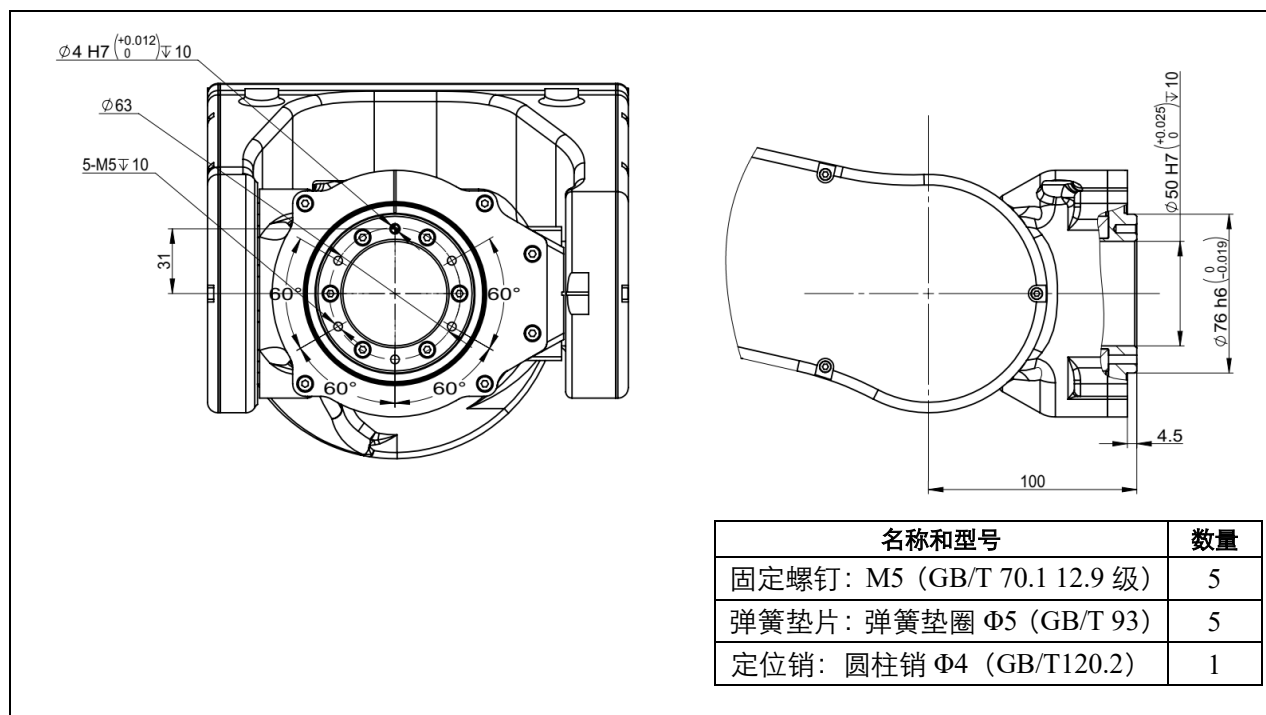


图 4-4 末端法兰安装接口 (ER8-2000-HW)

4.2 设备安装面

图中标出了设备安装用的螺孔位置。机器人在小臂部件顶部预留外部设备安装用螺纹孔。

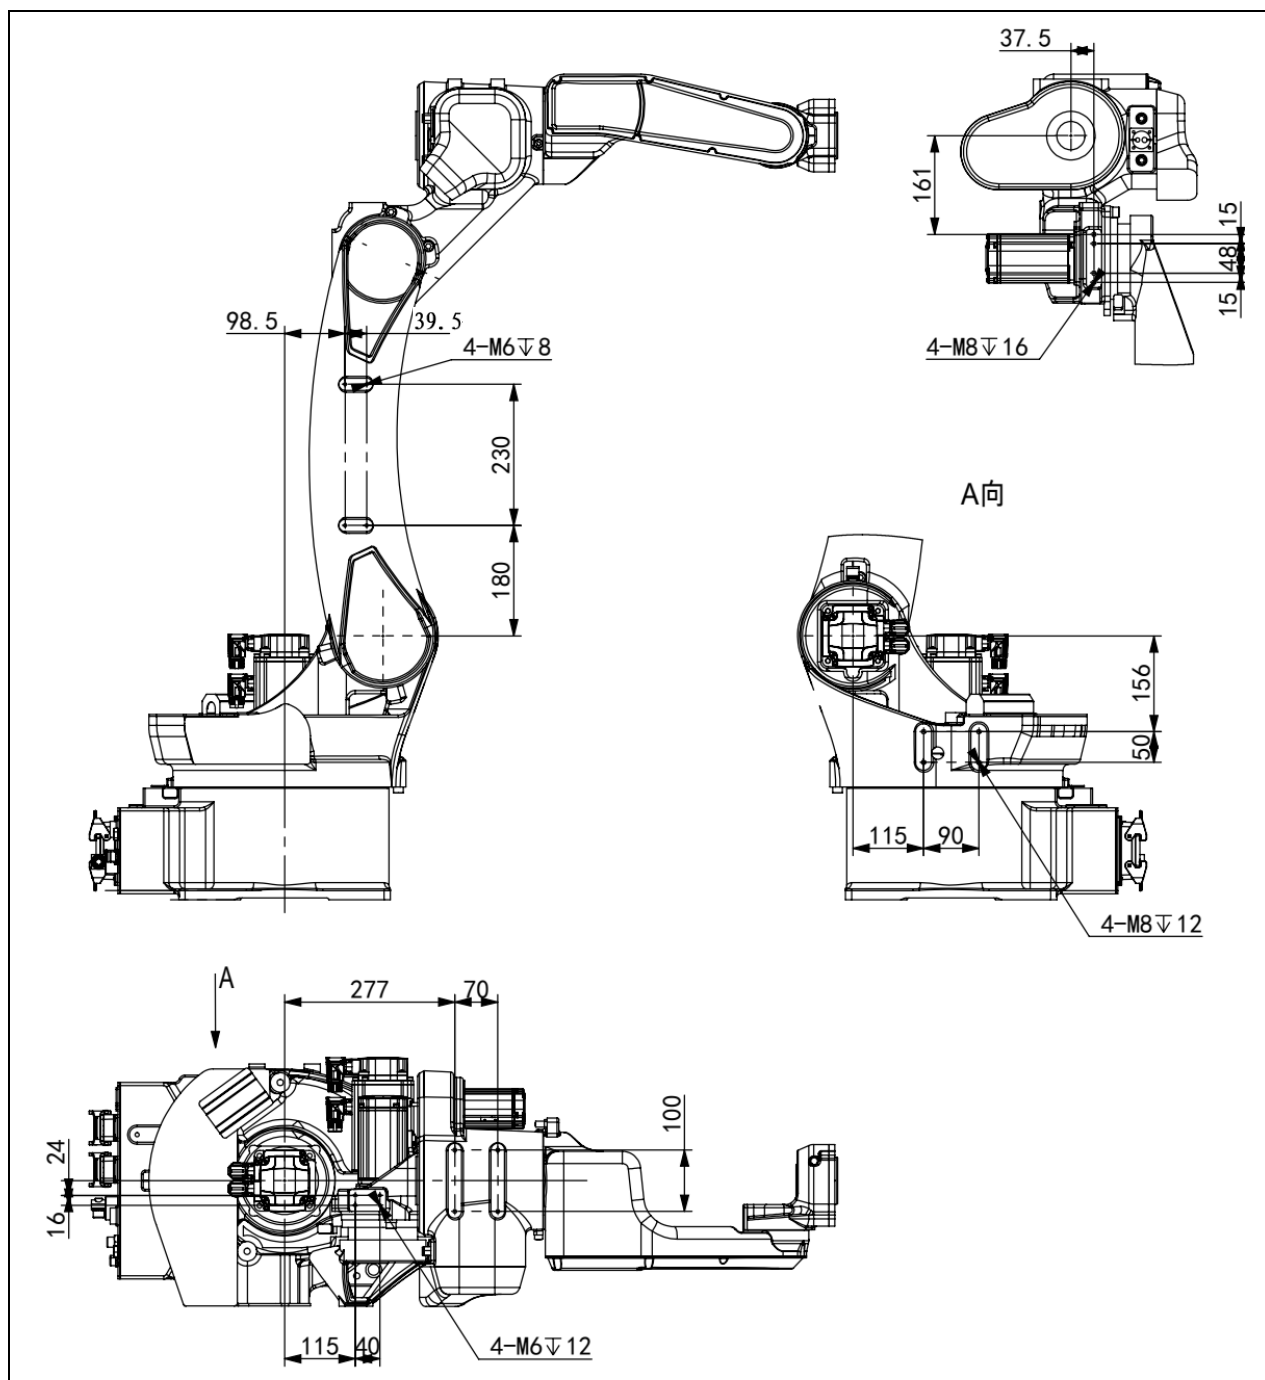


图 4-5 设备安装面尺寸 (ER8-1450-HW)

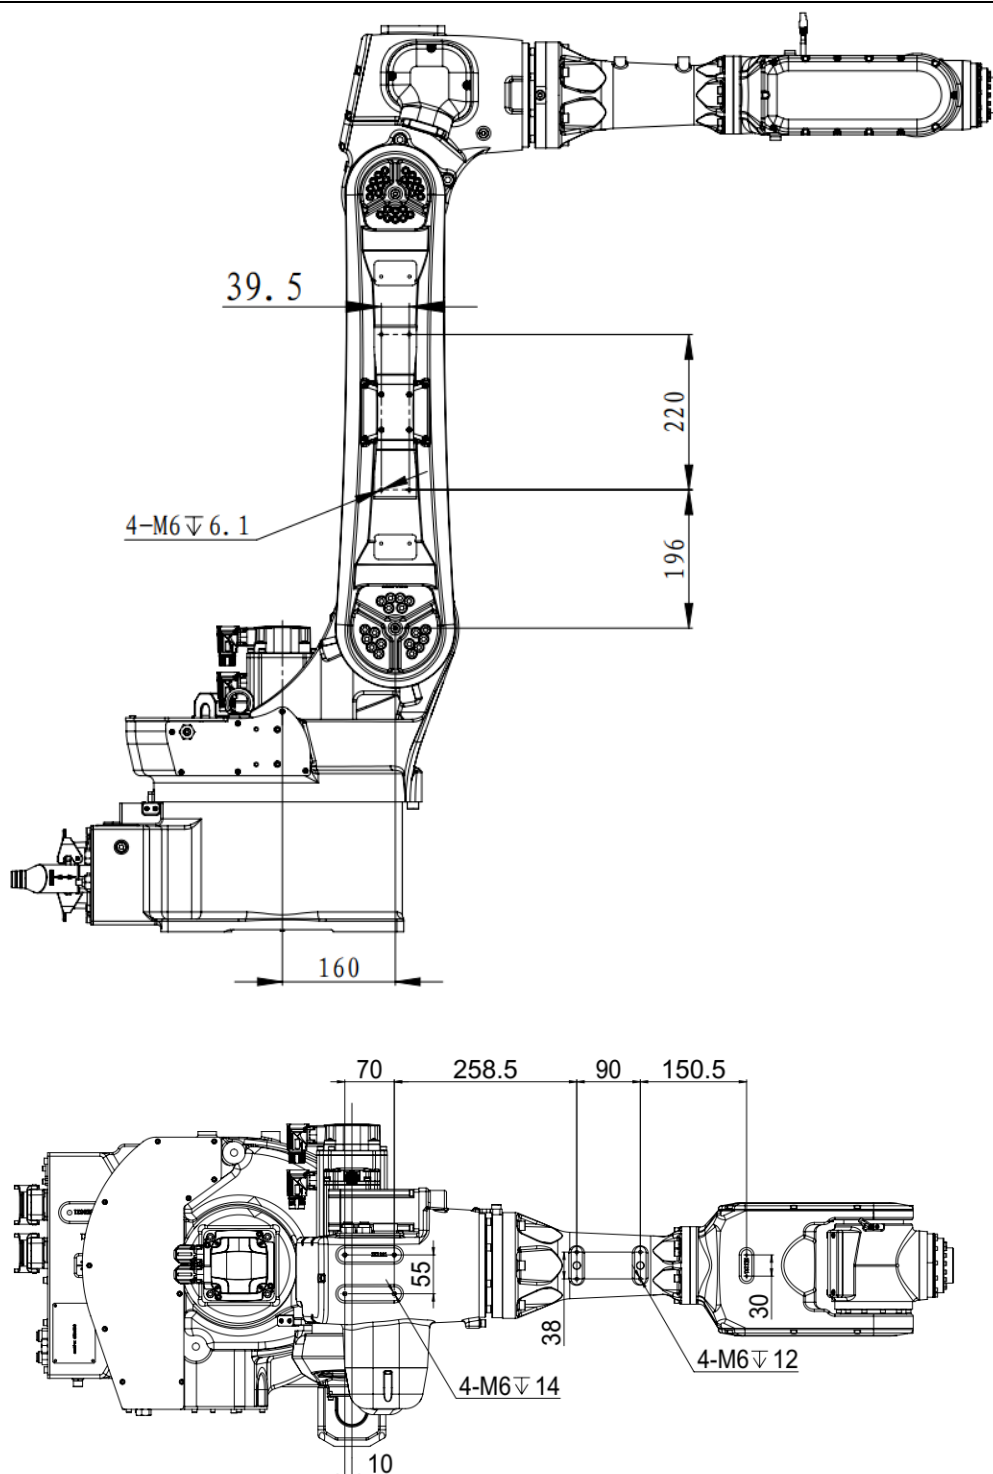


图 4-6 设备安装面尺寸 (ER8-1500-CW)

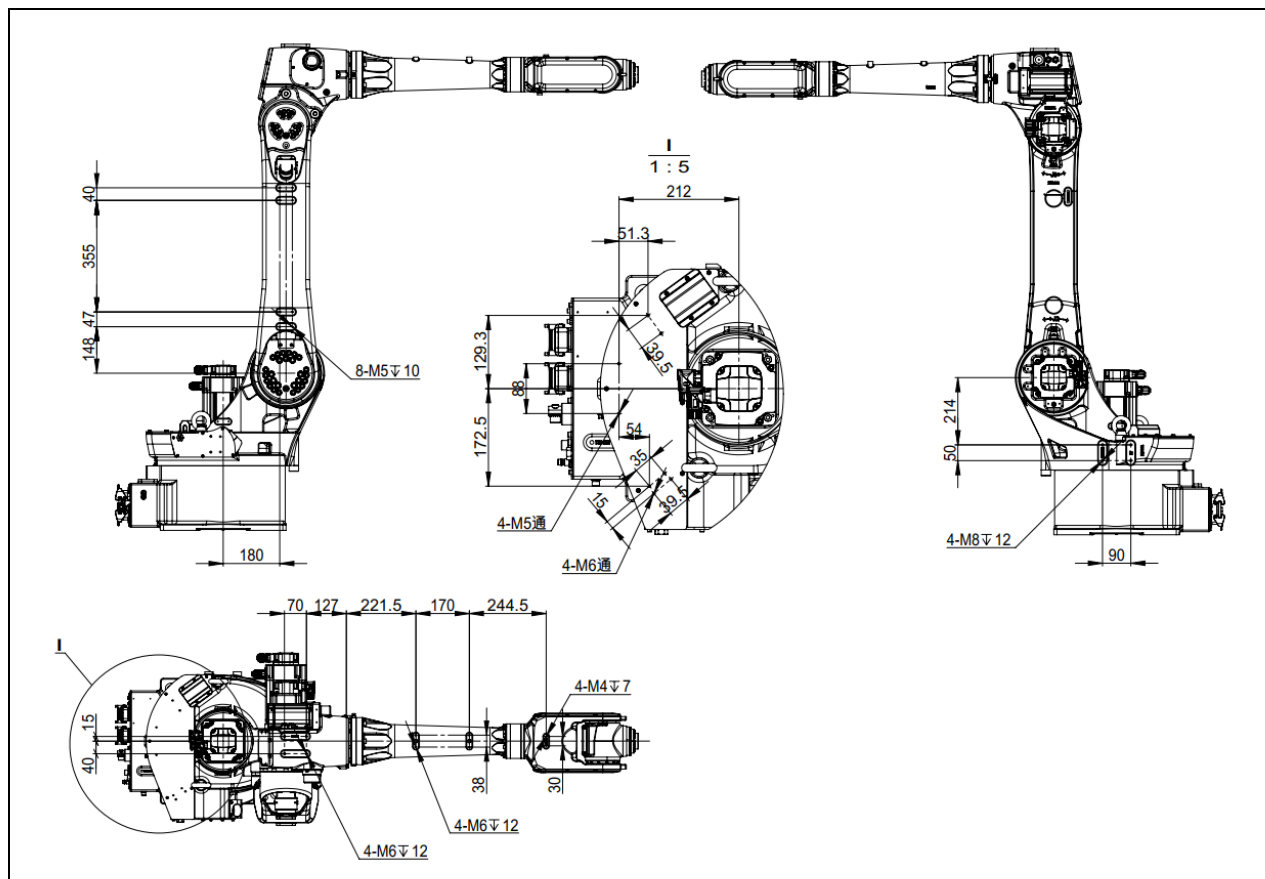


图 4-7 设备安装面尺寸 (ER8-2000-CW)

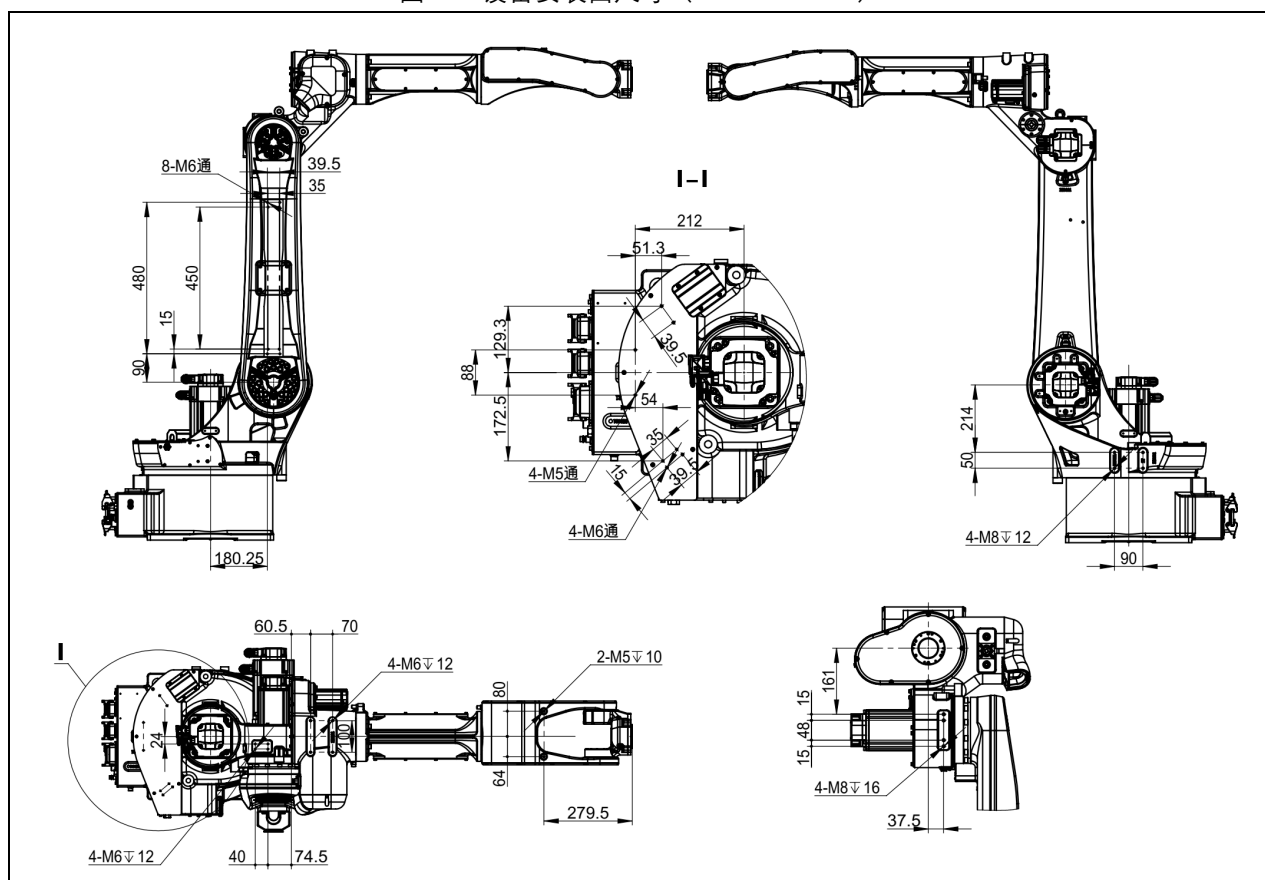


图 4-8 设备安装面尺寸 (ER8-2000-HW)



注意

安装外部设备时应注意避免与机器人本体干涉，以免发生意外。
J3 轴外部接口处承受的负载不得超过 10kg。

4.3 外部管线

弧焊系列机器人提供了通往末端执行机构的用来供应气压或液压的通路。

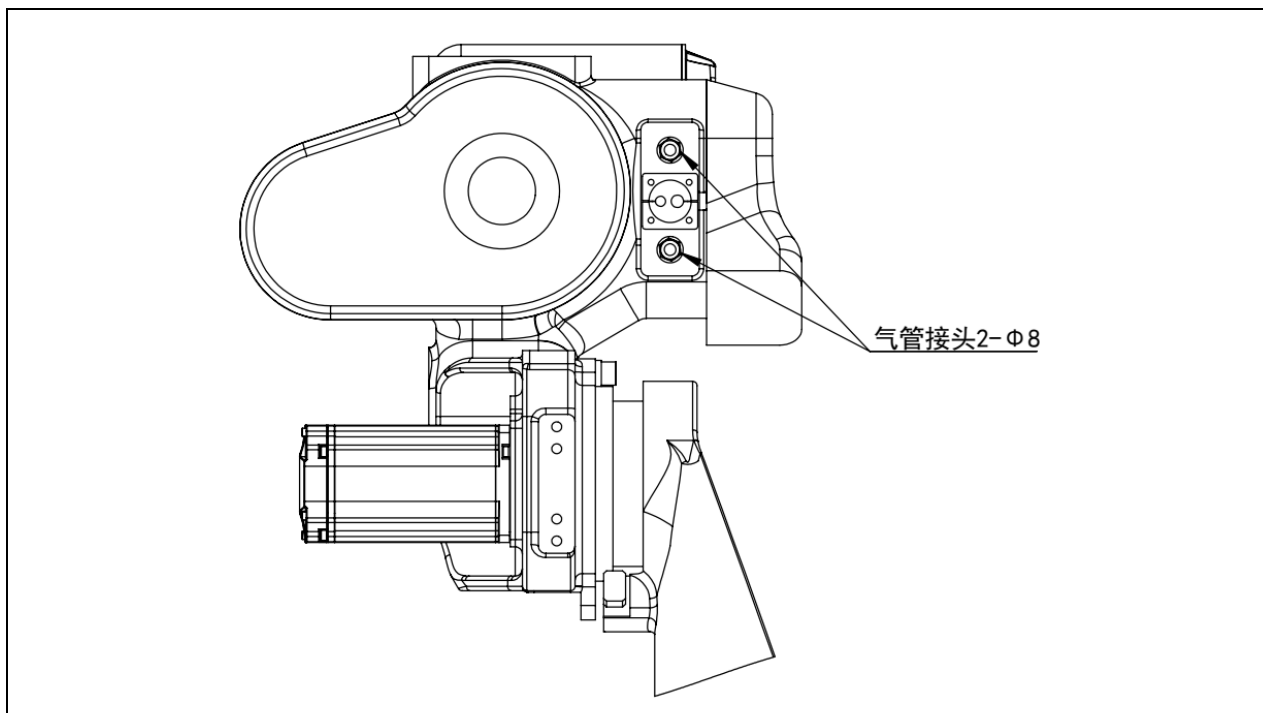


图 4-9 外部管线示意图 (ER8-1450-HW)

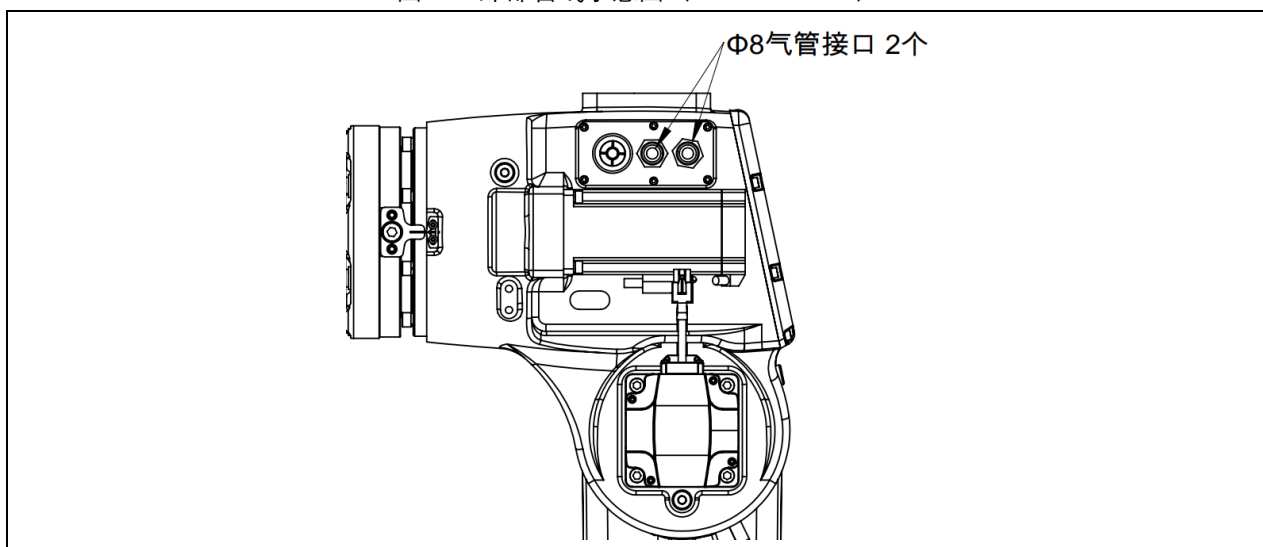


图 4-10 外部管线示意图 (ER8-1500-CW)

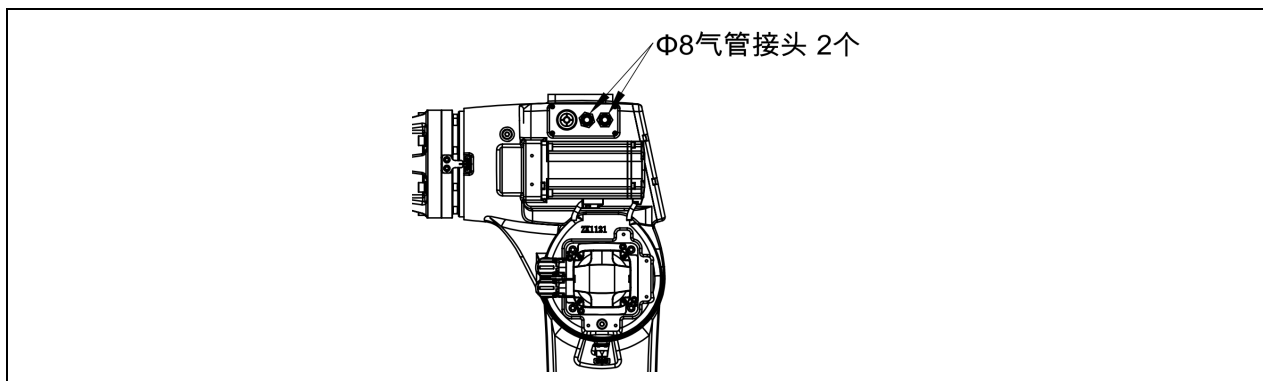


图 4-11 外部管线示意图 (ER8-2000-CW)

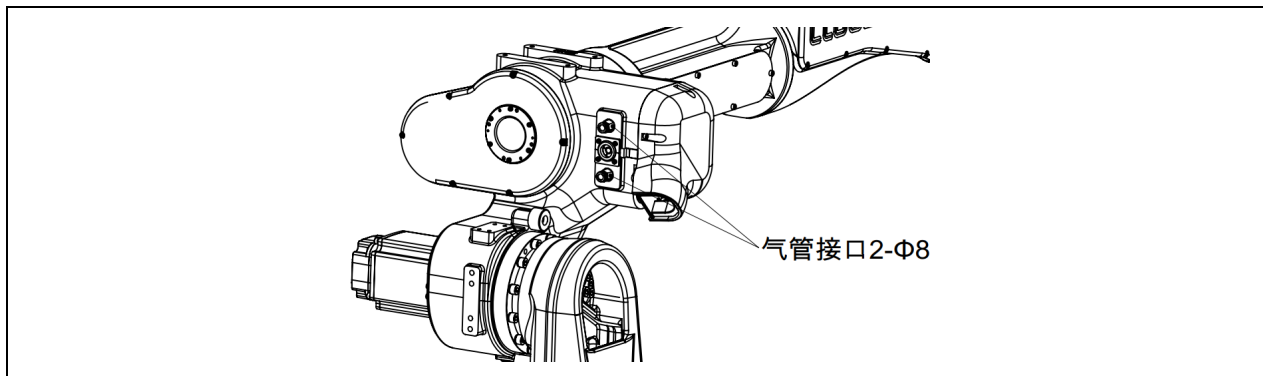


图 4-12 外部管线示意图 (ER8-2000-HW)





第5章 维护和维修

在执行所有的维护行为之前，都要认真阅读第一章关于安全注意事项。



注意

在机器人没有断电之前，不要进行任何维护行为。

5.1 日常检修

在每天运转系统时，应就下列项目随时进行检修。

序号	检查项目	判定标准
1	渗油检查	检查是否有油份从机器人产品中渗出来。如有，请将其擦拭干净。
2	振动、异响检查	检查各传动机构是否有振动及异常噪音。如有，请参照 7.2 节的方法处理。
3	定位精度检查	检查是否与上次的示教位置偏离，停止位置是否出现偏差。
4	控制柜风冷检查	检查控制柜后侧风扇是否通风顺畅，有无异响。
5	外围线缆固定件检查	是否完整齐全，有无磨损，有无锈蚀。
6	外围电气附件检查	检查机器人外部线路连接是否正常，有无破损，按钮是否正常。
7	警告的检查	确认在示教器警告画面上有无出现警告。如有，请参照报警代码列表处理。

5.2 定期检修·定期维修

以规定的运转周期或运转累计时间为大致间隔标准进行检修和维修。执行定期维护步骤，能够保持机器人的最佳性能。定期检修及维修可由用户按照下表自行操作，也可联系我公司专业人员提供服务。

检修·维修周期 (运转期间、运转累计时间)						检修·维修项目	检修要领、处置和维修要领
1个月 320h	3个月 960h	1年 3840h	1.5年 5760h	3年 11520h	4年 15360h		
○ 只有 首次	○					控制装置通气口的清洁	控制装置的通气口上粘附大量灰尘时，应将其清除掉。
	○					外伤，油漆脱落的确认	请确认机器人是否有由于跟外围设备发生干涉而产生的外伤或者油漆脱落。如果有发生干涉的情况，要排除原因。另外，如果由于干涉产生的损坏比较大以至于影响使用的时候，需要对相应部件进行更换。
	○					电缆保护套损坏的确认	请确认机构部内电缆的电缆保护套是否有孔或者撕破等的损坏。有损坏的时候，需要对电缆保护套





						进行更换。如果是与外围设备等的接触导致电缆保护套的损坏的情况，要排除原因。
	○				沾水的确认	请检查机器人上是否溅上水或者切削的油液体。溅上水或者切削油的时候，要排除原因，擦掉液体。
	○ 只有 首次	○			示教器、控制柜连接电缆、机器人连接电缆有无损坏的确认	请检查示教器、控制柜连接电缆、机器人连接电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。
	○ 只有 首次	○			机器人内电缆（可动部分）的损坏的确认	请观察机器人电缆的可动部分，检查电缆的包覆有无损伤，是否发生局部弯曲或扭曲。
	○ 只有 首次	○			末端执行器（机械手）电缆的损坏的确认	请检查末端执行器电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。
	○ 只有 首次	○			各轴电机的连接器，其他的外露连接器的松动的确认	请检查各轴电机的连接器和其他的外露的连接器是否松动。
	○ 只有 首次	○			末端执行器安装螺栓的紧固	请拧紧末端执行器安装螺栓。
	○ 只有 首次	○			外部主要螺栓的紧固	请紧固机器人安装螺栓、检修等松脱的螺栓和露出在机器人外部的螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照附录 A 螺钉拧紧扭矩表。 有的螺栓上涂敷有防松接合剂。在用建议拧紧力矩以上的力矩紧固时，恐会导致防松接合剂剥落，所以务必使用建议拧紧力矩加以紧固。
	○ 只有 首次	○			机械式制动器的确认	请确认机械式制动器是否有外伤、变形等碰撞的痕迹，制动器固定螺栓是否有松动。
	○ 只有 首次	○			飞溅，切削屑，灰尘等的清洁	请检查机器人本体是否有飞溅，切削屑，灰尘等的附着或者堆积。有堆积物的时候清洁。机器人的可动部分（各关节、平衡缸杆、平衡缸前/后支持部、电缆保护套）特别注意清洁。
	○ 只有 首次	○			冷却用风扇的动作确认	（把冷却用风扇安装到各轴电机上的时候） 请确认冷却用风扇是否正常工作。冷却用风扇不动作的时候进行更换。
		○			同步带的张紧及更换	检查同步带张紧力以及磨损情况 （检查同步带的磨损情况，发现有异常磨损时要更换）
		○			机器人本体电池	请对机器人本体电池进行更换。





						的更换	
				○		各轴减速机的润滑油更换	请对各轴减速机的润滑油进行更换。
					○	机器人内部电缆的更换	请对机器人内部电缆进行更换。关于更换方法，请向我公司咨询。





5.3 传动带的维护

5.3.1 同步带的调整

本系列机器人中，J4、J5、J6 轴采用同步带传动，同步带在使用一段时间过后，皮带张紧度容易降低，这时需要张紧，本节主要介绍如何张紧 J4、J5、J6 轴同步带。同步带的张紧和磨损应每年或每工作 3840 个小时检查一次，两者中时间较短者为准。



危险

同步带如果不及时张紧，机器人精度将得不到保证，同时影响同步带使用寿命；张紧同步带时要控制张紧度，过度的张紧同样会影响同步带寿命。

所需工具及耗材如下：

	名称	型号	备注
工具	声波拉力计	gates 507	关于拉力计使用和测量方法详细内容，请参阅拉力机说明书
工具	内六角扳手	-	-
工具	扭矩扳手	-	带内六角扳手配件
工具	开口扳手	-	-
耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固剂
耗材	乐泰 5910	-	平面密封胶

ER8-1450-HW、ER8-2000-HW 机器人 J4 轴张紧同步带步骤：

1. 拆卸小臂后盖板上的内六角圆柱头螺钉 M4X12（拧紧力矩 4Nm），取下盖板放置在存放区；
2. 如图 5-1，拆下盖板后，即可看到 J4 轴同步带；
3. 松开 J4 轴电机固定板上的内六角螺钉 M5X30 (ER8-2000-HW 机型:M5X14)（拧紧力矩 4Nm）；
4. 通过拧紧或拧松调整螺栓来调整同步带张紧力，在同步带侧面测试同步带张紧度，使同步带张紧力或频率达到表 5.1 中指定数值；
5. 拧紧固定电机固定板的内六角螺钉 M5X30 (ER8-2000-HW 机型:M5X14)，固定电机固定板（拧紧时请在固定螺栓上涂抹乐泰胶）；
6. 清洁小臂后盖板安装面上的密封胶后，涂抹新的密封胶，通过内六角圆柱头螺钉将后盖板安装到小臂上、螺钉涂抹乐泰 243 螺纹胶并对称拧紧。



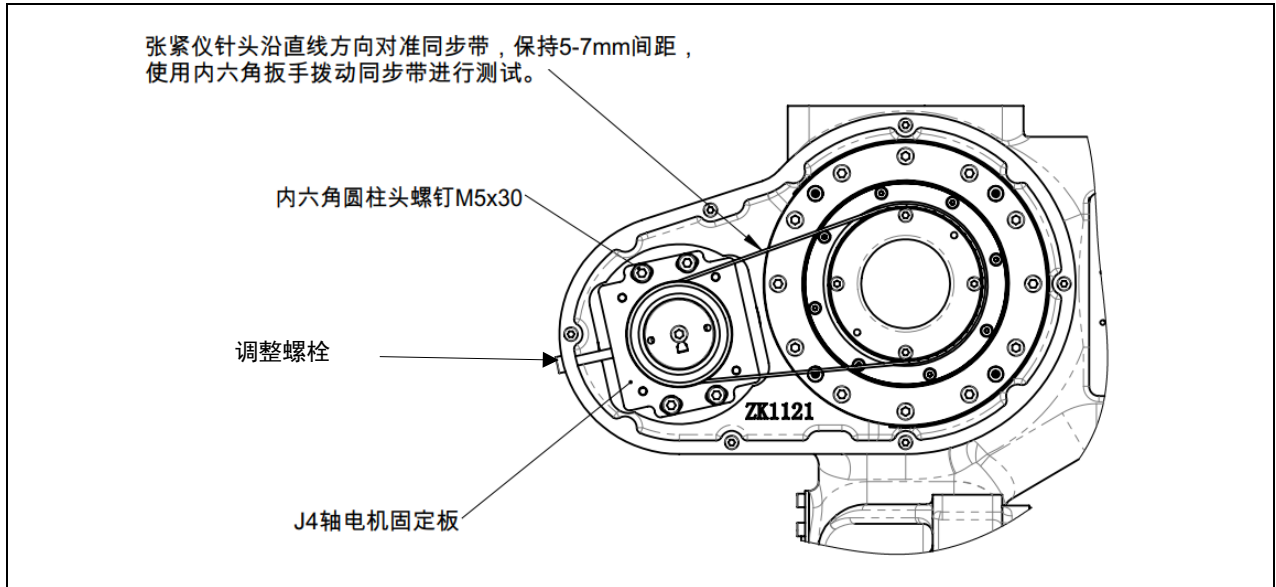


图 5-1J4 轴同步带张紧位置示意图 (ER8-1450-HW、ER8-2000-HW)

ER8-1450-HW、ER8-2000-HW 机器人 J5、J6 轴张紧同步带步骤：

1. 拆卸侧盖板上的内六角圆柱头螺钉 M4X10（拧紧力矩 4Nm），取下盖板放置在存放区；
2. 如图 5-2，图 5-3 拆下盖板后，即可看到 J5、J6 轴同步带；
3. 拧松锁紧螺母，松开 J5 和 J6 轴电机固定板上的内六角螺钉 M4X12（拧紧力矩 4Nm）；
4. 通过拧紧或拧松调整螺栓来调整同步带张紧力（或移动电机固定板位置），在同步带侧面测试同步带张紧度，使同步带张紧力或频率达到表 5.1 中指定数值；
5. 张紧度达到规定之后，使用锁紧螺母固定，以规定拧紧力矩拧紧电机安装板固定用螺钉（拧紧时请在锁紧螺母和固定螺栓上涂抹乐泰胶）；
6. 清洁侧盖板安装面上的密封胶后，涂抹新的密封胶，通过内六角圆柱头螺钉将侧盖板安装到手腕上、螺钉涂抹乐泰 243 螺纹胶并对称拧紧。

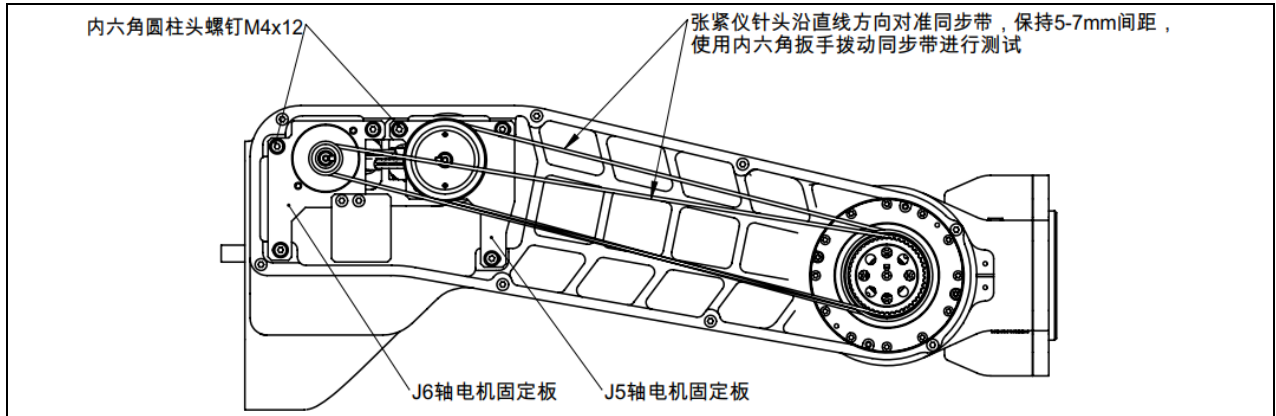


图 5-2 J5、J6 轴同步带张紧位置示意图 (ER8-1450-HW)



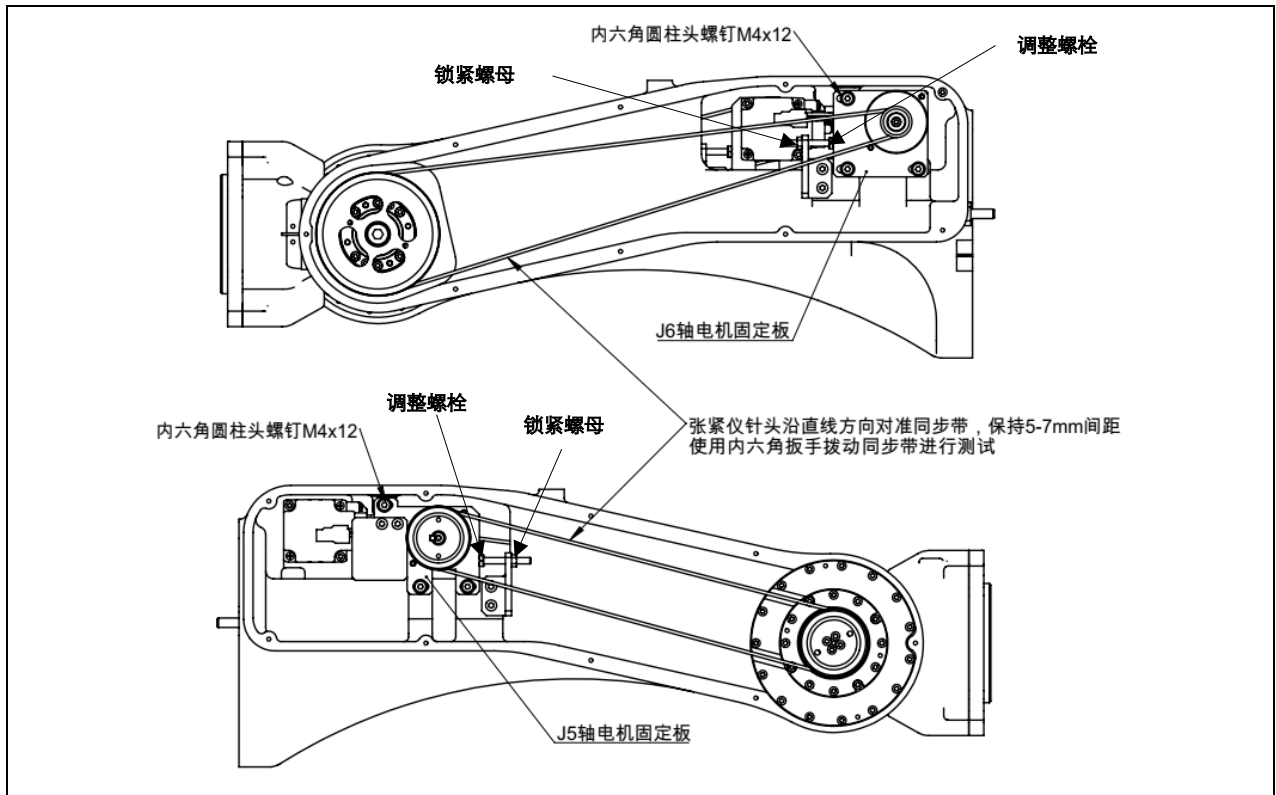


图 5-3 J5、J6 轴同步带张紧位置示意图 (ER8-2000-HW)

ER8-1500-CW、ER8-2000-CW 机器人 J5 轴张紧同步带步骤：

1. 拆卸小臂两侧盖板内六角螺钉 M4X8（拧紧力矩 4Nm），取下小臂盖板放置在存放区；
2. 如图 5-4，拆下盖板后，即可看到 J5 轴同步带，调整螺栓及锁紧螺母；
3. 拧下线缆固定螺钉 M4X12（拧紧力矩 4Nm），拆下线缆固定板，拧松锁紧螺母，松开 J5 轴电机固定螺钉 M5X35（拧紧力矩 9Nm）；
4. 通过拧紧或拧松调整螺栓来调整同步带张紧力，在同步带侧面测试同步带张紧度，使同步带张紧力或频率达到表 5.2 中指定数值；
5. 张紧度达到规定之后，使用锁紧螺母固定，以规定拧紧力矩拧紧电机固定用螺钉（拧紧时请在锁紧螺母和固定螺栓上涂抹乐泰胶），安装线缆固定板；
6. 清洁两侧盖板安装面上的密封胶后，涂抹新的密封胶，通过内六角圆柱头螺钉将盖板安装到手臂上、螺钉涂抹乐泰 243 螺纹胶并对称拧紧。



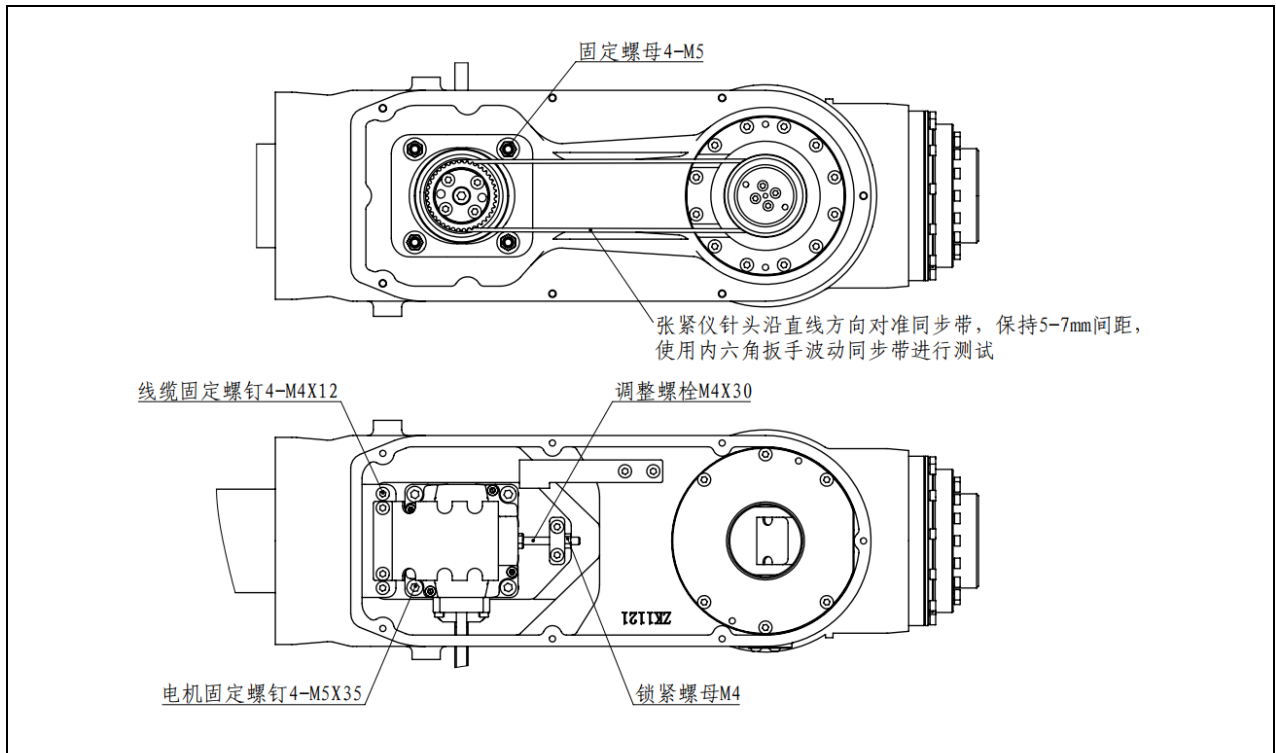


图 5-4 同步带张紧位置示意图 (ER8-1500-CW、ER8-2000-CW)

表 5.1 机器人同步带张紧力/频率参考值 (ER8-1450-HW、ER8-2000-HW)

同步带型号		张紧力范围	频率范围
J4 同步带	new belt (新)	37.8-41.6N	134-140Hz
	used belt (旧)	26.5-30.2N	112-119Hz
J5 同步带	new belt (新)	9.6-10.6N	80-90Hz
	used belt (旧)	6.72-7.68N	73-83Hz
J6 同步带	new belt (新)	24.1-26.5N	60-70Hz
	used belt (旧)	16.8-19.2N	53-63Hz

表 5.2 机器人同步带张紧力/频率参考值 (ER8-1500-CW、ER8-2000-CW)

同步带型号		张紧力范围	频率范围
同步带	new belt (新)	44.2~48.6N	129~136Hz
	used belt (旧)	31.0~35.4N	108~116Hz


测量时, 最好测量频率 (Hz) 来判定同步带张紧情况。当使用频率挡进行测量时, 张紧仪内部参数无需设置。

5.3.2 同步带失效形式






传动带应定期检修。



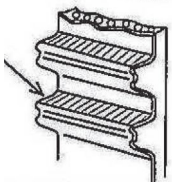

异常项目	外观	
齿部异常磨损（初期）	齿布纤维起毛，橡胶层脱落、颜色发白，齿布的纹理变得不明显。	

检查外观，如有异常应立即更换。

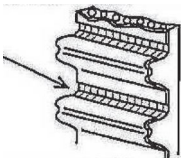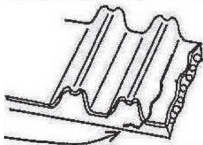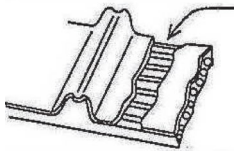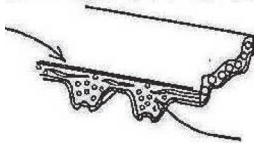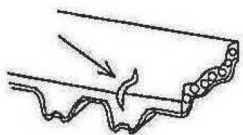异常项目	外观	
齿部异常磨损	齿布磨损，露出胶皮。（齿形宽度变窄）	
齿根裂纹	裂纹	
齿根脱落	露出芯线	
异常磨损	边角变圆，异常磨损（芯线掉出） 注：侧面呈刀切般切断面时为正常状态。	
传动带侧面裂痕	-	



注意

- 更换同步带前，为防止关节突然坠落，请使用吊车，叉车或稳定的支撑台将机器人手腕体部件支撑起来。
- 同步带失效后需更换同步带，更换同步带后需按张紧力张紧，更换同步带后需重新校准零点。





5.4 电池的更换

所需工具，备件及耗材如下：

	名称	型号	备注
工具	内六角扳手	-	-
备件	电池	Sunmoon_3.6V/AA/ER14505_武汉中原	-
耗材	尼龙扎带	-	-

机器人各轴的位置数据，通过后备电池保存。

电池每过 1 年应进行定期更换。此外，后备电池的电压下降报警显示时，也应更换电池。

电池更换步骤：

1. 电池更换时，为预防危险，请按下急停按钮。
2. 拆下电池盒固定螺钉 M4x8，抽出电池盒。
3. 断开电池连接接插件，剪开固定扎带，从电池盒中取出用旧的电池。
4. 用扎带依次将新电池固定在电池盒上，连接电池与本体线缆接插件。
5. 用螺钉将电池盒固定在航插板上。

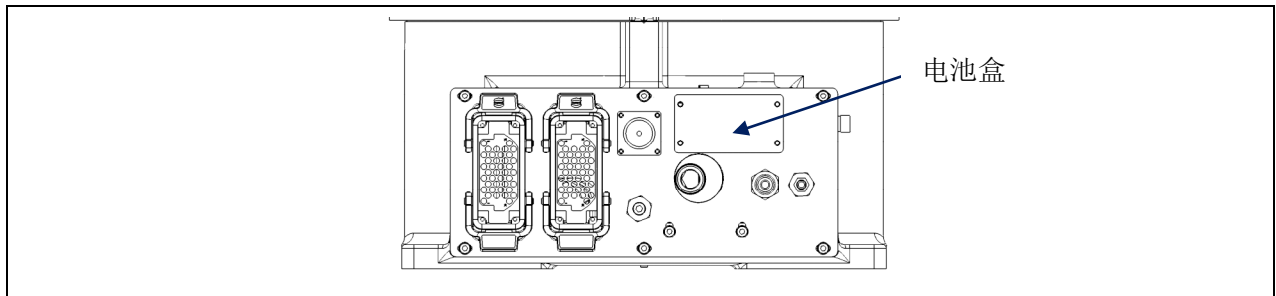


图 5-5 电池位置示意图



注意

电池更换过程中应保持控制柜不断电。若控制柜断电，机器人位置信息将丢失，更换电池后需进行零点校准。

5.5 5.5 机器人润滑

机器人各部位油腔必须按照下述步骤以每 3 年、或累计运转时间每达 11520 小时的较短一方为周期进行更换油脂、油液。各关节供应的润滑脂牌号及供脂量见下表。



注意

当机器人运行环境恶劣或者小角度频繁使用或者连续长时间高频率运行时，请将对应关节的润滑脂更换周期缩短至 3000 小时。



注意

当运行中减速机表面温度超过 60℃时，请按照以下步骤以每一年半，或者累计运作时间 6000 小时的较短一方为周期进行更换润滑脂。

表 5.3 每三年定期更换用润滑脂





型号	提供位置	数量
ER8-1450-HW	J1 轴减速器	330g
	J2 轴减速器	305g
	J3 轴减速器	230g
ER8-1500-CW	J1 轴减速器	330g
	J2 轴减速器	310g
	J3 轴减速器	230g
	J4 轴齿轮箱	245g
ER8-2000-CW	J1 轴减速器	1050g
	J2 轴减速器	1410g
	J3 轴减速器	340g
	J4 轴齿轮箱	280g
ER8-2000-HW	J1 轴减速器	900g
	J2 轴减速器	1460g
	J3 轴减速器	370g

下表列出润滑脂更换或补充操作，建议使用的方位角。

表 5.4 机器人润滑关节角度 (ER8-1450-HW、ER8-2000-HW)

供给位置	方位					
	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1 轴减速器	任意	0°	任意	任意	任意	任意
J2 轴减速器			0°			
J3 轴减速器						

表 5.4 机器人润滑关节角度 (ER8-1500-CW、ER8-2000-CW)

供给位置	方位					
	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1 轴减速器	任意	0°	任意	任意	任意	任意
J2 轴减速器			0°			
J3 轴减速器						
J4 轴减速器						

5.5.1 各轴注油口、出油口位置



注意

减速机加油时须遵循安全使用须知所述的内容。



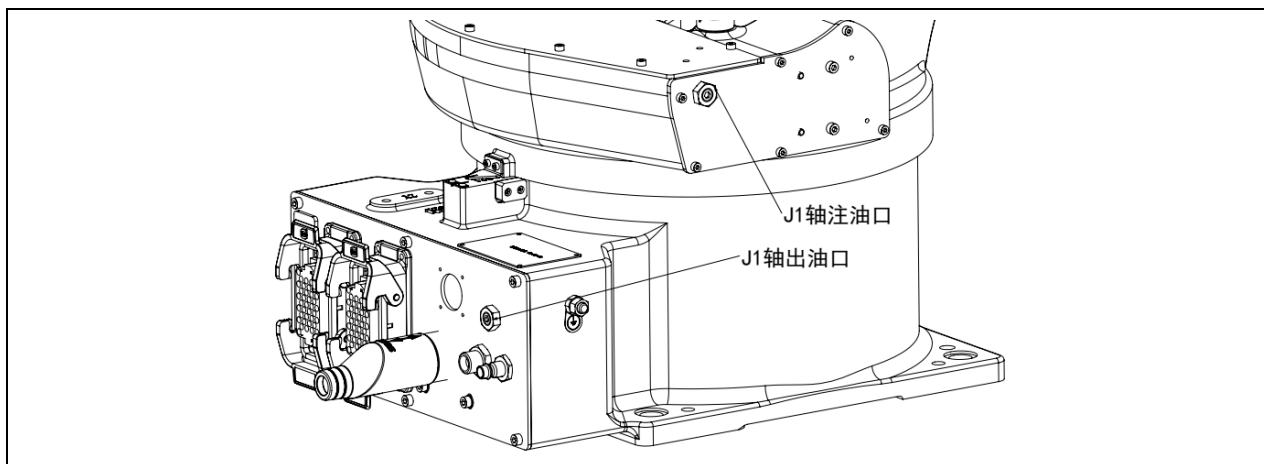


图 5-6J1 轴注油、出油口

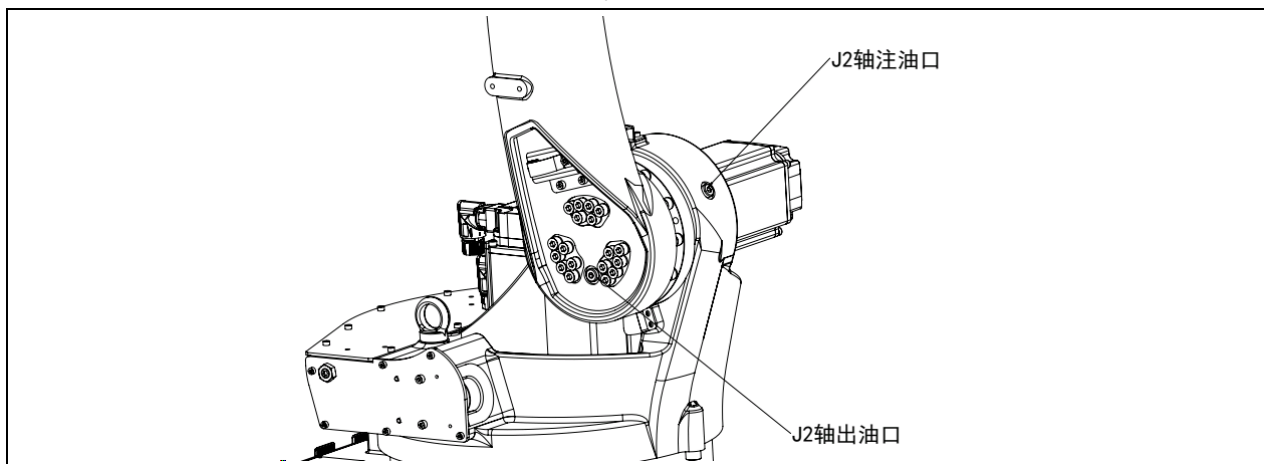


图 5-7J2 轴注油、出油口 (ER8-1450-HW)

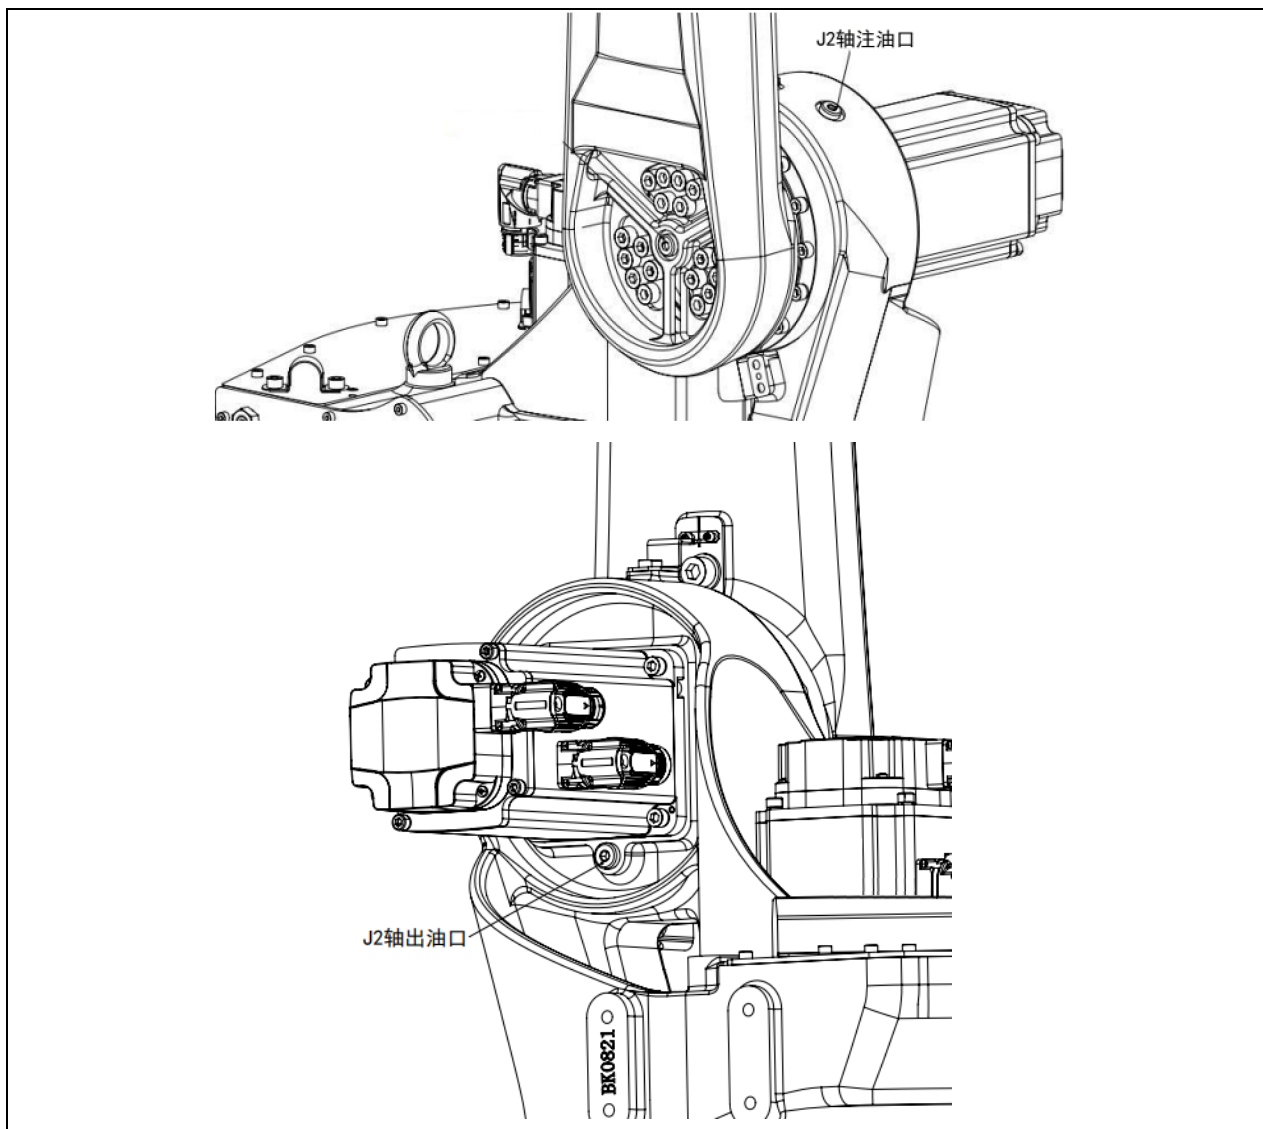


图 5-8J2 轴注油、出油口 (ER8-1500-CW)

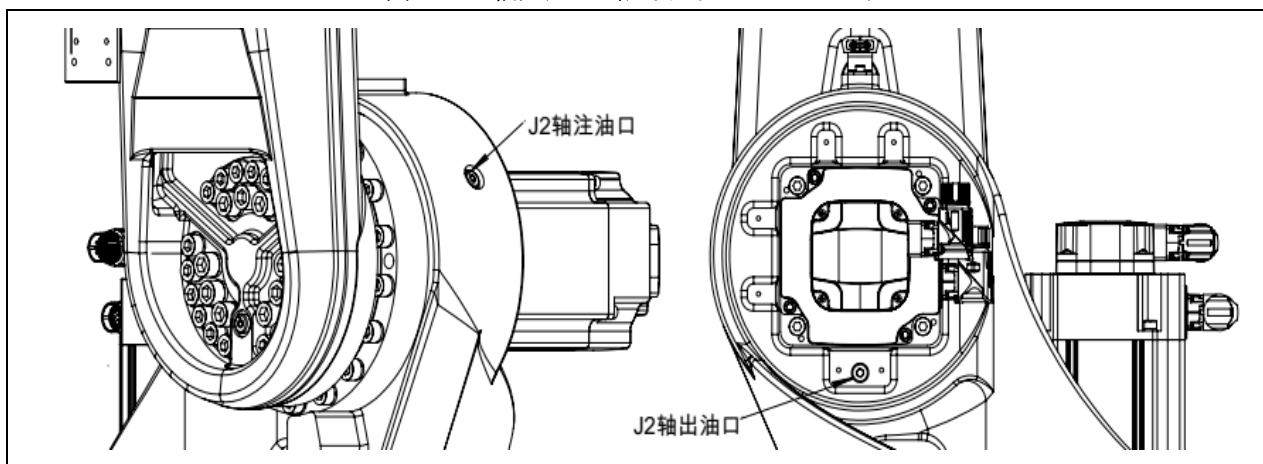


图 5-9J2 轴注油、出油口 (ER8-2000-HW)



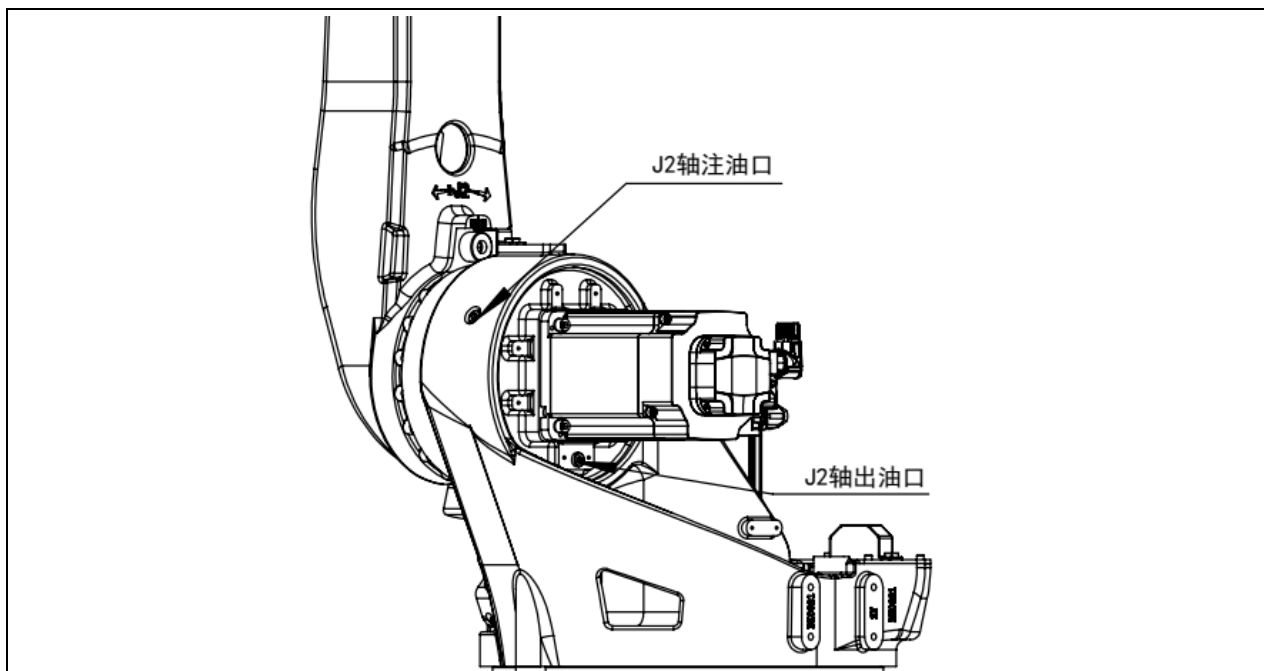


图 5-10J2 轴注油、出油口 (ER8-2000-CW)

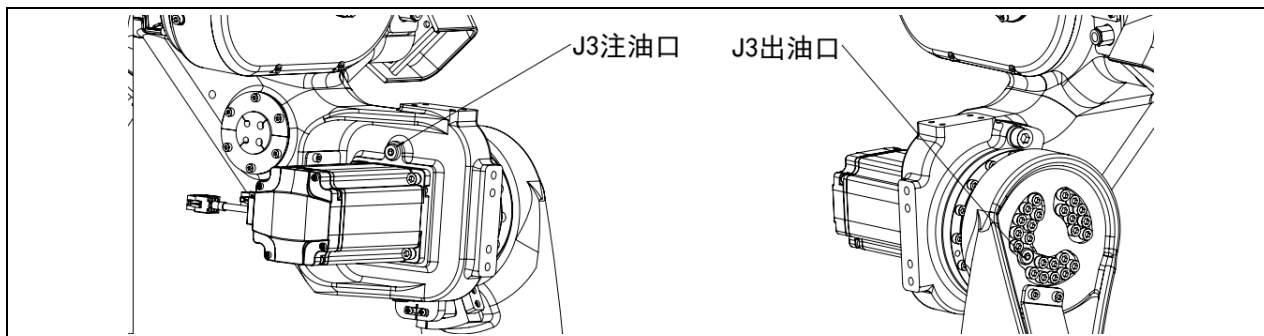


图 5-11J3 轴注油、出油口 (ER8-1450-HW)

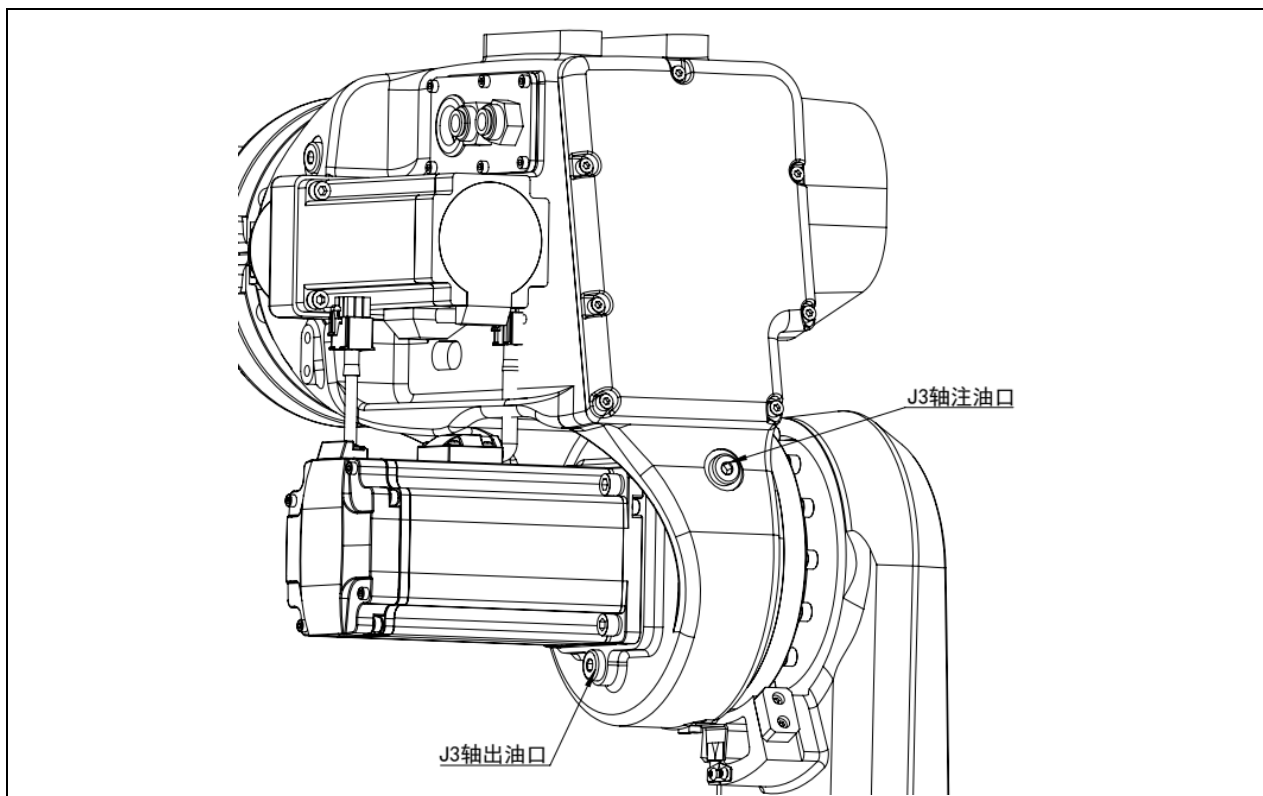


图 5-12J3 轴注油、出油口 (ER8-1500-CW)

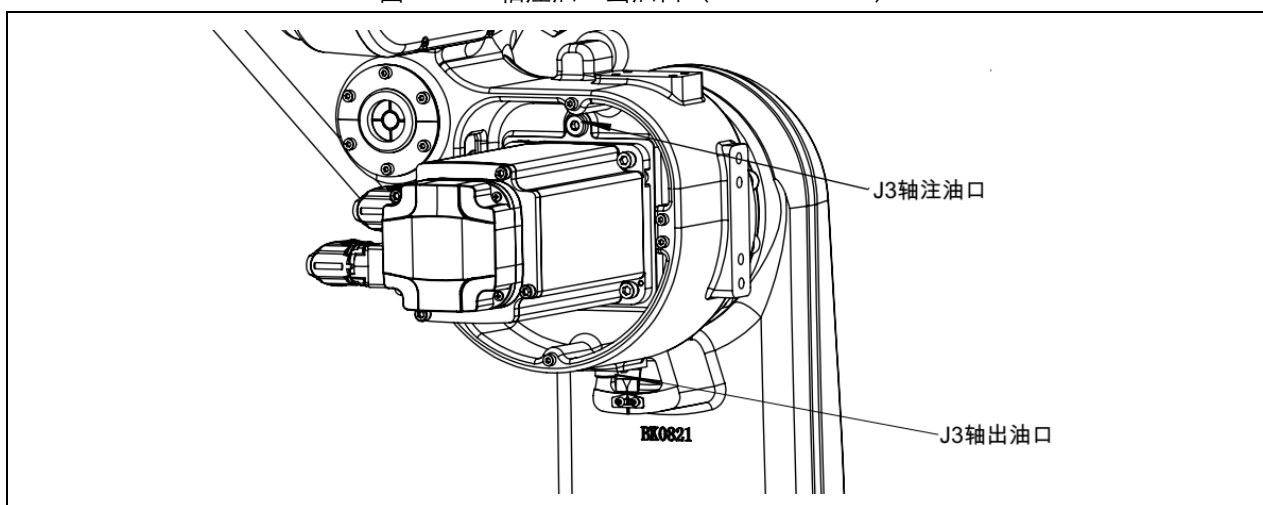


图 5-13J3 轴注油、出油口 (ER8-2000-HW)



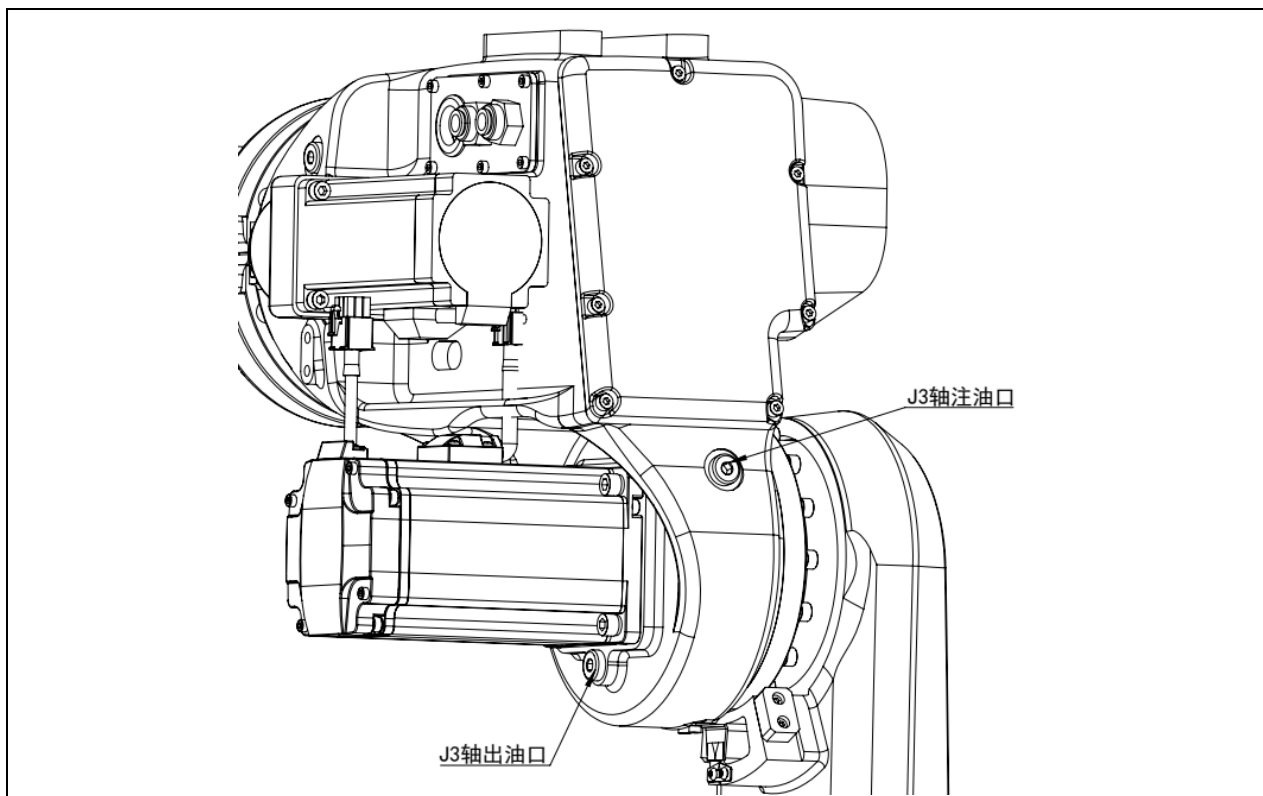


图 5-14J3 轴注油、出油口 (ER8-2000-CW)

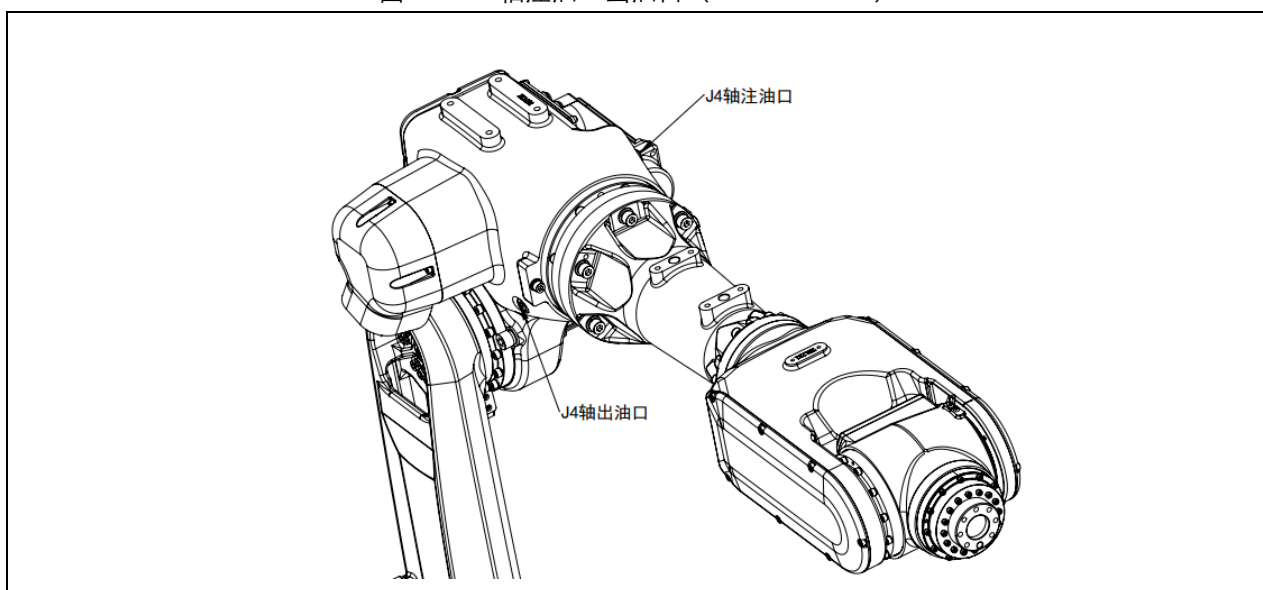


图 5-15J4 轴注油、出油口 (ER8-1500-CW)



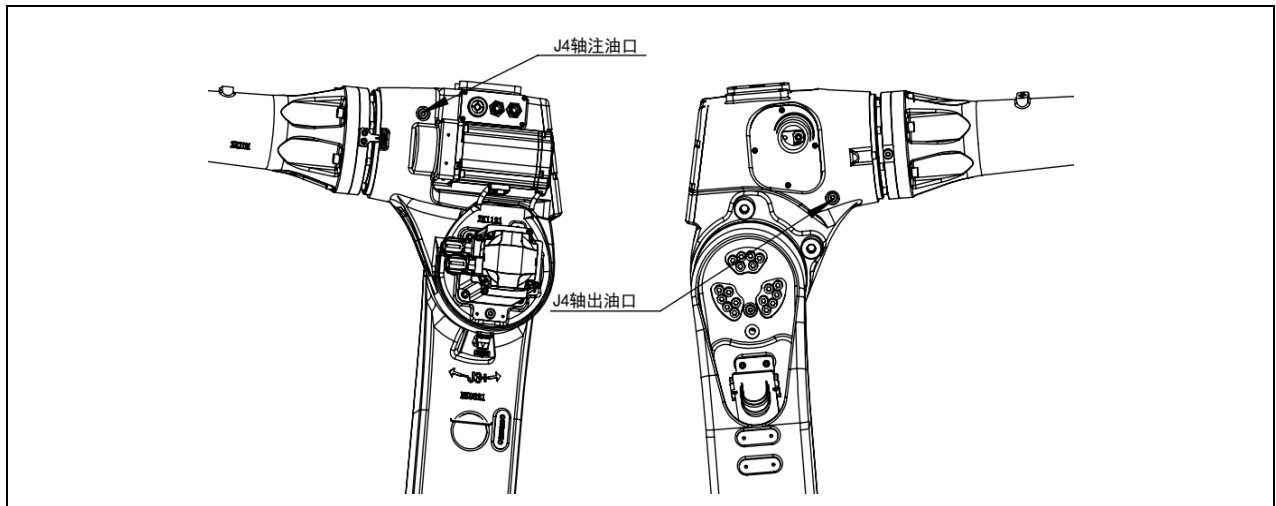


图 5-16J4 轴注油、出油口 (ER8-2000-CW)

5.5.2 润滑脂更换步骤

所需设备，工具及耗材如下：

	名称	型号	备注
设备	油脂加注设备	-	包含油泵，注油枪及储油容器
工具	内六角扳手	-	-
工具	油脂回收容器	-	带测量刻度
工具	排油口接头	-	M10X1.0 外螺纹软管接头，接 $\Phi 8$ 外径软管
工具	塑料软管	-	外径 $\Phi 8$ ，内径 $\Phi 6$
耗材	润滑脂	-	具体型号请联系我司售后工程师

具体步骤如下：

- 示教机器人各关节均以 100%速度运行 10-20min，使内部润滑脂变成粘度较低的油液；
- 运行机器人至机器人润滑关节角度，切断电源；
- 在排油口下方放置油脂回收容器；
- 移去对应关节出油口、注油口的螺塞，在排油口安装接头及排油软管，在排油软管下方放置油脂回收容器；
- 从注油口注入新的润滑脂，直到从出油口排出的润滑脂变成新加入的润滑脂，调节注入量，使用量具保证加注的油量与流出的油量（含热机后放出的）一致；
- 按照 5.4.3 的步骤释放润滑脂槽内残余压力；
- 将螺塞安装到注油口和出油口上，拧紧扭矩为 $13.7\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- 按照 5.5.3 的步骤释放润滑脂槽内残余压力；

如果未能正确润滑操作，润滑腔体的内部压力可能会突然增加，这有可能损坏密封部分，从而导致润滑脂泄露和异常操作。因此，在执行润滑操作时，请遵守下述注意事项：

- 执行加注润滑油操作前，打开润滑油透气口（移去润滑油出口的螺塞）。
- 缓慢地注入润滑油/脂，不要过于用力。
- 只要可行，应避免使用压缩气体泵（由工厂气源驱动）。





- 仅使用具有指定类型的润滑油/脂，如果使用了指定类型之外的其它润滑油，可能会损坏减速器或导致其它问题。
- 润滑完成后，确认在润滑油出口处没有润滑油/脂泄露，而且润滑腔体未加压，然后闭合润滑油/脂出口。
- 为了避免因滑倒或火灾等意外，应将地面和机器人上的多余润滑油/脂彻底清除。

5.5.3 释放润滑脂槽内残余压力的步骤

请按照如下所示步骤释放残余压力，此时，在出油口下安装回收袋，以避免流出来的润滑脂飞散。

1. 启动机器人，调入机器人跑合程序，使其在满载、100%速度的工况下连续运行 4h；
2. 停止机器人运行程序，使机器人停在各轴零位（即机器人原点位置），关掉示教器上的使能；
3. 确认安全后，按照以下指定位置拆卸螺塞，拆卸螺塞时，请勿直接面对螺塞，防止高压、高温油液喷射对人员造成伤害。
4. 螺塞拆开后 3~5s 后重新拧紧，用干净抹布清理螺塞周围油液。
5. 请务必在 15min 内完成一台产品的泄压工作（步骤 3 和步骤 4），否则应从步骤 1 处重新执行。





第 6 章 零点校准

6.1 零点校准概述

零点校准是指把每个机器人关节的角度与脉冲计数值关联起来的一种操作。零点校准操作目的是获得对应于零位置的脉冲计数值。

“零点校准”是在出厂前完成的。日常操作中没有必要执行零位校准操作。但是在下述情况下需要执行零点校准操作。

- 电机更换
- 脉冲编码器更换
- 减速器更换
- 电缆更换
- 机械本体中用于脉冲计数备份的电池电量用完



注意

包含零点校准数据在内的数据和脉冲编码器的数据，通过各自的后备用电池进行保存。电池用尽时将会导致数据丢失。应定期更换控制装置和机器人的电池。电池电压下降时，系统会发出报警通知用户。

6.2 专用仪器校准

出厂时设置，需卸下机器人上的所有负载，用专用的仪器完成。该种校准方式基于机器人整机参数，采用专业仪器及软件，校准的零点最为精确。

由于电气或软件问题、导致丢失零位数据，恢复已经存入的零位数据作为快速示教调试基准。若机械拆卸或维修导致机器人零点数据丢失，则不能采用此方法。

本公司使用机器人编码器信息来辅助零位校准，步骤如下：

- 手动操作机器人，将轴调整到两个零标刻度线或零标孔对齐的位置处。
- 打开编码器信息显示界面，比较当前实际单圈数据与上次校准给定单圈数据的偏差，以较低的速度调整轴，使当前单圈数据基本等于给定单圈数据。
- 校准该轴零点。在示教器中新建一个程序，新建指令“RefRobotAxis”，选择需要校准的轴号，并执行该指令。

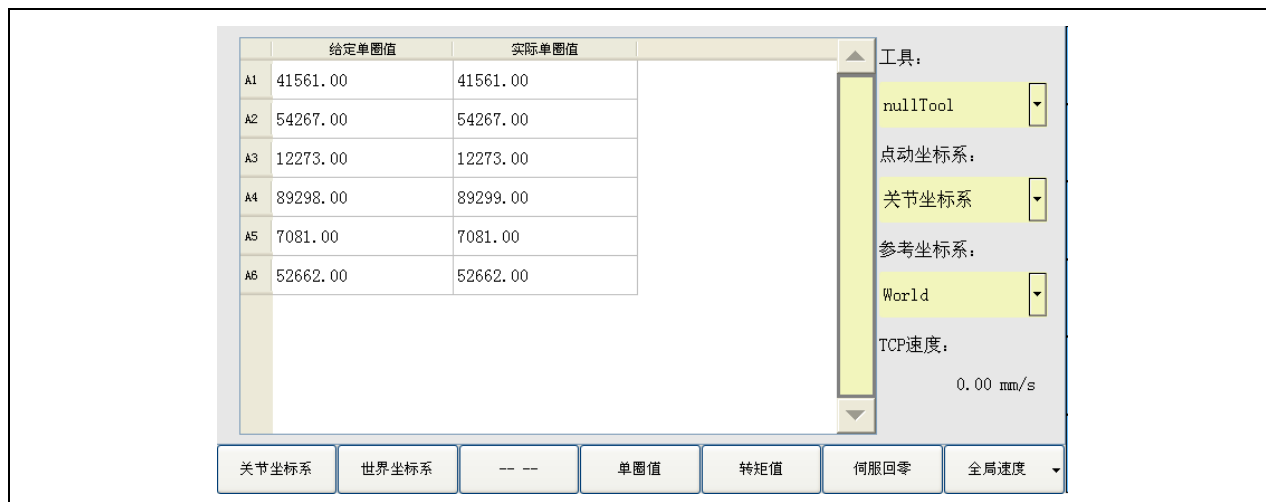


图 6-1 快速零位校准单圈值信息（ERC 控制器）

6.3 机械零点校准

6.3.1 零点校准方法

由于机械拆卸或维修导致机器人零点数据丢失，需要将六轴同时点动到零点位置，通过对齐各零标孔位或零标刻线的方式，校准各轴零位。

采用对齐零标刻线方式进行零点校准，主要是目测各关节刻线与零标贴片中间刻线进行校准，调整机器人到刻度线对齐即可。

以 J1 轴为例说明校准步骤。在底座和转座上各有一标线，请按照如下的步骤来校准。

- 使用示教盒转动 J1 轴，使得两个刻度板中间刻度线对齐。
- 通过示教盒设置该位置为 J1 轴的零点位置。

至此，J1 轴的校准已经完成。用户可参考上述的步骤来完成其余轴的校准，或者找到所有关节的零点位置后，通过示教盒一次设置所有关节的零点位置。

6.3.2 各轴零点校准

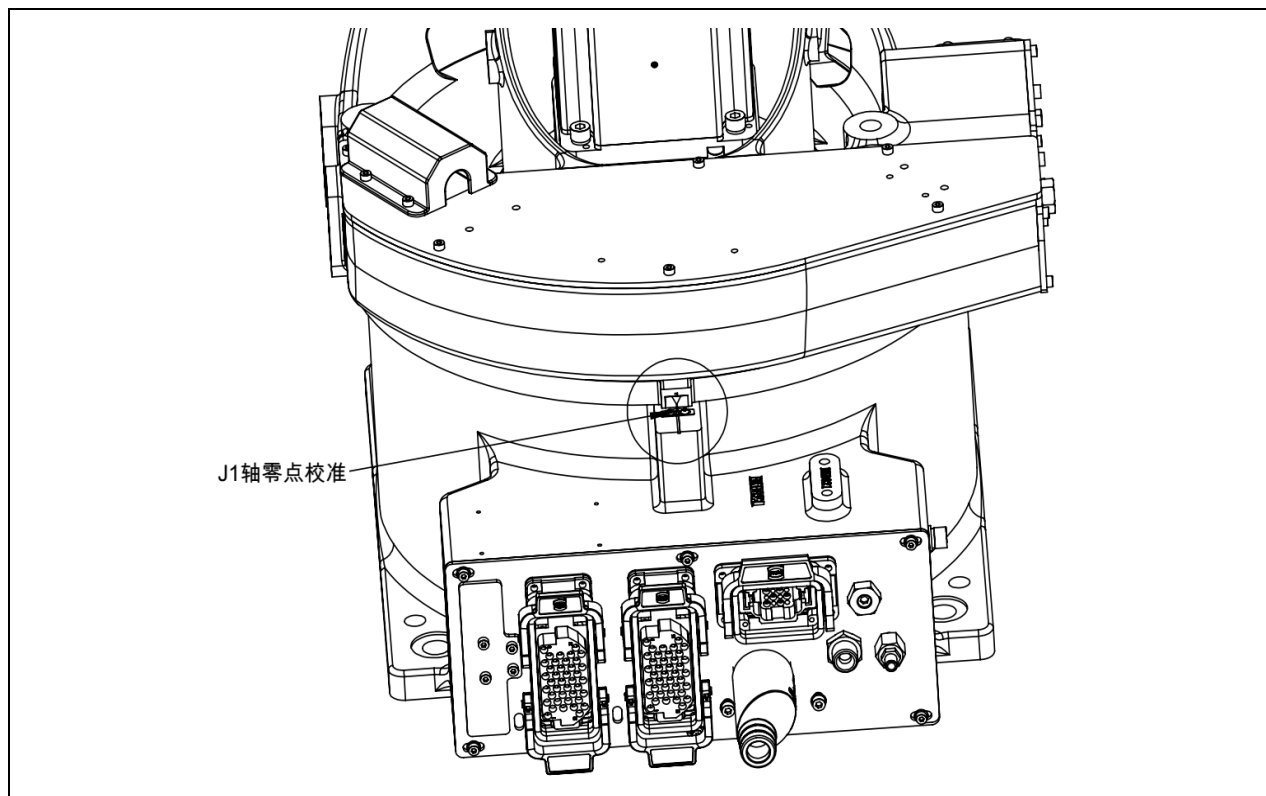


图 6-2J1 轴校准示意图

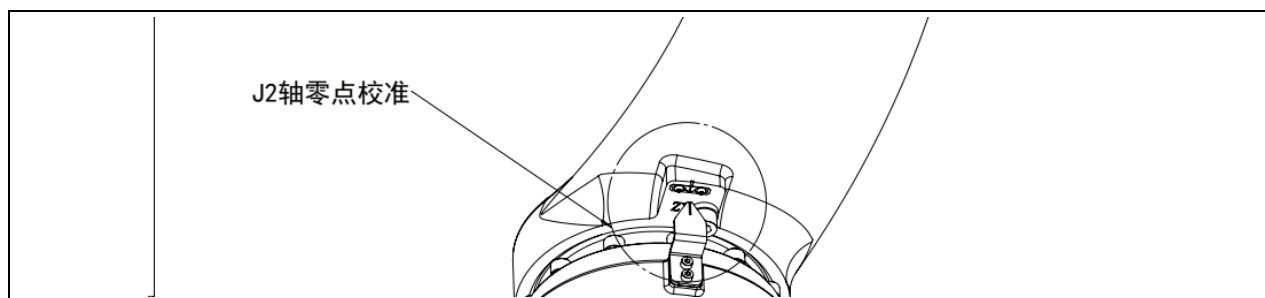


图 6-3 J2 轴校准示意图 (ER8-1450-HW)

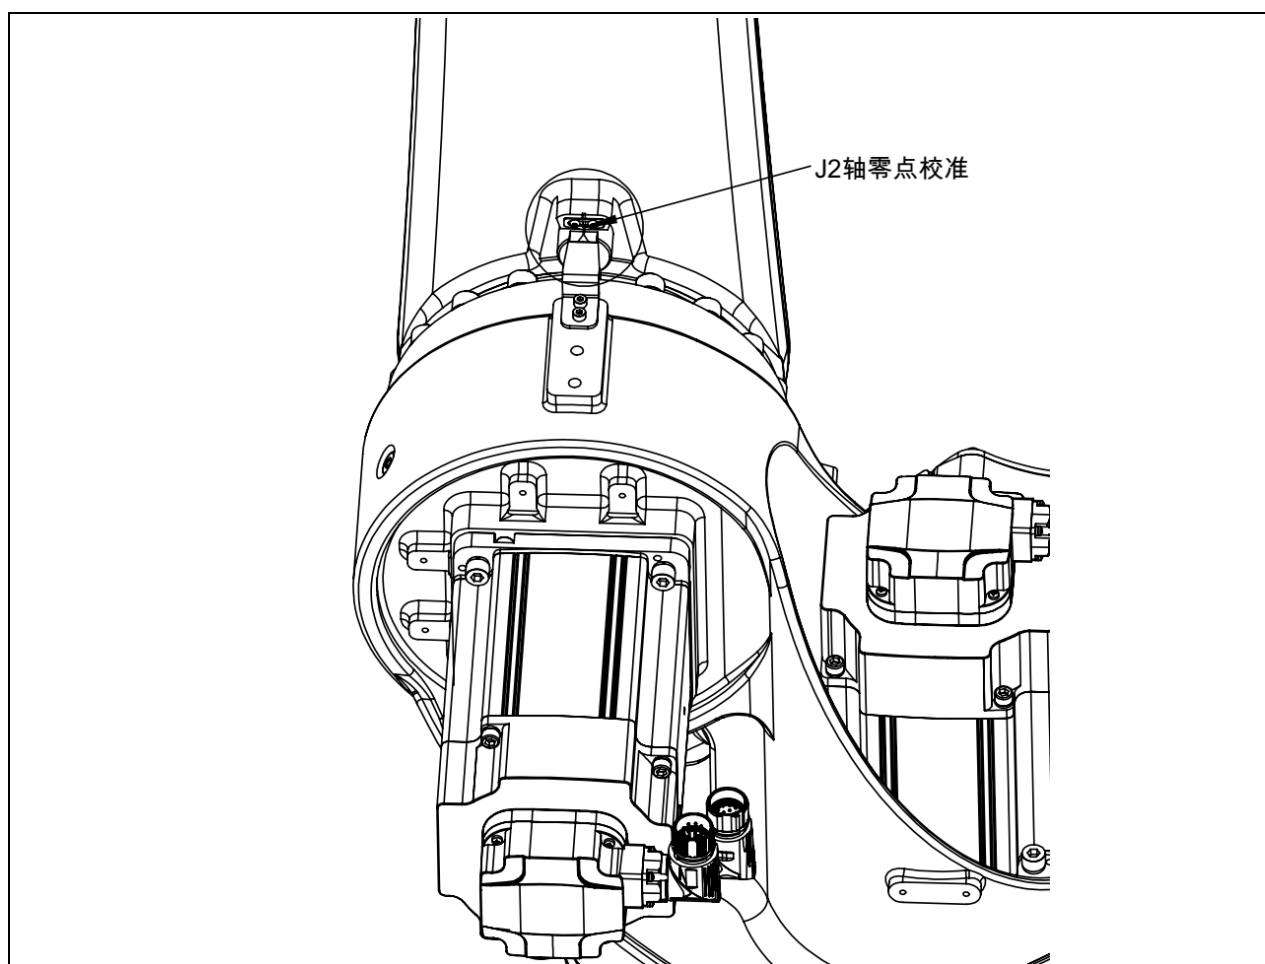


图 6-4 J2 轴校准示意图 (ER8-1500-CW、ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)

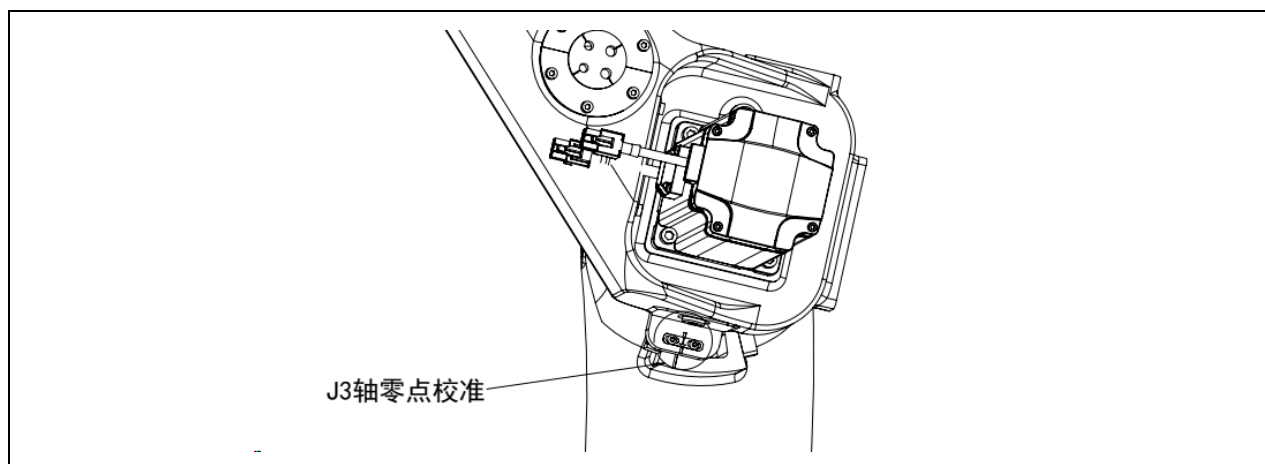


图 6-5 J3 轴校准示意图 (ER8-1450-HW)



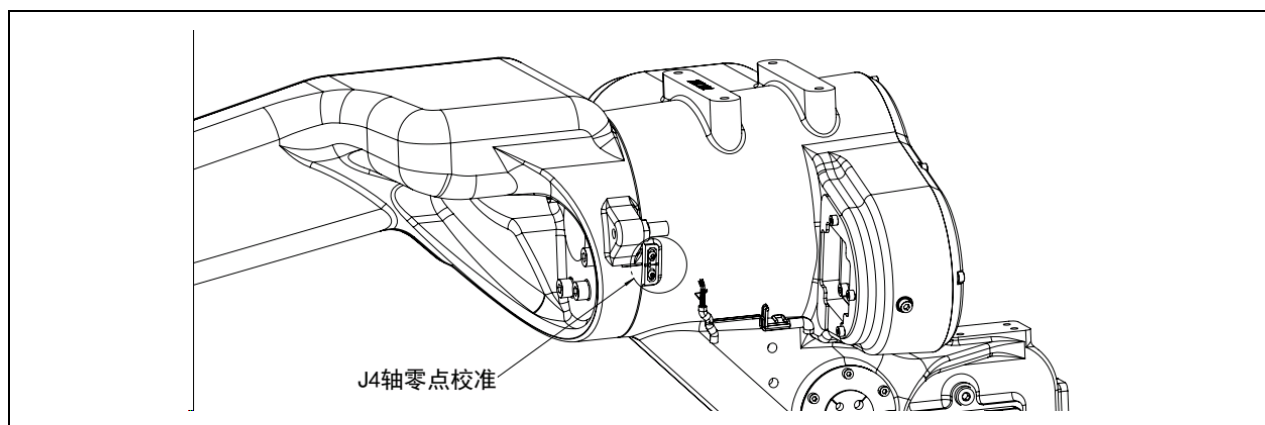


图 6-6 J4 轴校准示意图 (ER8-1450-HW)

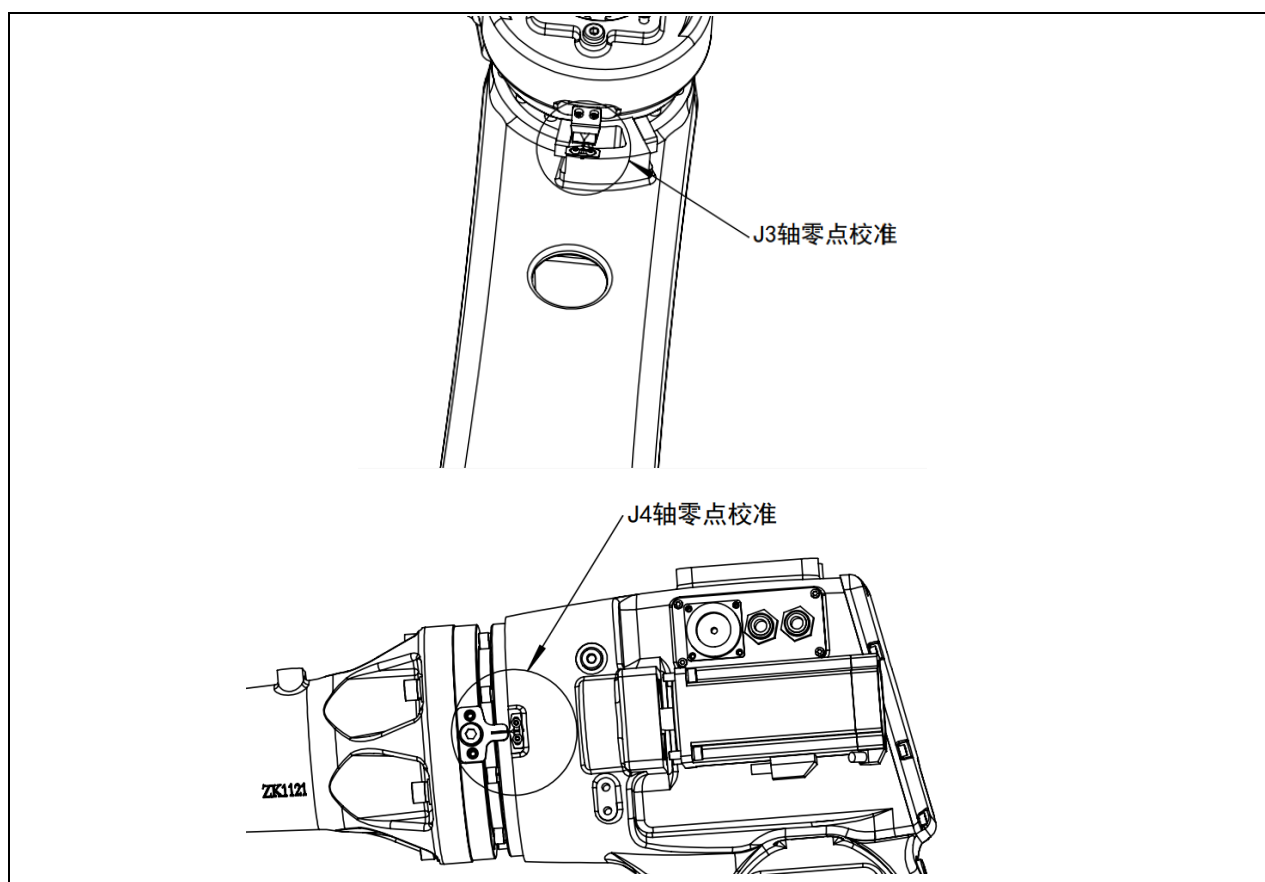


图 6-7 J3、J4 轴校准示意图 (ER8-1500-CW)



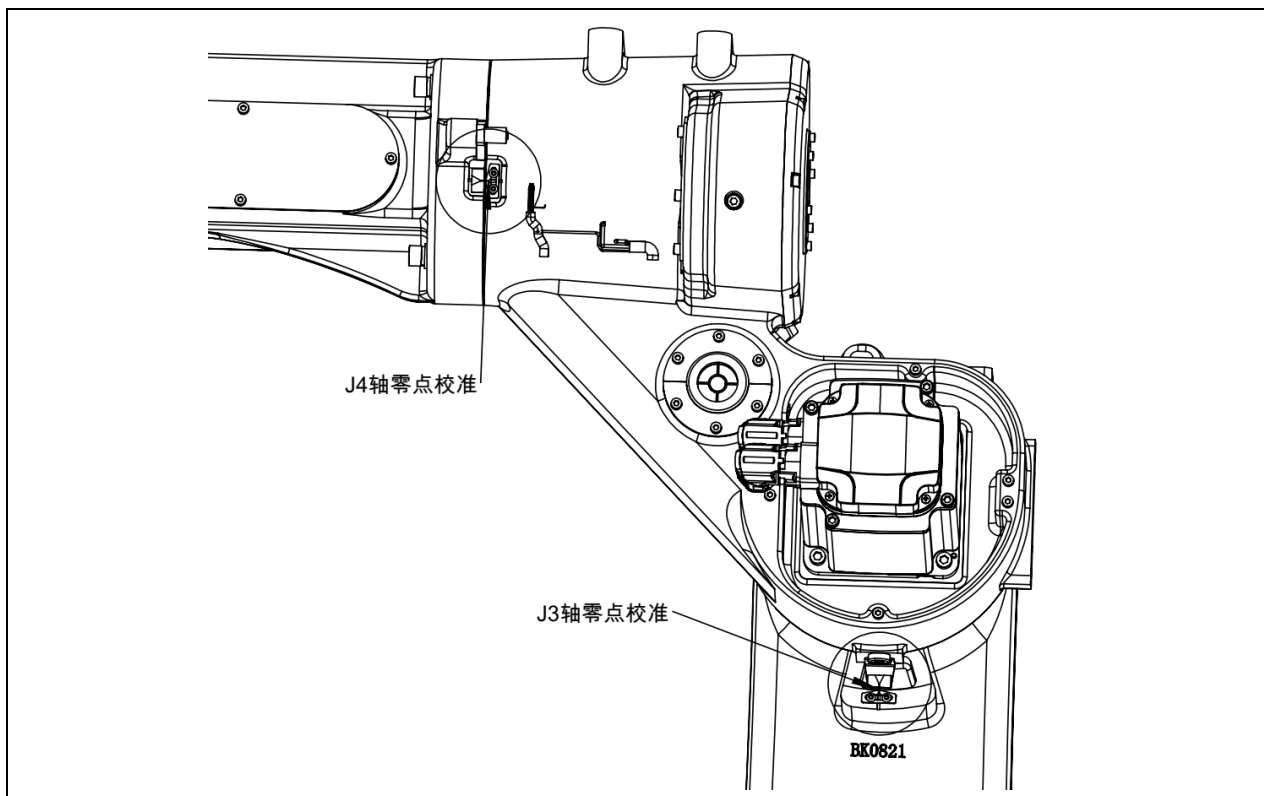


图 6-8 J3、J4 轴校准示意图 (ER8-2000-HW)

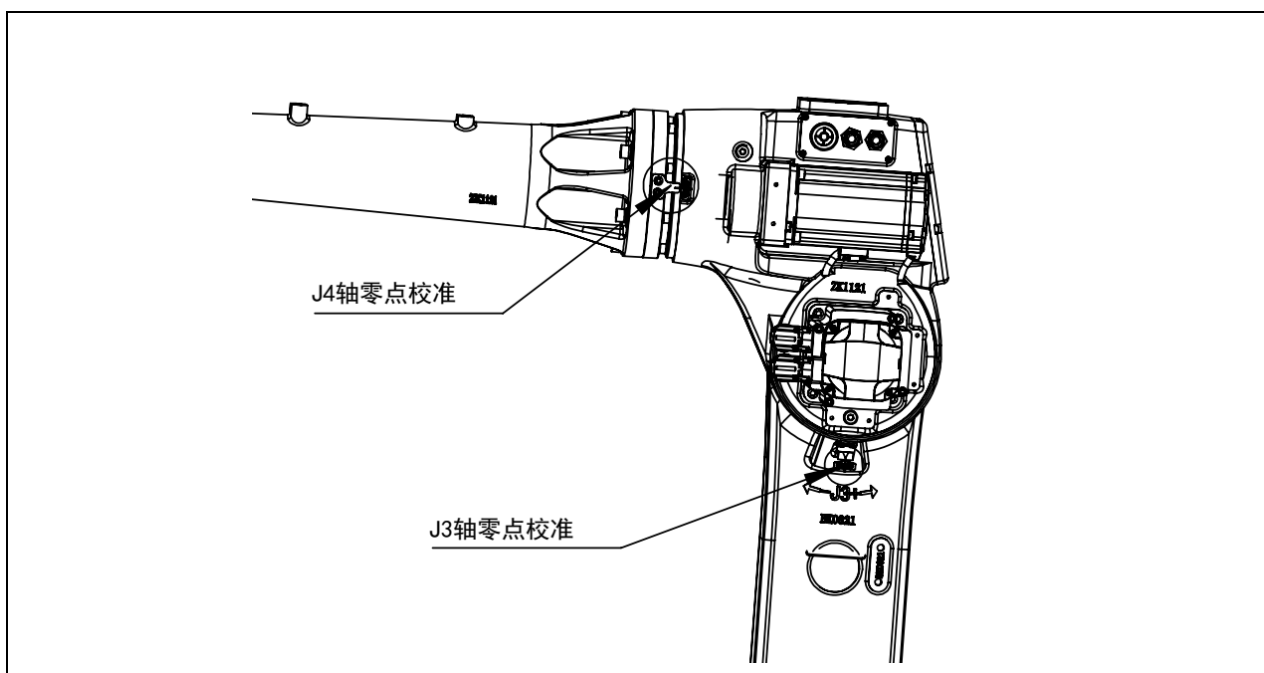


图 6-9 J3、J4 轴校准示意图 (ER8-2000-CW)

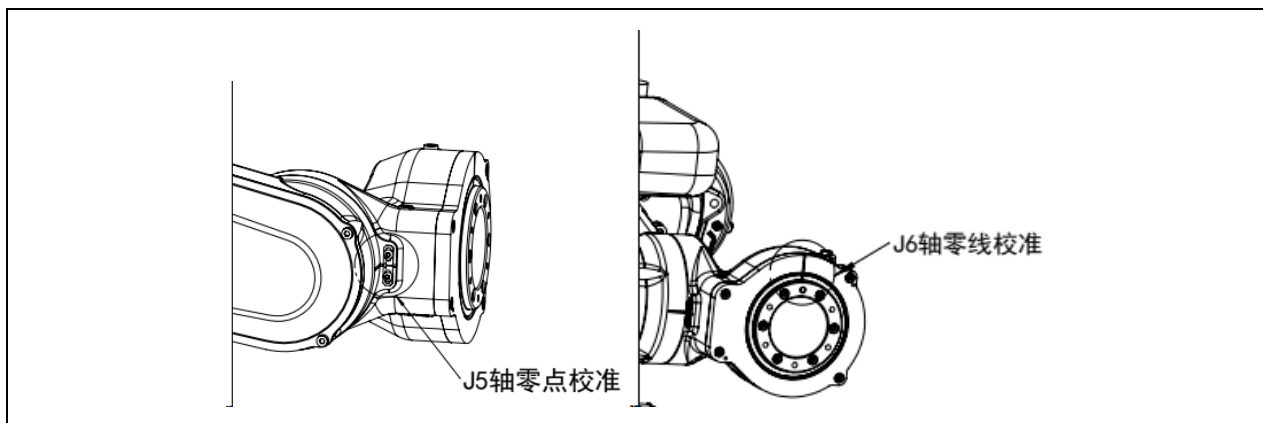


图 6-10 J5、J6 轴校准示意图 (ER8-1450-HW)

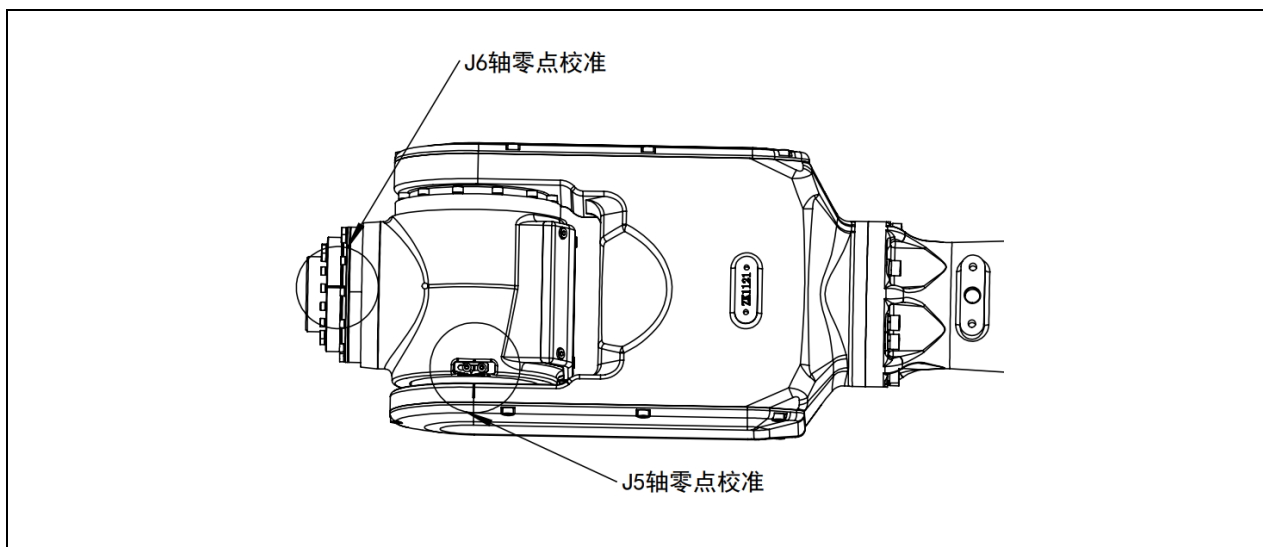


图 6-11 J5、J6 轴校准示意图 (ER8-1500-CW)

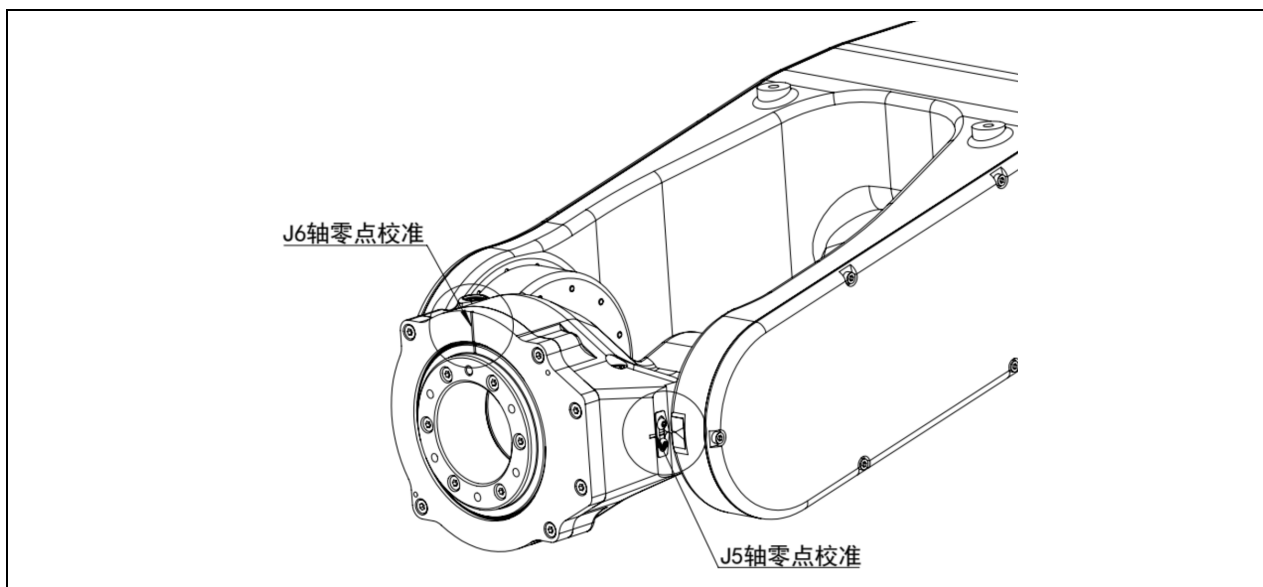


图 6-12 J5、J6 轴校准示意图 (ER8-2000-HW、ER8-2000-HW-T)



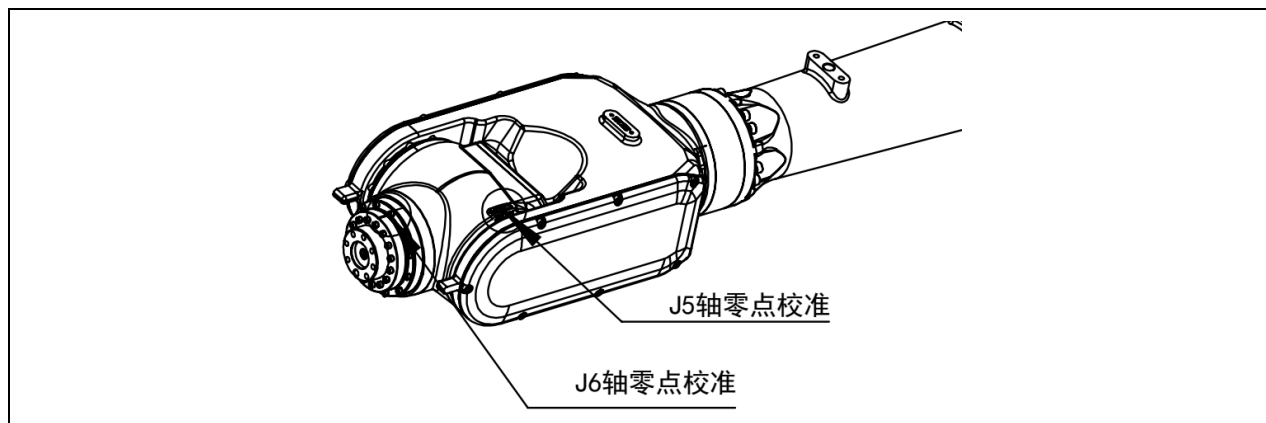


图 6-13 J5、J6 轴校准示意图 (ER8-2000-CW)

6.4 ESTUN 工业机器人精度标定软件校准

零点数据丢失后, 使用 ESTUN 工业机器人精度标定软件, 也可实现 6 轴机器人零点丢失后的零位校准, 具体步骤如下:

1. 载入与机器人型号对应的原始工程, 载入后检查以下内容:
 - a) 关节方向和世界坐标系方向应符合对应机器人型号相关规定;
 - b) 各轴不应出现由于其他轴的运动而产生的明显耦合运动。
2. 按 6.3 机械零位校准方法, 对齐各轴机械零位刻线, 在新建的程序中示教零点 P0, 安装校准所需末端尖点校准工装, 按以下要求示教校准点, 如图 6-14: (或联系本公司技术服务人员使用校准点程序)
 - a) 校准点数量最少为 15 个;
 - b) 各个校准点应使机器人 J1 轴从负 30 度到正 30 度均匀分布;
 - c) 尽量保证校准点刚好触碰到参考尖点, 既不顶在参考尖点上, 也不离尖点太远;

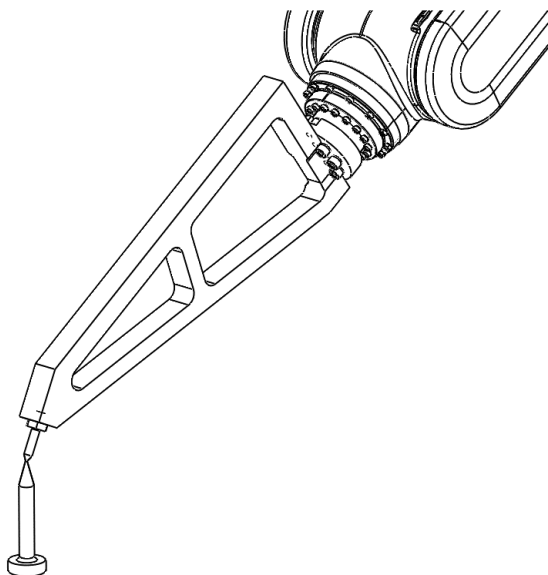


图 6-14 校准 15 点

3. 将机器人对尖后得到的 15 个点位的关节坐标记录, 可以直接从示教器导出, 并按照机型检查 DH 参数是否正确。
4. 点击执行程序图标: ESTUN15PointsCalibation.exe, 如图 6-15 所示;



 Estun15PointsCalibration.exe

图 6-15 软件执行程序

5. 从主界面中点击下拉选择需要校准回零的的机型，进入“标定应用”界面，如图 6-16 所示，下拉 P 文件选择按钮，选择从示教器导出的校准点位置文件，点击“开始计算”，如图 6-17 所示；

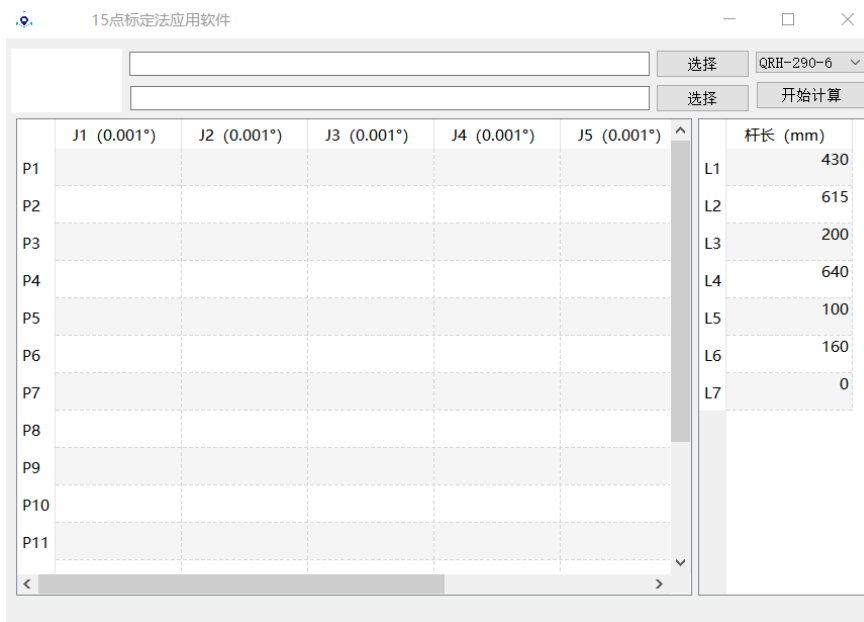


图 6-16 标定应用软件界面

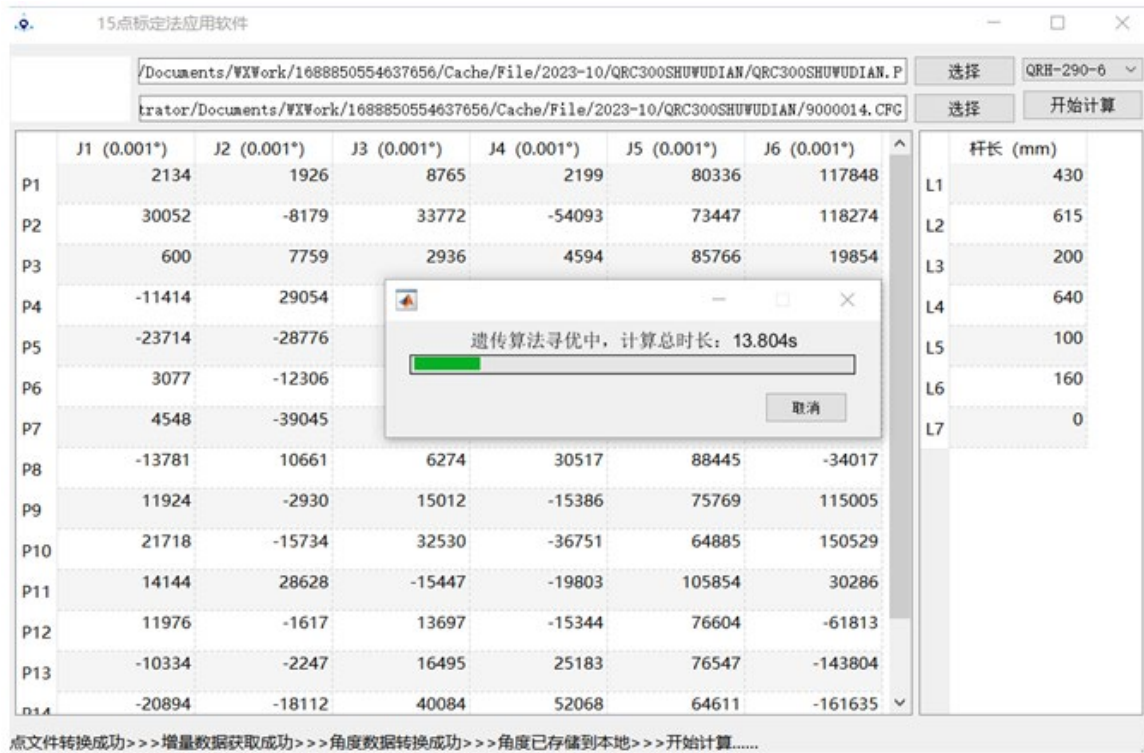


图 6-17 导入点位信息后程序开始计算

6. 等待计算完成后，会自动生成 J2-J5 轴的零位修正角度，如图 6-18 所示；

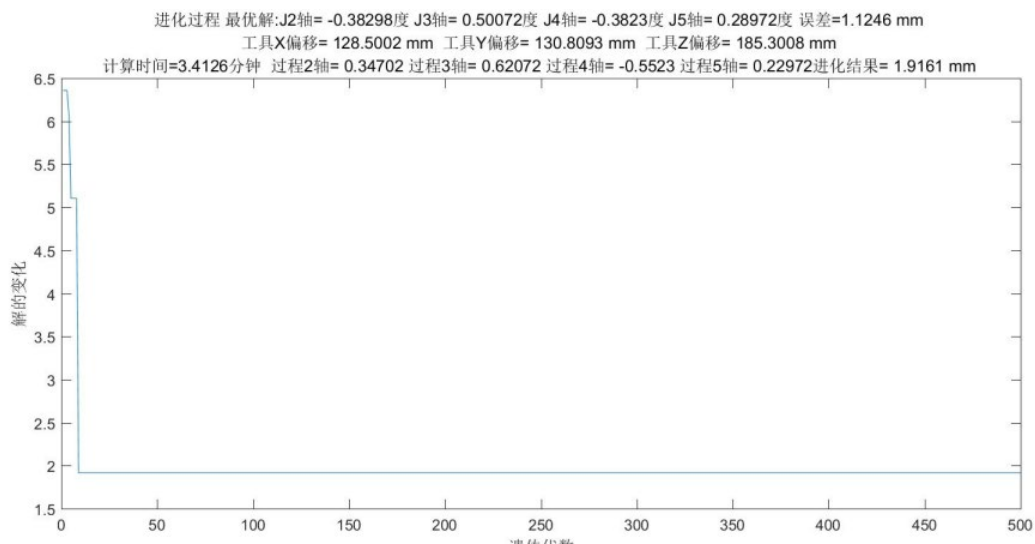


图 6-18 零位修正角度

第7章 使用零位角度修正值调整示教零点 P0 的各轴角度，运行重新设置零位程序，P0 各轴角度值都显示为 0 后，确认机器人零点重新设定完成。



7.常见问题处理

安全信息：在执行所有的维修行为之前，都要认真阅读第一章关于安全注意事项。



注意

在机器人没有断电之前，不要进行任何维护行为。

7.1 7.1 必要工具

行车、叉车、内六角扳手、活动扳手以及拆装轴承用专用工具等。

7.2 7.2 常见问题及处理方法

症状	描述	原因分析	解决
振动 噪音	底座和地面连接不牢固	由于机器人工作振动频繁，底座与地面连接松动	重新加固机器人与地面的连接
	机器人关节中的连接松动	关节之间连接螺栓没有达到规定的预紧力，螺栓上没有加相应防松措施（螺纹紧固剂、弹垫）	重新安装，并重新紧固各螺栓
	如果机器人超过一定速度振动明显	机器人所走程序对机器人硬件来说很费力	调整机器人程序路线
	机器人在一个特定的位置振动特别明显	机器人所加负载过大	减轻机器人负载
	减速机损坏	关节减速机长时间未更换	更换减速机
	机器人发生碰撞或长时间过载后发生振动	碰撞或过载导致关节结构或减速机被破坏	更换振动地方减速机或维修结构
	机器人的振动可能跟机器人周围的其他运作的机器有关	机器人与机器人周围的机器工作产生共振等	改变机器人与其他机器的距离等
咔嚓响	当关闭机器人时，用手扳动机器人，导致机器人晃动	由于过载、撞击导致机器人关节上螺栓松动	检查各关节螺栓是否松动包括电机螺栓、减速机螺栓、各连接螺栓，如果松动加以紧固
电机 过热	机器人工作环境温度上升或者伺服电机被物体所覆盖	环境温度上升或者电机热量得不到散发导致温度上升	降低环境温度，增加散热，去除电机覆盖物
	机器人控制程序或者负载改变	程序或负载超过了机器人承受范围	调整程序，减轻负载
	导入到控制器中的参数改变了导致电机过热	导入的参数不符合机器人模型	导入正确的参数
齿轮箱渗	关节部位漏油	机器人使用时间过长，导致密封橡胶件老化	更换密封油封及 O 型圈





症状	描述	原因分析	解决
油、漏油		密封面存在间隙	重新安装, 使结合面结合紧密
		加油嘴或者螺塞存在问题	更换新的加油嘴或螺塞
关节不能锁定	机器人不能准确停在某一位置, 或者停止后经过一段时间在重力作用下关节转动	伺服电机抱闸出现问题	更换伺服电机

7.3 7.3 伺服电机更换部件

如需更换机器人伺服电机, 请及时与本公司技术服务人员联系。



注意

在更换这些零部件时, 要保存好拆除中拆下的零件并在重装前清洗干净, 如发现零件损坏, 要及时更换。



危险

当移除机器人部分部件时, 机器人其他部分有可能失去支撑, 造成未预料的运动, 对人和设备造成伤害, 所以在拆除机器人时需要有专业人员操作。

7.3.1 更换 J1 轴伺服电机

所需备件, 工具及耗材如下:

	名称	型号	备注
备件	机器人伺服电机 (J1 轴)	-	物料号: 12700000529 (机型: ER8-1450-HW)
备件	机器人伺服电机 (J1 轴)	-	物料号: 12700000375 (机型: ER8-1500-CW)
备件	机器人伺服电机 (J1 轴)	-	物料号: 12700000298 (机型: ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)
备件	电机齿轮轴	-	物料号: 49000000596 (机型: ER8-1450-HW)
备件	电机齿轮轴	-	物料号: 49I00000026 (机型: ER8-1500-CW)
工具	内六角扳手	-	-
工具	内六角扭矩扳手	-	配加长杆接头
耗材	内六角圆柱头螺钉	M3×20	伺服电机顶出螺钉 (机型: ER8-1450-HW、ER8-1500-CW)
耗材	内六角圆柱头螺钉	M5×20	伺服电机顶出螺钉 (机型: ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)
耗材	乐泰 515	-	平面密封胶






耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固胶
耗材	乐泰 648	-	圆柱固持胶 (机型：ER8-1450-HW、ER8-1500-CW)

ER8-1450-HW、ER8-1500-CW 更换步骤如下：

1. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器；
2. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈；
3. 拆卸伺服电机，如果感觉很难拆的话，请使用伺服电机上的顶出螺纹孔；
4. 清除底座上电机安装面多余胶水，并清洗干净表面；
5. 齿轮轴涂抹 648 胶水，然后将齿轮轴压入伺服电机安装孔中；
6. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶，将伺服电机装回本体上，注意出线方向，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉；
7. 重新连接伺服电机线缆连接器。
8. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

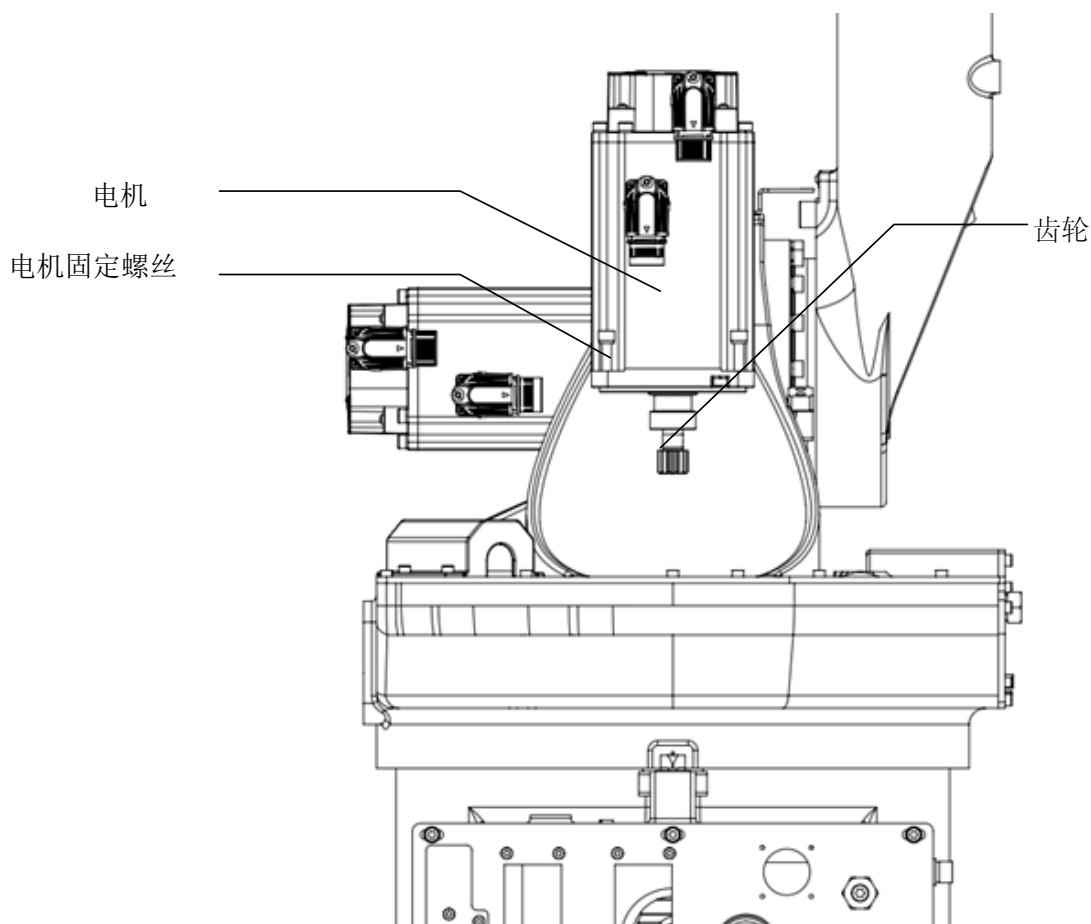


ER8-2000-CW、ER8-2000-HW 更换步骤如下：

1. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器；
2. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈；
3. 拆卸伺服电机，如果感觉很难拆的话，请使用伺服电机上的顶出螺纹孔；
4. 清除底座上电机安装面多余胶水，并清洗干净表面；
5. 拧下固定齿轮的螺钉及弹簧垫圈，拆卸电机轴上的齿轮；
6. 将输入轴齿轮用螺钉+垫片重新固定于新电机轴上；



7. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶，将伺服电机装回本体上，注意出线方向，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉；
8. 重新连接伺服电机线缆连接器。
9. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

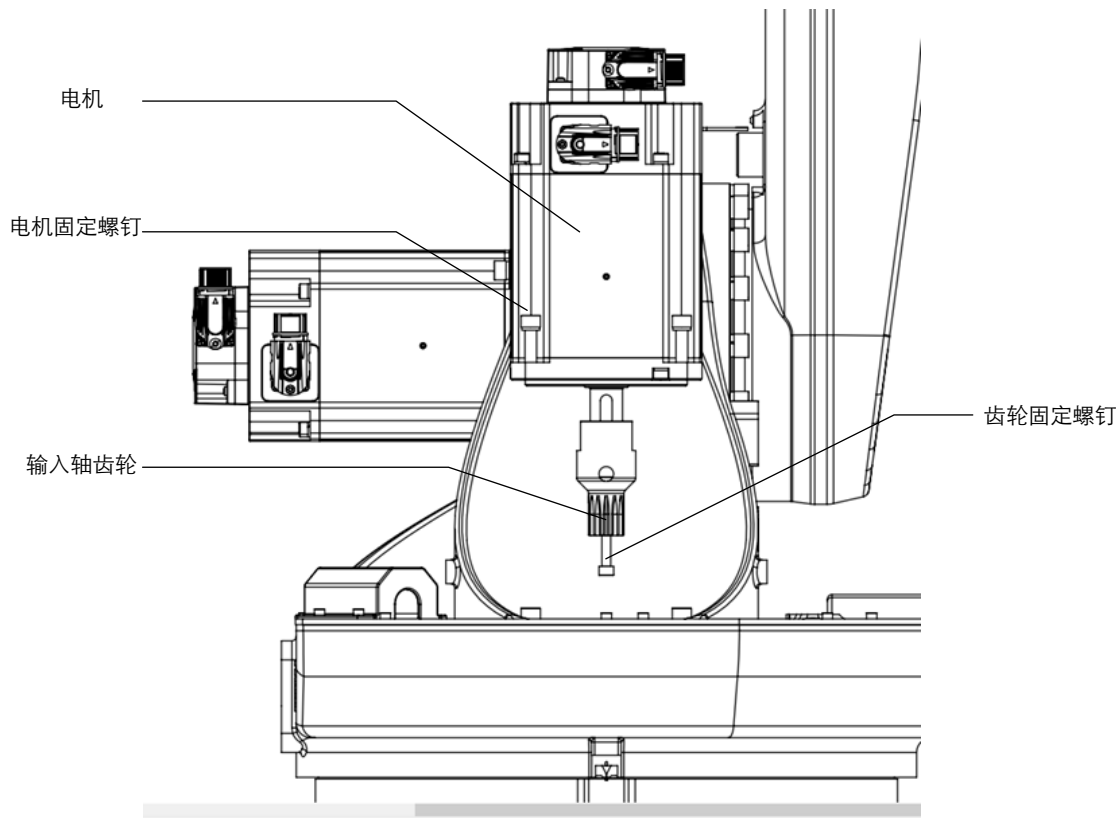

不同机型对应标准件如下：

机型	电机固定螺钉	齿轮固定螺钉	电机顶出螺钉
ER8-1450-HW ER8-1500-CW	内六角螺钉 M6X25 (拧紧力矩：15.6Nm)	齿轮过盈压紧，无需固定螺钉	内六角螺钉 M3X20
ER8-2000-CW ER8-2000-HW	内六角螺钉 M8X25 (拧紧力矩：37.2Nm)	内六角螺钉 M6X50 (拧紧力矩：15.6Nm)	内六角螺钉 M5X20

7.3.2 更换 J2 轴伺服电机

所需备件，设备，工具及耗材如下：

	名称	型号	备注
备件	机器人伺服电机 (J2 轴)	-	物料号：12700000529 (机型：ER8-1450-HW)
备件	机器人伺服电机 (J2 轴)	-	物料号：12700000375 (机型：ER8-1500-CW)




备件	机器人伺服电机 (J2 轴)	-	物料号: 12700000298 (机型: ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)
备件	电机齿轮轴	-	物料号: 49000000596 (机型: ER8-1450-HW)
备件	电机齿轮轴	-	物料号: 49I00000026 (机型: ER8-1500-CW)
设备	油脂加注设备	-	包含油泵, 注油枪及储油容器
工具	油脂回收容器	-	带测量刻度
工具	内六角扳手	-	-
工具	内六角扭矩扳手	-	配加长杆接头
耗材	内六角圆柱头螺钉	M3×20	伺服电机顶出螺钉 (机型: ER8-1450-HW、ER8-1500-CW)
耗材	内六角圆柱头螺钉	M5×20	伺服电机顶出螺钉 (机型: ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)
耗材	乐泰 515	-	平面密封胶
耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固胶
耗材	乐泰 648	-	圆柱固持胶 (机型: ER8-1450-HW、ER8-1500-CW)

ER8-1450-HW、ER8-1500-CW 更换步骤如下:


1. 在拆卸伺服电机前, 为防止机器人手臂意外掉落或旋转, 必须将机器人手臂用吊车, 叉车或稳定的支撑台支撑起来;
2. 拆掉伺服电动力线及编码器线的连接器;
3. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈;
4. 拆卸伺服电机, 如果感觉很难拆的话, 请使用伺服电机上的顶出螺纹孔;
5. 拆下伺服电机后, 会有少量润滑脂从电机安装口中流出, 请使用油脂回收容器将流出的润滑脂回收, 并将电机安装面清理干净;
6. 清除底座上电机安装面多余胶水, 并清洁干净表面;
7. 齿轮轴涂抹 648 胶水, 然后将齿轮轴压入伺服电机安装孔中;
8. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶, 将伺服电机装回本体上, 注意出线方向, 在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 以规定拧紧力矩重新对称安装螺钉;
9. 重新连接伺服电机线缆连接器;
10. 参照 5.5 节内容补充关节润滑脂, 补充量与拆卸伺服电机时流出量相同;
11. 打开控制柜开关, 清除伺服驱动器及示教器上的报警信息, 重启控制柜, 按照第 6 章节说明进行关节回零操作。



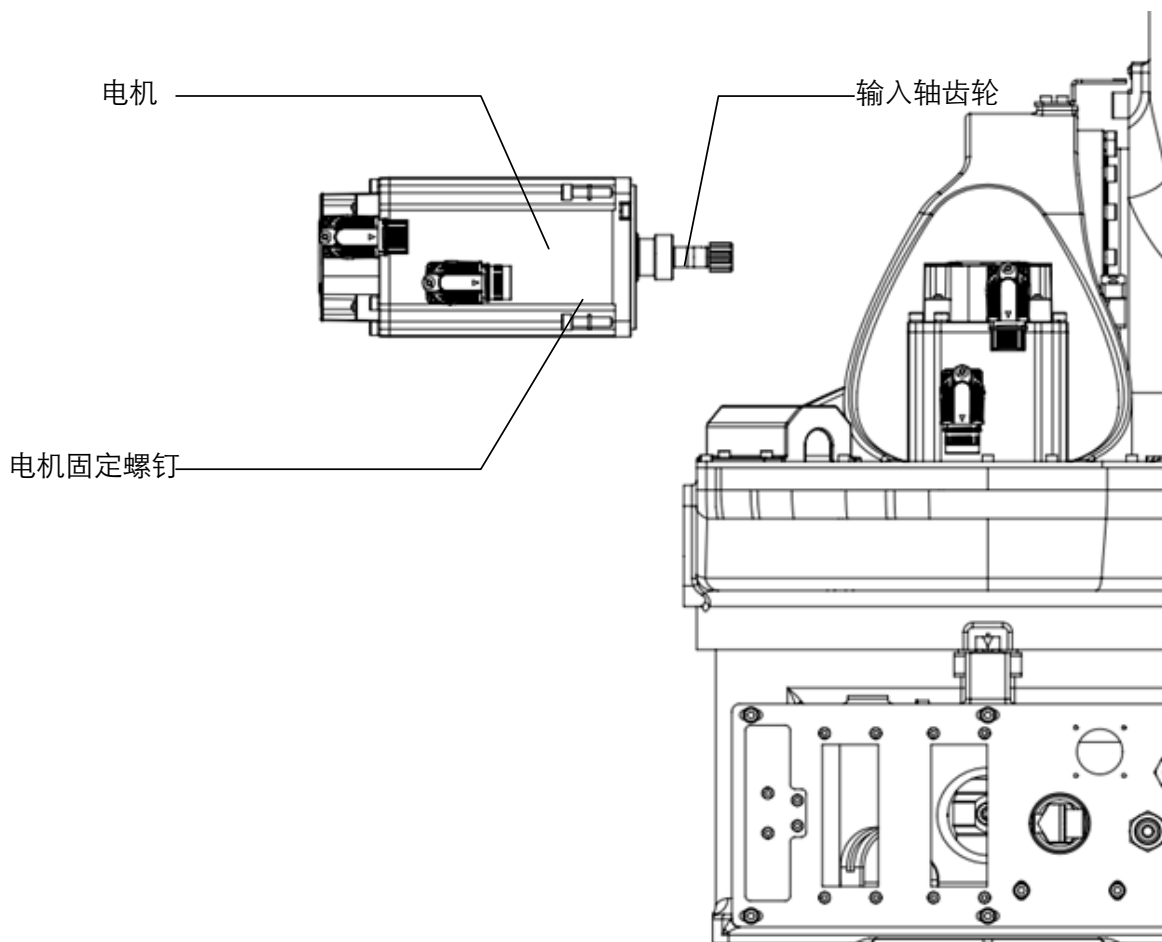

ER8-2000-CW、ER8-2000-HW 更换步骤如下：

1. 在拆卸伺服电机前，为防止机器人手臂意外掉落或旋转，必须将机器人手臂用吊车，叉车或稳定的支撑台支撑起来；
2. 拆掉伺服电机电力线及编码器线的连接器；
3. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈；
4. 拆卸伺服电机，如果感觉很难拆的话，请使用伺服电机上的顶出螺纹孔；
5. 拆下伺服电机后，会有少量润滑脂从电机安装口中流出，请使用油脂回收容器将流出的润滑脂回收，并将电机安装面清理干净；
6. 清除电机安装面多余胶水，并清洁干净表面；
7. 拧下固定齿轮的螺钉及弹簧垫圈，拆卸电机轴上的齿轮；
8. 将输入轴齿轮用螺钉+垫片重新固定于新电机轴上；
9. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶，将伺服电机装回本体上，注意出线方向，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉；
10. 重新连接伺服电机电缆连接器。
11. 参照 5.5 节内容补充关节润滑脂，补充量与拆卸伺服电机时流出量相同；
12. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

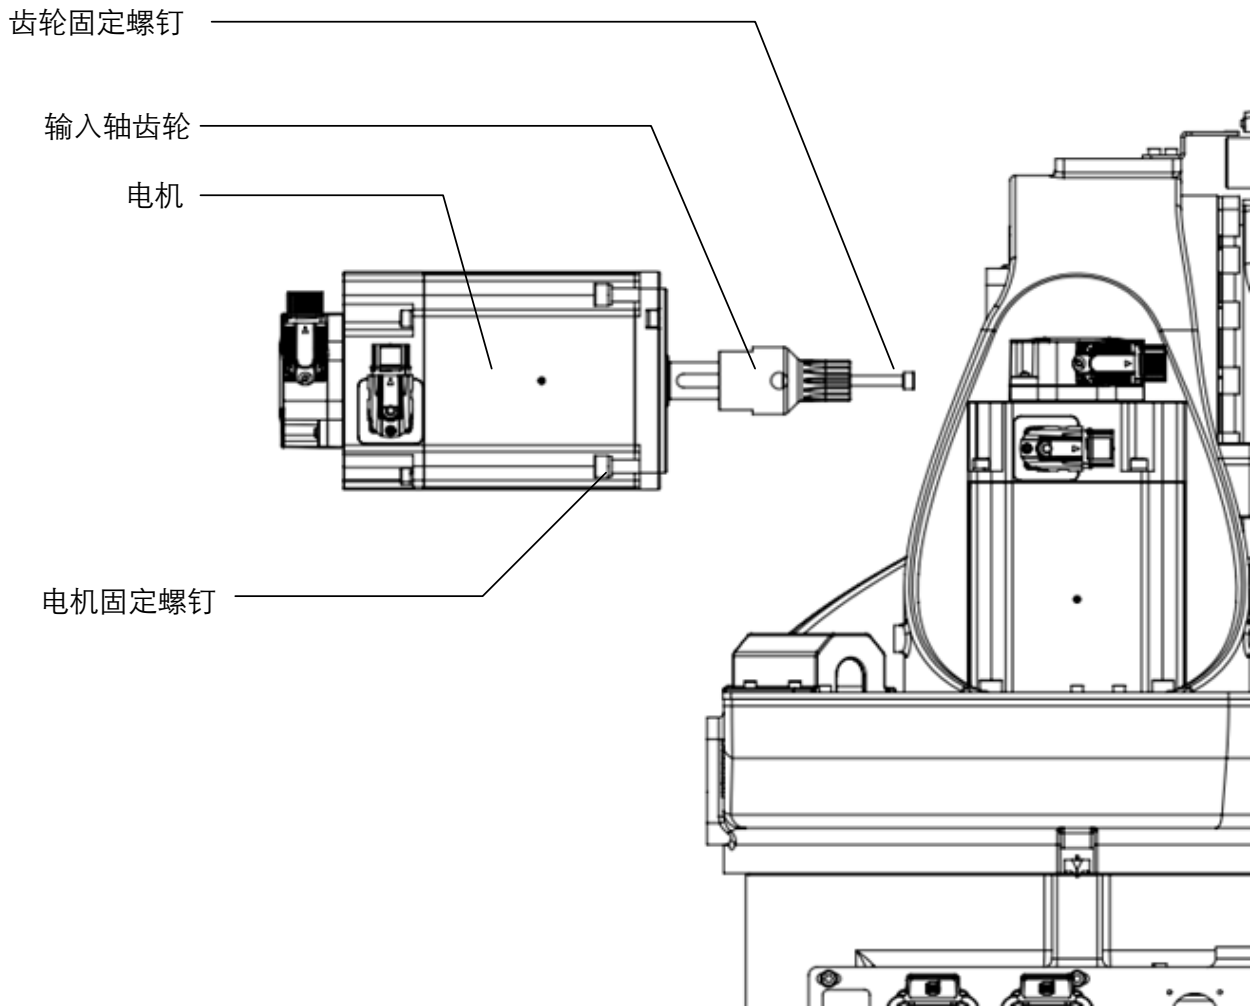

不同机型对应标准件如下：

机型	电机固定螺钉	齿轮固定螺钉	电机顶出螺钉
ER8-1450-HW ER8-1500-CW	内六角螺钉 M6X25 (拧紧力矩：15.6Nm)	齿轮过盈压紧，无需固定螺钉	内六角螺钉 M3X20
ER8-2000-CW ER8-2000-HW	内六角螺钉 M8X25 (拧紧力矩：37.2Nm)	内六角螺钉 M6X50 (拧紧力矩：15.6Nm)	内六角螺钉 M5X20

7.3.3 更换 J3 轴伺服电机

所需备件，设备，工具及耗材如下：

	名称	型号	备注
备件	机器人伺服电机 (J3 轴)	-	物料号：12700000528 (机型：ER8-1450-HW)
备件	机器人伺服电机 (J3 轴)	-	物料号：12700000376 (机型：ER8-1500-CW)




备件	机器人伺服电机 (J3 轴)	-	物料号: 12700000526 (机型: ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)
备件	电机齿轮轴 (J3 轴)	-	物料号: 49000000597 (机型: ER8-1450-HW)
备件	电机齿轮轴 (J3 轴)	-	物料号: 49I00000027 (机型: ER8-1500-CW)
备件	减速机输入轴	-	物料号: 49100000063 (机型: ER8-2000-CW、ER8-2000-HW)
设备	油脂加注设备	-	包含油泵, 注油枪及储油容器
工具	油脂回收容器	-	带测量刻度
工具	内六角扳手	-	-
工具	内六角扭矩扳手	-	配加长杆接头
耗材	乐泰 515	-	平面密封胶
耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固胶
耗材	乐泰 648	-	圆柱固持胶

ER8-1450-HW 更换步骤如下:


1. 在拆卸伺服电机前, 为防止机器人手臂意外掉落或旋转, 必须将机器人电机座用吊车, 叉车或稳定的支撑台支撑起来;
2. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器;
3. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈, 拆卸伺服电机;
4. 拆下伺服电机后, 会有少量润滑脂从电机安装口中流出, 请使用油脂回收容器将流出的润滑脂回收, 并将电机安装面清理干净;
5. 清除电机安装面多余胶水, 并清洁干净表面;
6. 齿轮轴涂抹 648 胶水, 然后将齿轮轴压入伺服电机安装孔中;
7. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶, 将伺服电机装回本体上, 注意出线方向, 在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 以规定拧紧力矩重新对称安装螺钉;
8. 重新连接伺服电机线缆连接器;
9. 参照 5.5 节内容补充关节润滑脂, 补充量与拆卸伺服电机时流出量相同;
10. 打开控制柜开关, 清除伺服驱动器及示教器上的报警信息, 重启控制柜, 按照第 6 章节说明进行关节回零操作。



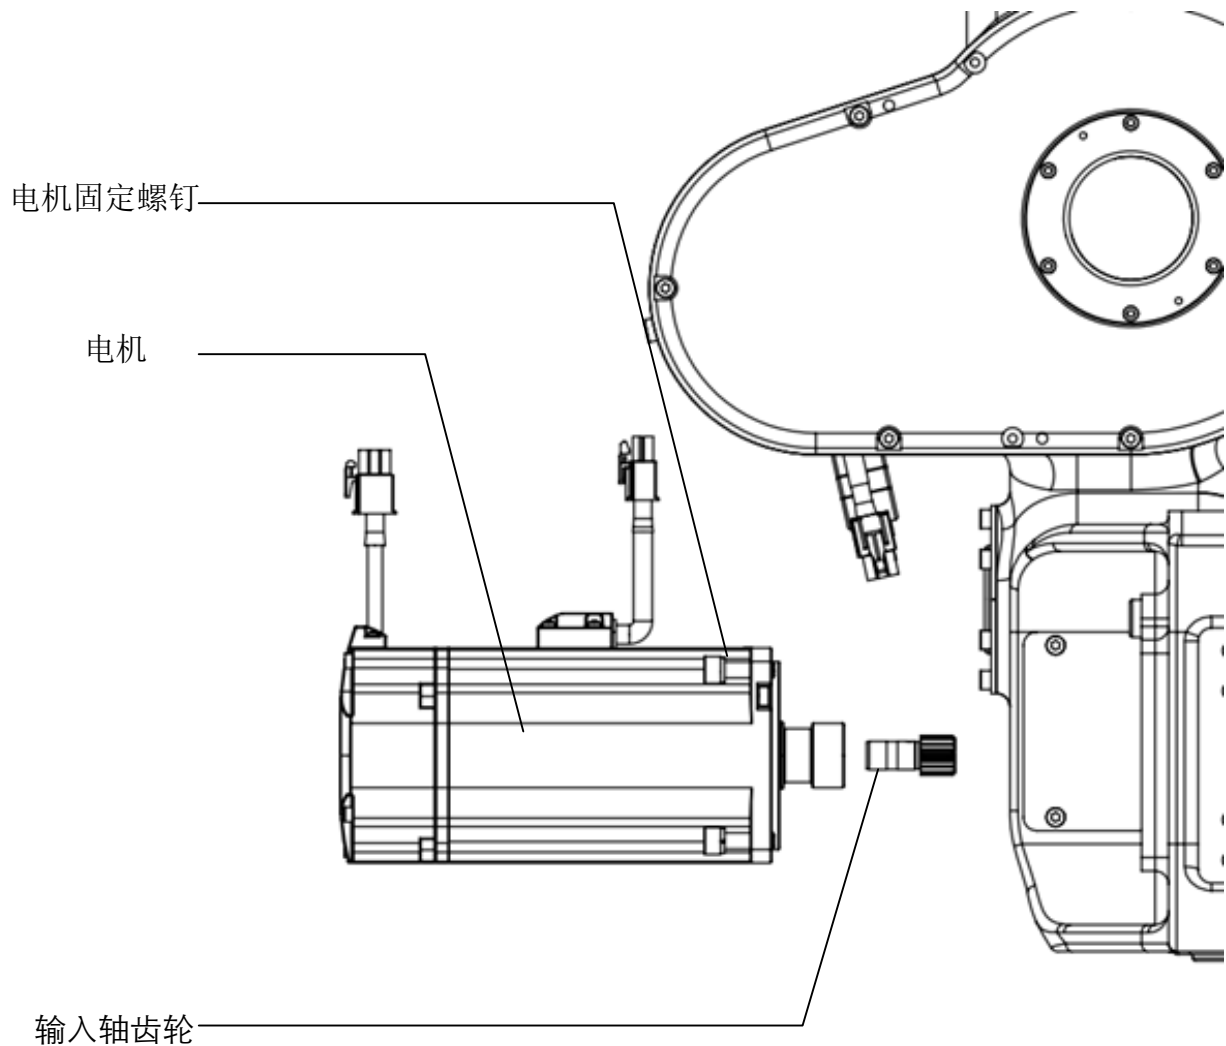

ER8-1500-CW 、 ER8-2000-CW 更换步骤如下：


1. 在拆卸伺服电机前，为防止机器人手臂意外掉落或旋转，必须将机器人电机固定座用吊车，叉车或稳定的支撑台支撑起来；
2. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器；
3. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
4. 拆下伺服电机后，会有少量润滑脂从电机安装口中流出，请使用油脂回收容器将流出的润滑脂回收，并将电机安装面清理干净；
5. 清除电机安装面多余胶水，并清洁干净表面；
6. 输入轴齿轮轴涂抹 648 胶水，然后将齿轮轴压入伺服电机安装孔中；
7. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶，将伺服电机装回本体上，注意出线方向，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉；
8. 重新连接伺服电机线缆连接器。
9. 参照 5.5 节内容补充关节润滑脂，补充量与拆卸伺服电机时流出量相同；
10. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

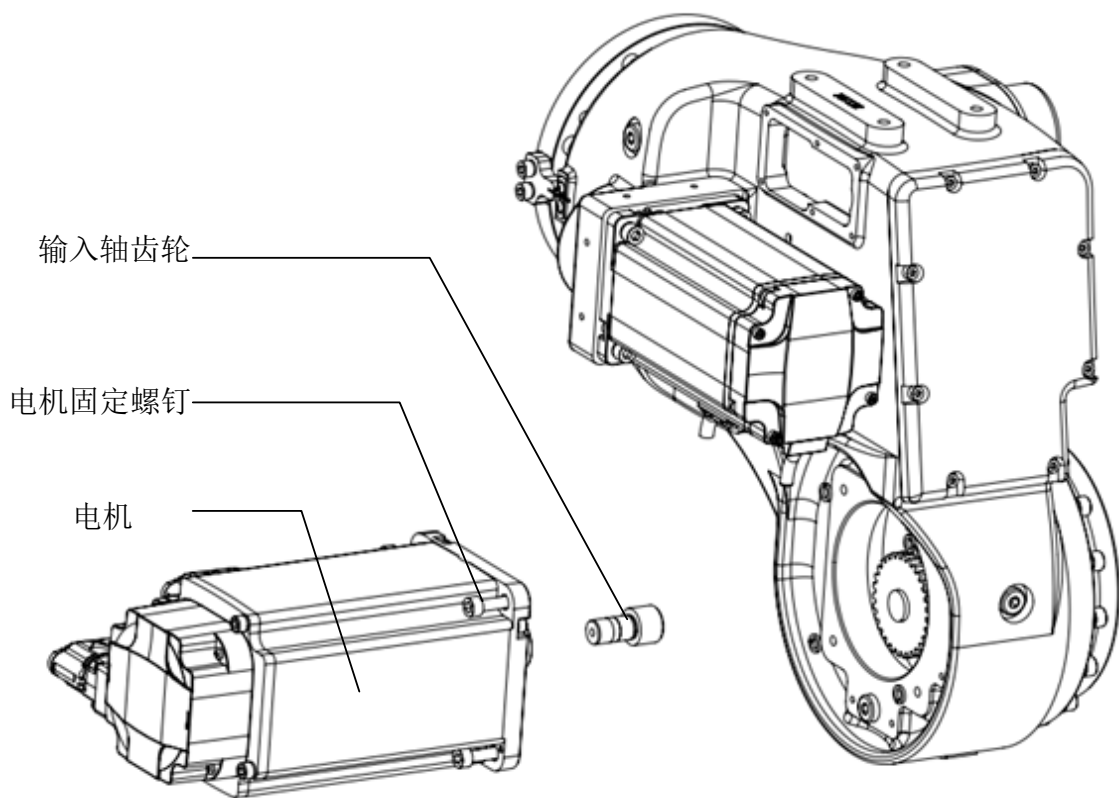

ER8-2000-CW 电机安装爆炸图

ER8-2000-HW 更换步骤如下：

1. 在拆卸伺服电机前，为防止机器人手臂意外掉落或旋转，必须将机器人电机固定座用吊车，叉车或稳定的支撑台支撑起来；
2. 拆掉伺服电动力线及编码器线的连接器；
3. 拧下电机护板 1 和电机护板 2 的螺钉并取下电机护板；
4. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
5. 拆下伺服电机后，会有少量润滑脂从电机安装口中流出，请使用油脂回收容器将流出的润滑脂回收，并将电机安装面清理干净；
6. 清除电机安装面多余胶水，并清洁干净表面；
7. 输入轴齿轮轴涂抹 648 胶水，然后将齿轮轴压入伺服电机安装孔中；
8. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶，将伺服电机装回本体上，注意出线方向，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉；
9. 重新连接伺服电机线缆连接器。
10. 参照 5.5 节内容补充关节润滑脂，补充量与拆卸伺服电机时流出量相同；
11. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

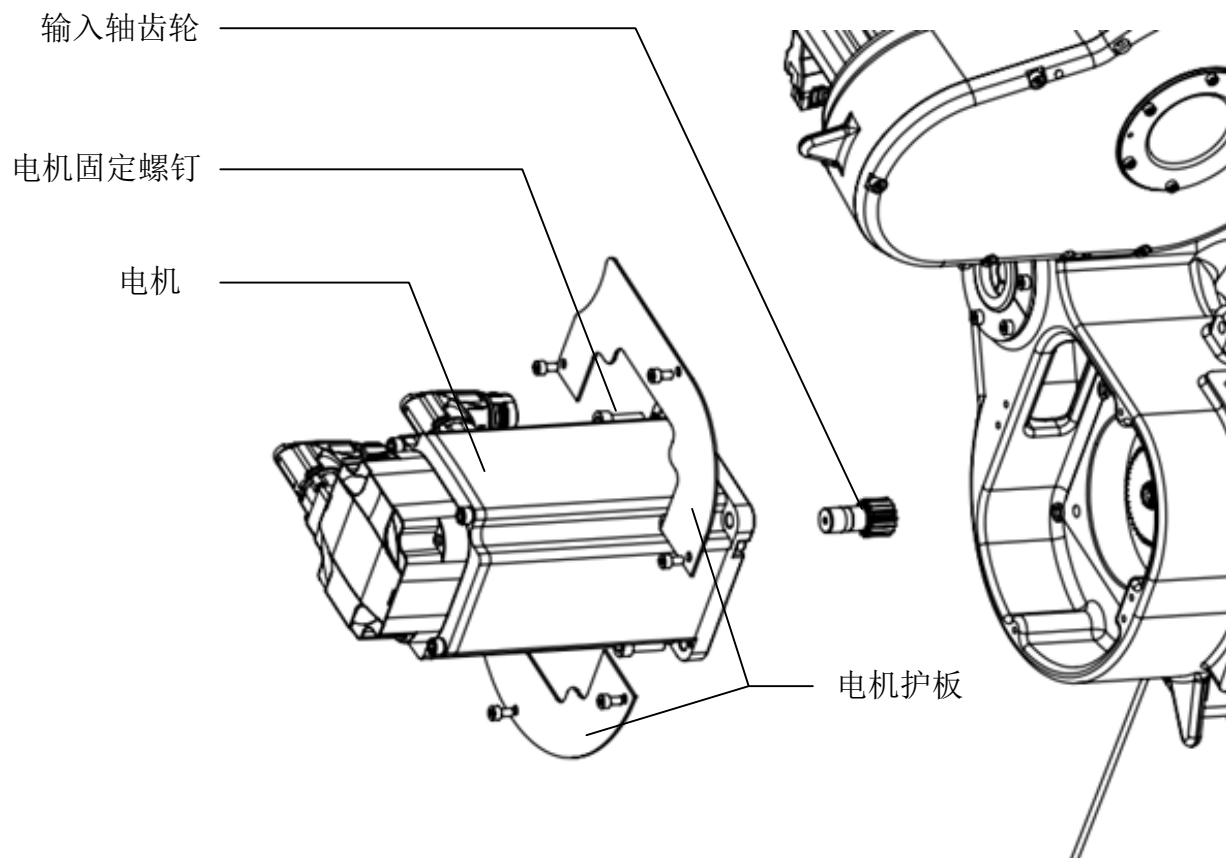

ER8-2000-HW 电机安装爆炸图

不同机型对应标准件如下：

机型	电机固定螺钉	齿轮固定螺钉	电机顶出螺钉
ER8-1450-HW ER8-1500-CW	内六角螺钉 M6X20 (拧紧力矩：15.6Nm)	齿轮过盈压紧，无需固定螺钉	电机无顶出螺纹孔
ER8-2000-CW ER8-2000-HW	内六角螺钉 M6X20 (拧紧力矩：5.6Nm)	齿轮过盈压紧，无需固定螺钉	电机无顶出螺纹孔

7.3.4 更换 J4 轴伺服电机

所需备件，设备，工具及耗材如下：

	名称	型号	备注
备件	机器人伺服电机 (J4 轴)	-	物料号： 12700000422 (机型： ER8-1450-HW)
备件	机器人伺服电机 (J4 轴)	-	物料号： 12700000059 (机型： ER8-1500-CW)
备件	机器人伺服电机 (J4 轴)	-	物料号： 12700000058 (机型： ER8-2000-CW)
备件	机器人伺服电机	-	物料号： 12700000058




	(J4 轴)		(机型: ER8-2000-HW)
设备	油脂加注设备	-	包含油泵, 注油枪及储油容器
工具	油脂回收容器	-	带测量刻度
工具	内六角扳手	-	-
工具	内六角扭矩扳手	-	配加长杆接头
耗材	乐泰 515	-	平面密封胶
耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固胶

ER8-1450-HW、ER8-2000-HW 更换步骤如下:


1. 拆卸伺服电机前, 为防止机器人末端意外旋转低头, 必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来;
2. 拆掉电机座后盖板的螺钉, 并将电机座后盖板取下;
3. 拧松同步带张紧螺钉;
4. 小幅度拧松电机安装板螺钉, 不要完全拧下螺钉, 并小心地取下同步带;
5. 卸下同步带轮安装螺钉及其配属垫片, 并取下同步带轮, 如难以取下, 可以使用同步带轮上的螺纹孔;
6. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器;
7. 拧下电机盖板的螺钉并取下电机盖板;
8. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈, 拆卸伺服电机;
9. 将新伺服电机装回电机安装板, 注意出线方向, 在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉;
10. 将同步带轮重新安装于电机轴上, 螺钉上涂抹螺纹胶后拧紧螺钉, 然后套上同步带;
11. 使用同步带张紧螺钉将同步带张紧, 张紧力参照表 5-1;
12. 螺钉上涂抹螺纹胶后, 拧紧电机安装板螺钉;
13. 套上电机盖板, 螺钉上涂抹螺纹胶后拧紧电机盖板的螺钉;
14. 重新连接伺服电机线缆连接器;
15. 打开控制柜开关, 清除伺服驱动器及示教器上的报警信息, 重启控制柜, 按照第 6 章节说明进行关节回零操作。



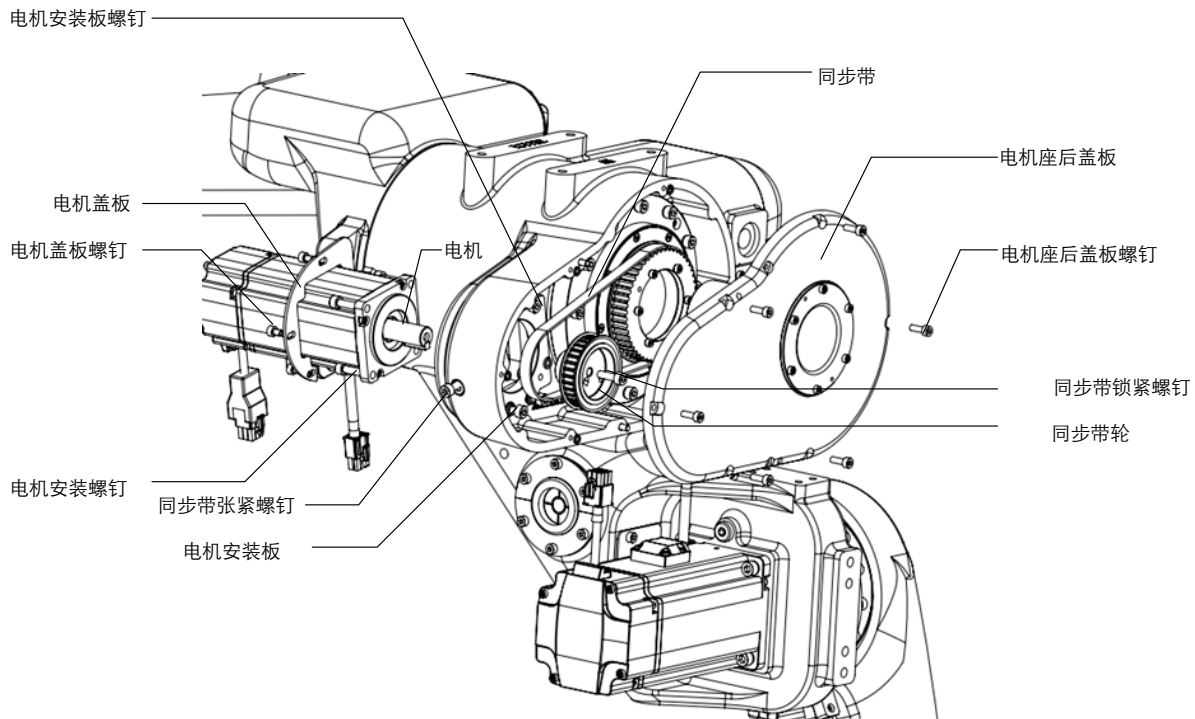

ER8-1500-CW、ER8-2000-CW 更换步骤如下：

1. 拆卸伺服电机前，为防止机器人末端意外旋转低头，必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来；
2. 拧下电机座后盖板螺钉后，拆下后盖板，拆掉其中的伺服电动力线及编码器线的连接器；
3. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
4. 拆下伺服电机后，会有少量润滑脂从电机安装口中流出，请使用油脂回收容器将流出的润滑脂回收，并将电机安装面清理干净；
5. 清除电机安装面多余胶水，并清洁干净表面；
6. 拧下固定齿轮的螺钉及弹簧垫圈，拆卸电机轴上的齿轮；
7. 将输入轴齿轮用螺钉+垫片重新固定于新电机轴上；
8. 在伺服法兰面上均匀涂抹乐泰 515 平面密封胶，将伺服电机装回本体上，注意出线方向，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新对称安装螺钉；
9. 重新连接伺服电机线缆连接器；
10. 参照 5.5 节内容补充关节润滑脂，补充量与拆卸伺服电机时流出量相同；
11. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

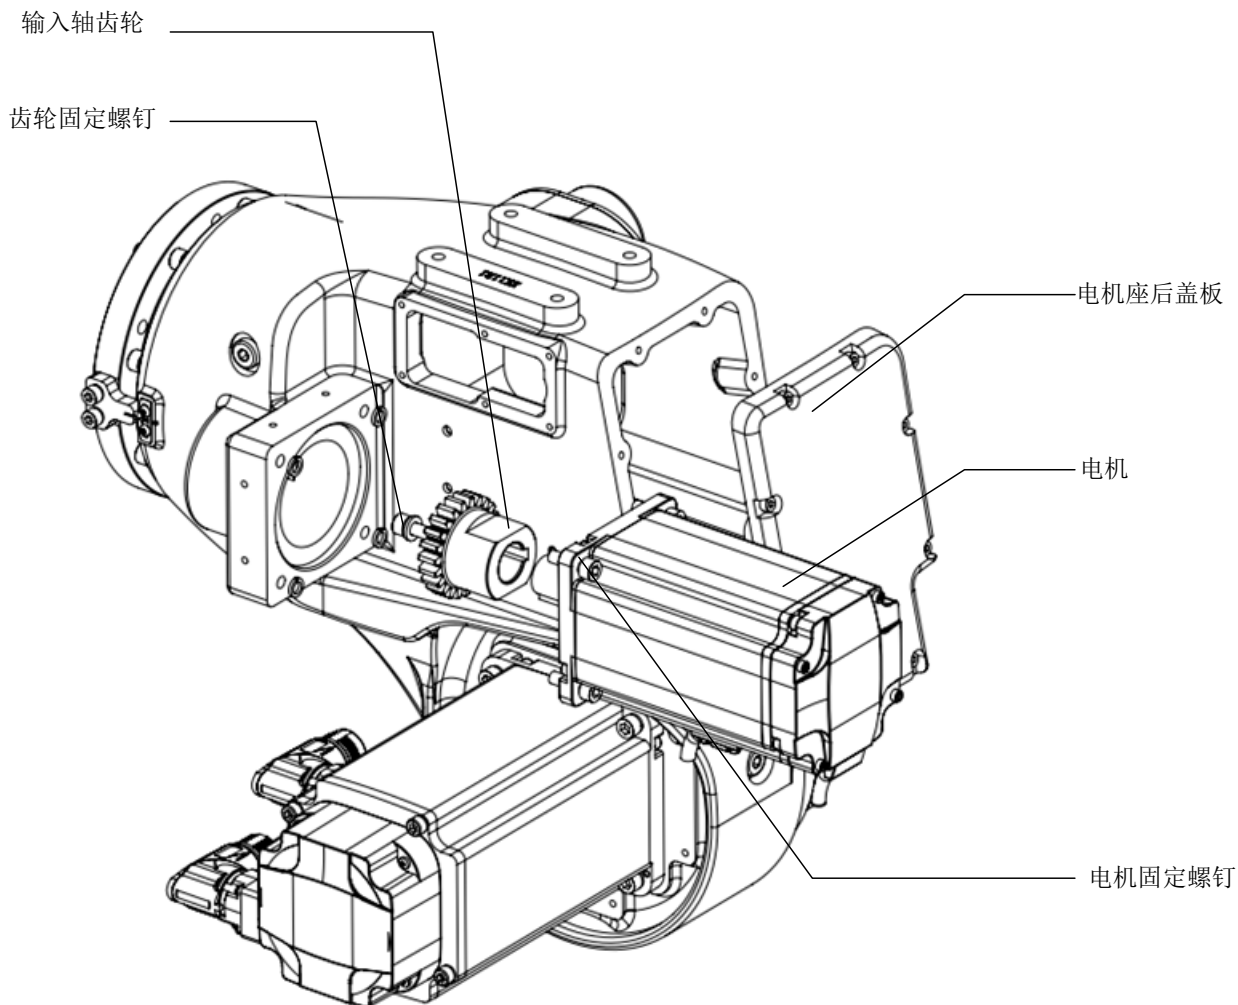

不同机型对应标准件如下：

机型	电机固定螺钉	齿轮/同步带轮固定螺钉	电机顶出螺钉
ER8-1450-HW ER8-2000-HW	内六角螺钉 M5X16 (拧紧力矩：9.01 Nm)	内六角螺钉 M5X16 (拧紧力矩：9.01 Nm)	电机无顶出螺纹孔
ER8-2000-CW ER8-1500-CW	内六角螺钉 M5X16 (拧紧力矩：9.01Nm)	内六角螺钉 M5X16 (拧紧力矩：9.01 Nm)	电机无顶出螺纹孔

7.3.5 更换 J5 轴伺服电机

所需备件，工具及耗材如下：

	名称	型号	备注
备件	机器人伺服电机 (J5 轴)	-	物料号：12700000423 (机型：ER8-1450-HW)
备件	机器人伺服电机 (J5 轴)	-	物料号：12700000157 (机型：ER8-2000-HW)




备件	机器人伺服电机 (J5 轴)	-	物料号: 12700000673 (机型: ER8-1500-CW、 ER8-2000-HW)
工具	声波拉力计	gates 507	关于拉力计使用和测量方法详细内容, 请参阅拉力机说明书
工具	内六角扳手	-	-
工具	扭矩扳手	-	带内六角扳手配件
工具	开口扳手	-	-
耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固剂
耗材	乐泰 515	-	平面密封胶

ER8-1450-HW 更换步骤如下:

1. 拆卸伺服电机前, 为防止机器人末端意外旋转低头, 必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来;
2. 拧下小臂盖板的螺钉并取下小臂盖板;
3. 拧松 J6 电机安装板螺钉, 但不要完全拧下, 然后取下 J6 同步带;
4. 拧下 J5 电机安装板, 然后取下 J5 同步带, 取出电机;
5. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器;
6. 拧下固定同步带轮的顶丝, 取下电机轴上的同步带轮
7. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈, 拆卸伺服电机;
8. 更换伺服电机, 将 J5 电机安装板预先套入电机轴上, 然后在带轮固定顶丝螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后, 将同步带轮固定于电机轴上;
9. 将伺服电机装回 J5 电机安装板上, 在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 用规定拧紧力矩重新安装螺钉;
10. 重新连接伺服电机线缆连接器。
11. 将 5 轴电机安装板装回手腕连接体上, 套上 J5 同步带, 在安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 初步拧紧螺钉, 然后张紧同步带后用规定拧紧力矩重新安装螺钉;
12. 套上 J6 同步带, 在安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 初步拧紧螺钉, 然后张紧同步带后用规定拧紧力矩重新拧紧电机安装板螺钉;
13. 装回小臂盖板, 在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后, 重新安装螺钉。
14. 打开控制柜开关, 清除伺服驱动器及示教器上的报警信息, 重启控制柜, 按照第 6 章节说明进行关节回零操作。




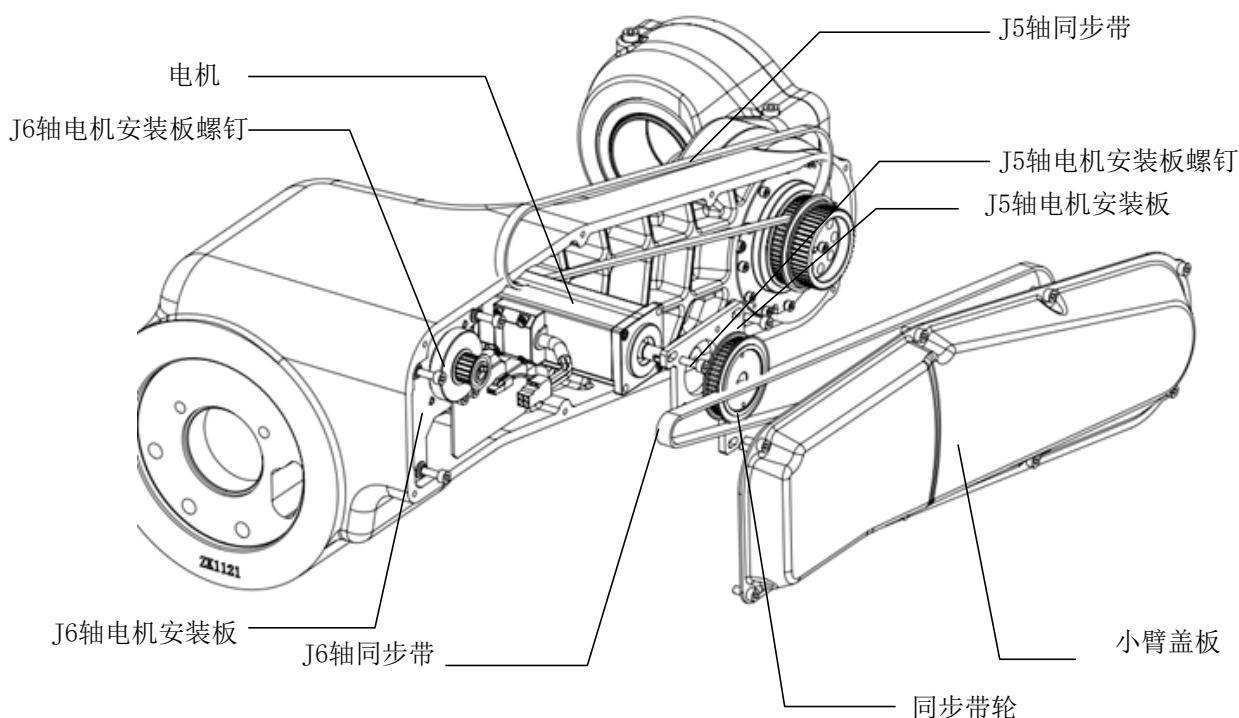

ER8-2000-HW 更换步骤如下：


1. 拆卸伺服电机前，为防止机器人末端意外旋转低头，必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来；
2. 拧下小臂盖板的螺钉并取下小臂盖板；
3. 拧松同步带张紧螺钉，然后拧下电机安装板螺钉，并取下同步带；
4. 取出电机然后拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器；
5. 拧下固定同步带轮的顶丝，取下电机轴上的同步带轮；
6. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
7. 更换伺服电机，将电机安装板预先套入电机轴上，然后在带轮固定顶丝螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，将同步带轮固定于电机轴上；
8. 将伺服电机装回电机安装板上，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新安装螺钉；
9. 重新连接伺服电机线缆连接器。
10. 将电机安装板装回手腕连接体上，套上同步带，在安装螺钉上涂抹螺纹胶后，初步拧紧螺钉，然后张紧同步带后用规定拧紧力矩重新拧紧电机安装板螺钉；
11. 装回小臂盖板，在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉。
12. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。



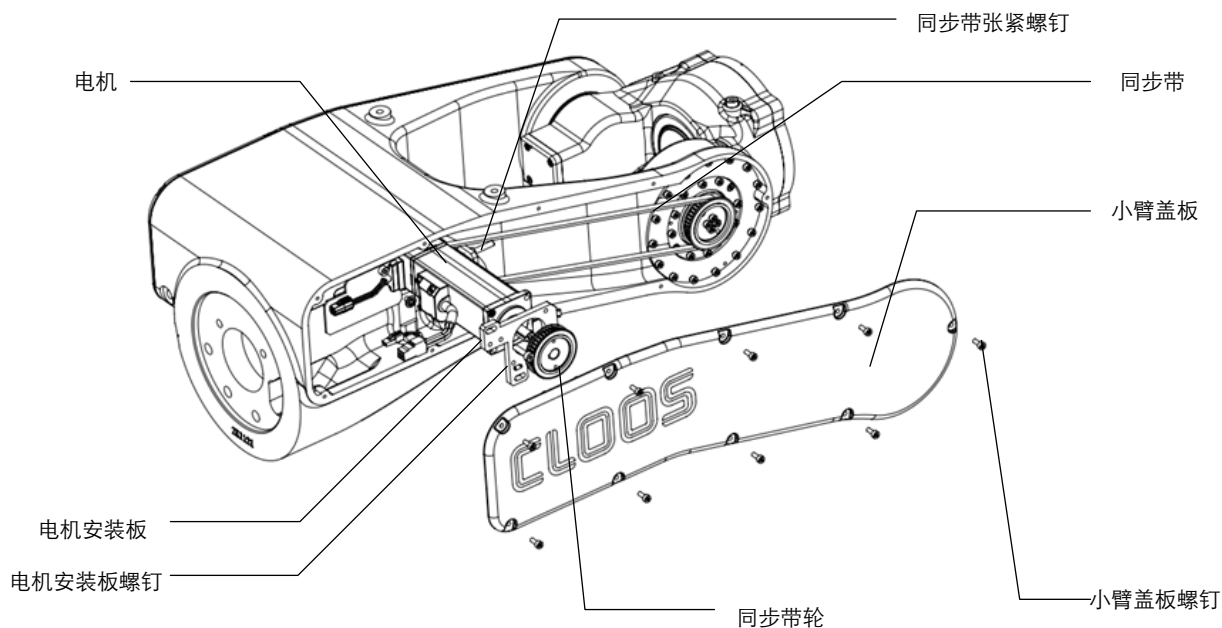

ER8-1500-CW、ER8-2000-CW 更换步骤如下：

1. 拆卸伺服电机前，为防止机器人末端意外旋转低头，必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来；
2. 拧下两个小臂盖板的螺钉并取下两小臂盖板；
3. 拧下手腕支线板的螺钉并取下手腕支线板；
4. 拧下电机螺钉螺母，然后取下同步带，并取下电机；
5. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
6. 拧下固定同步带轮的螺钉，取下电机轴上的同步带轮；
7. 更换伺服电机，在带轮固定螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉；
8. 将伺服电机装回电机安装板上，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新安装螺钉；
9. 重新连接伺服电机线缆连接器。
10. 将电机装回手腕连接体上，在安装螺钉上涂抹螺纹胶后，初步拧紧螺钉，然后张紧同步带后用规定拧紧力矩重新安装螺钉；
11. 装回手腕支线板，在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉；
12. 装回小臂盖板，在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉；
13. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

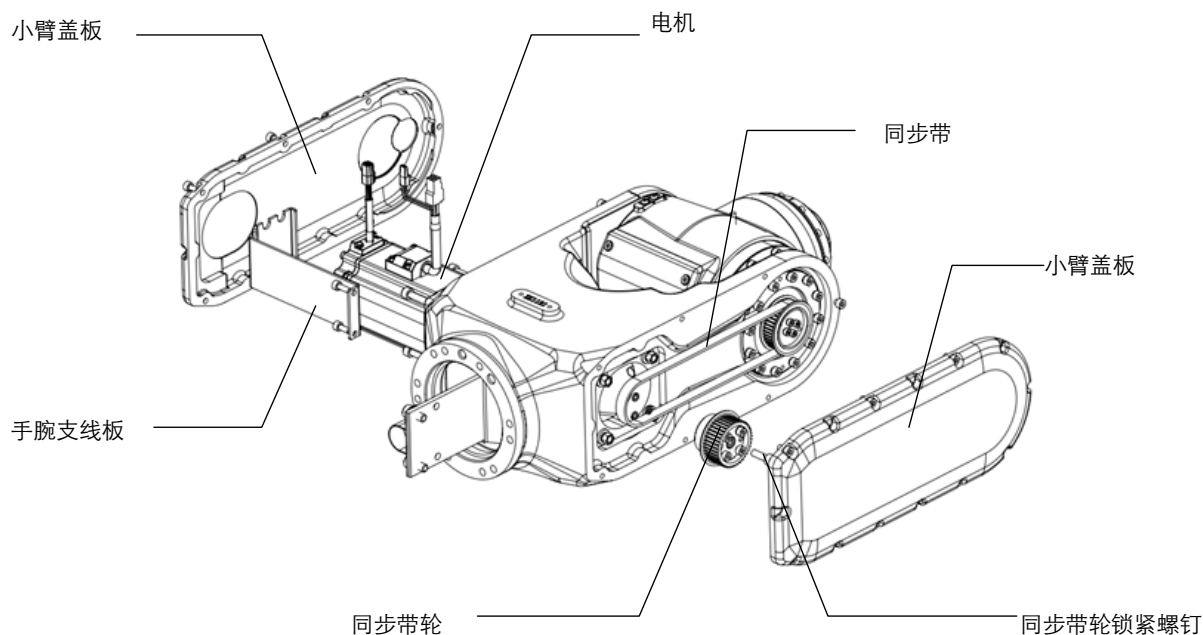

不同机型对应标准件如下：

机型	电机固定螺钉	带轮固定螺钉	电机顶出螺钉
ER8-1450-HW ER8-2000-HW	内六角螺钉 M4X12 (拧紧力矩：4 Nm)	内六角止动螺丝 SBCP3×5 (拧紧力矩：0.9Nm)	电机无顶出螺纹孔
ER8-2000-CW ER8-1500-CW	内六角螺钉 M5X35 (拧紧力矩：9.01Nm)	内六角螺钉 M5X16 (拧紧力矩：9.01 Nm)	电机无顶出螺纹孔

7.3.6 更换 J6 轴伺服电机

所需备件，工具及耗材如下：


	名称	型号	备注
备件	机器人伺服电机 (J6 轴)	-	物料号：12700000423 (机型：ER8-1450-HW)
备件	机器人伺服电机 (J6 轴)	-	物料号：12700000157 (机型：ER8-2000-HW)
备件	机器人伺服电机 (J6 轴)	-	物料号：12700000055 (机型：ER8-1500-CW、 ER8-2000-CW)
工具	声波拉力计	gates 507	关于拉力计使用和测量方法详细内容，请参阅拉力机说明书
工具	内六角扳手	-	-
工具	扭矩扳手	-	带内六角扳手配件
工具	开口扳手	-	-



耗材	乐泰 243	-	螺纹紧固剂
耗材	乐泰 515	-	平面密封胶

ER8-1450-HW 更换步骤如下:

1. 拆卸伺服电机前, 为防止机器人末端意外旋转低头, 必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来;
2. 拧下小臂盖板的螺钉并取下小臂盖板;
3. 拧下电机安装板, 解除同步带张紧, 并取下同步带;
4. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器;
5. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈, 拆卸伺服电机;
6. 拧下固定同步带轮的顶丝, 取下电机轴上的同步带轮;
7. 更换伺服电机, 在带轮固定顶丝螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后, 重新安装螺钉;
8. 将伺服电机装回电机安装板上, 在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 用规定拧紧力矩重新安装螺钉;
9. 重新连接伺服电机线缆连接器。
10. 将电机安装板装回手腕连接体上, 在安装螺钉上涂抹螺纹胶后, 初步拧紧螺钉, 然后张紧同步带后用规定拧紧力矩重新安装螺钉;
11. 装回小臂盖板, 在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后, 重新安装螺钉。
12. 打开控制柜开关, 清除伺服驱动器及示教器上的报警信息, 重启控制柜, 按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

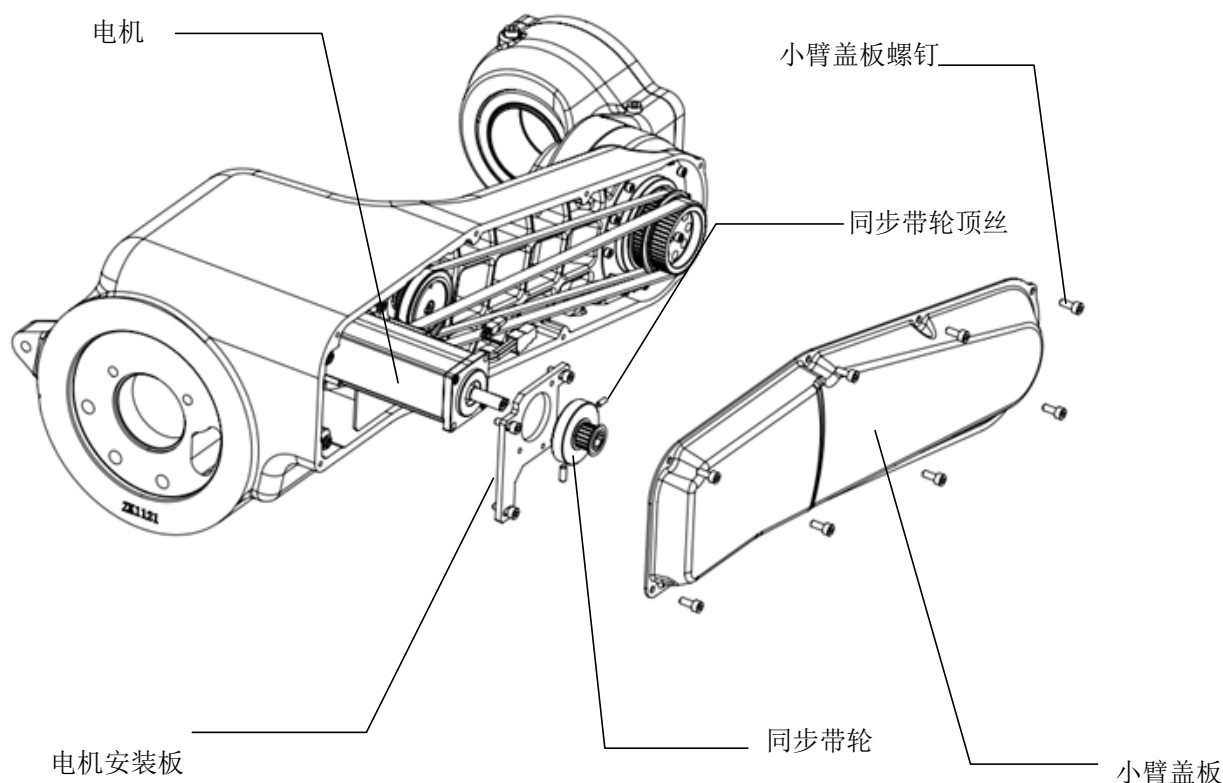


ER8-2000-HW 更换步骤如下:

1. 拆卸伺服电机前, 为防止机器人末端意外旋转低头, 必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来;
2. 拧下小臂两侧盖板的螺钉并取下小臂盖板;
3. 拧松同步带张紧螺钉, 拧下电机安装板, 并取下同步带;
4. 取出电机, 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器;
5. 拧下固定同步带轮的螺钉及顶丝, 取下电机轴上的同步带轮





6. 拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
7. 更换伺服电机，在带轮固定螺钉及顶丝上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉；
8. 将伺服电机装回电机安装板上，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩重新安装螺钉；
9. 重新连接伺服电机线缆连接器。
10. 将电机安装板装回手腕连接体上，在安装螺钉上涂抹螺纹胶后，初步拧紧螺钉，然后张紧同步带后用规定拧紧力矩重新安装螺钉；
11. 装回小臂盖板，在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉。
12. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

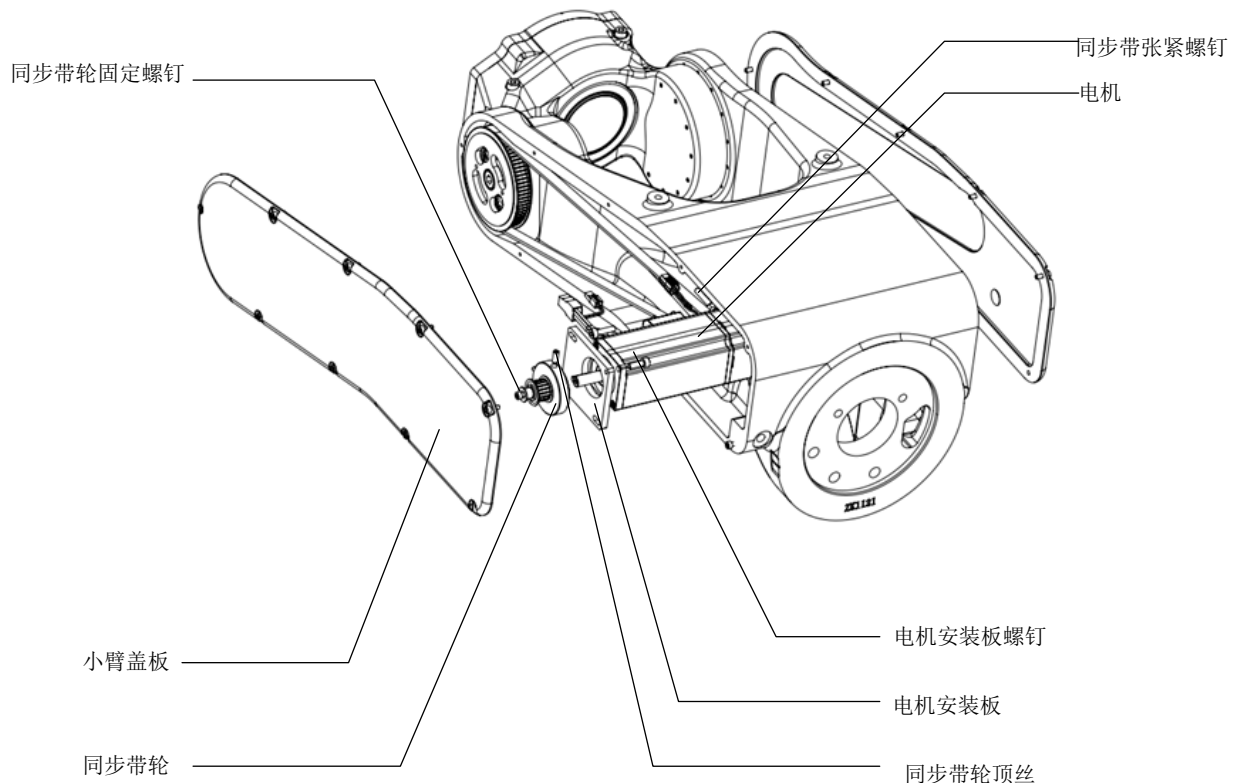


ER8-1500-CW、ER8-2000-CW 更换步骤如下：

1. 拆卸伺服电机前，为防止机器人末端意外旋转低头，必须将机器人末端焊枪放置于重力方向或支撑固定起来；
2. 将机器人关节移动到合适位置，以留出空间拆卸手腕盖板；
3. 拧下手腕盖板的螺钉并取下手腕盖板；
4. 拧下小臂左盖板的螺钉并取下小臂左盖板；
5. 拧下末端法兰的螺钉并取下末端法兰；
6. 拧下波发生器紧固螺钉，并取下波发生器及安装板；
7. 拧下电机轴连接螺钉，拧下固定伺服电机的螺钉及弹簧垫圈，拆卸伺服电机；
8. 拆掉伺服电机动力线及编码器线的连接器，如线束难以拉出，可在小臂左盖板卸下后的腔内调整线束；
9. 更换伺服电机，连接好伺服电机线缆，在电机安装螺钉上涂抹螺纹胶后，将伺服电机装回手腕体内，用规定拧紧力矩安装螺钉；
10. 装回波发生器及安装板，螺钉涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩安装波发生器紧固螺钉；
11. 装回末端法兰，螺钉涂抹螺纹胶后，用规定拧紧力矩安装末端法兰紧固螺钉
12. 装回手腕盖板，在带螺钉上涂抹乐泰 243 螺纹胶之后，重新安装螺钉。





13. 打开控制柜开关，清除伺服驱动器及示教器上的报警信息，重启控制柜，按照第 6 章节说明进行关节回零操作。

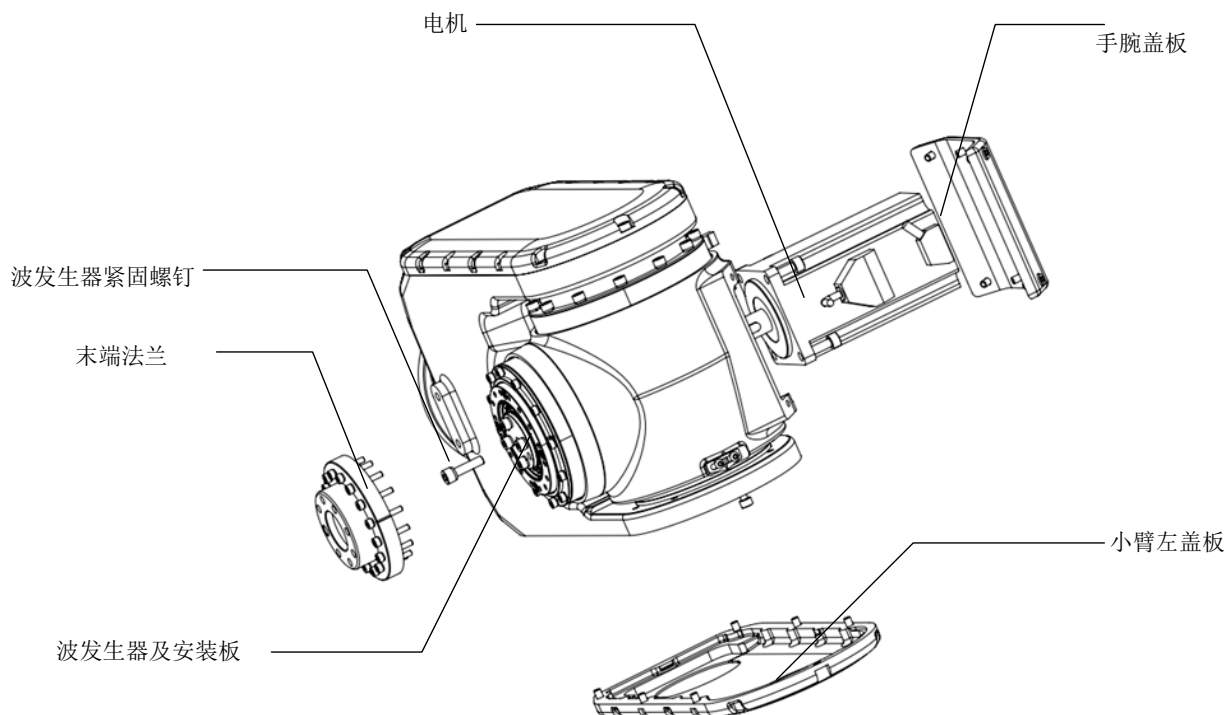

机型	电机固定螺钉	带轮/波发生器固定螺钉	电机顶出螺钉
ER8-1450-HW ER8-2000-HW	内六角螺钉 M4X12 (拧紧力矩: 4 Nm)	内六角平端紧定螺钉 M3×8 (拧紧力矩: 0.9Nm) 六角平端紧定螺钉 M4×10 (拧紧力矩: 2.5Nm) 内六角螺钉 M3X10 (拧紧力矩: 2Nm)	电机无顶出螺纹孔
ER8-2000-CW ER8-1500-CW	内六角螺钉 M5X16 (拧紧力矩: 9.01Nm)	内六角螺钉 M5X20 (拧紧力矩: 9.01Nm)	电机无顶出螺纹孔
...	...	...	...





第 8 章 附录

8.1 附录 A 螺钉拧紧扭矩表

螺钉规格 (GB/T 70.1)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
拧紧扭矩/N.m (12.9 级)	2	4	9.01 ±0.49	15.6 ±0.78	37.2 ±1.86	73.5 ±3.43	129 ±6.37	205 ±10.2	319 ±15.9	441 ±22

8.2 附录 B 化学螺栓规格和技术参数

化学螺栓 规格	螺杆规格	钻孔直径	锚固深度 (mm)	最大锚固厚度 (mm)	设计拉力 (KN)	设计剪力 (KN)	抗拉拔力 (KN)
M8	φ8×110	φ10	80	13	10.3	12.3	≥20KN
M10	φ10×130	φ12	90	20	12.3	14.2	≥30KN
M12	φ12×160	φ14	110	25	16.8	17.5	≥40KN
M16	φ16×190	φ18	125	35	28.9	35	≥60KN
M20	φ20×260	φ25	170	65	50.1	51.5	≥90KN
M24	φ24×300	φ28	210	65	75.5	80	≥140KN
M30	φ30×380	φ35	280	70	121.3	163.7	≥200KN
M33	φ33×420	φ38	300	90	135	182	≥260KN

8.3 附录 C ER8-1450-HW 建议备件清单（一台/套所需）

序号	物料码	名称	数量	备注
1	12700000529	机器人伺服电机 (J1、J2 轴)	2	
2	12700000528	机器人伺服电机 (J3 轴)	1	
3	12700000422	机器人伺服电机 (J4 轴)	1	
4	12700000423	机器人伺服电机 (J5、J6 轴)	1	
5	51200000103	Sunmoon_3.6V/AA/ER14505_武汉中原	6	
6	G5400000323	同步带 (J4 轴)	1	
7	G5400000322	同步带 (J5 轴)	1	
8	G5400000321	同步带 (J6 轴)	1	
9	49000000596	电机齿轮轴 (J1、J2 轴)	2	
10	49000000597	电机齿轮轴 (J3 轴)	1	





8.4 附录 D ER8-1500-CW 建议备件清单 (一台/套所需)

序号	物料码	名称	数量	备注
1	12700000375	机器人伺服电机 (J1、J2 轴)	2	
2	12700000376	机器人伺服电机 (J3 轴)	1	
3	12700000059	机器人伺服电机 (J4 轴)	1	
4	12700000673	机器人伺服电机 (J5 轴)	1	
5	12700000055	机器人伺服电机 (J6 轴)	1	
6	51200000103	Sunmoon_3.6V/AA/ER14505_武汉中原	6	
7	G5401000049	同步带 (J5 轴)	1	
8	49I00000026	电机齿轮轴 (J1、J2 轴)	2	
9	49I00000027	电机齿轮轴 (J3 轴)	1	

8.5 附录 E ER8-2000-CW 建议备件清单 (一台/套所需)

序号	物料码	名称	数量	备注
1	12700000298	机器人伺服电机 (J1、J2 轴)	2	
2	12700000526	机器人伺服电机 (J3 轴)	1	
3	12700000487	机器人伺服电机 (J4 轴)	1	
4	12700000673	机器人伺服电机 (J5 轴)	1	
5	12700000055	机器人伺服电机 (J6 轴)	1	
6	51200000103	Sunmoon_3.6V/AA/ER14505_武汉中原	6	
7	G5401000049	同步带 (J5 轴)	1	
8	49000000596	电机齿轮轴 (J3 轴)	1	

8.6 附录 F ER8-2000-HW 建议备件清单 (一台/套所需)

序号	物料码	名称	数量	备注
1	12700000298	机器人伺服电机 (J1、J2 轴)	2	
2	12700000526	机器人伺服电机 (J3 轴)	1	
3	12700000058	机器人伺服电机 (J4 轴)	1	
4	12700000157	机器人伺服电机 (J5、J6 轴)	2	
5	51200000103	Sunmoon_3.6V/AA/ER14505_武汉中原	6	
6	G5400000306	同步带 (J5 轴)	1	
7	G5400000307	同步带 (J6 轴)	1	
8	49000000596	电机齿轮轴 (J3 轴)	1	





第 9 章 说明书改版履历

版本	年月	变更内容
01	2021.07	新建手册。
02	2022.01	修改 5.5 机器人润滑注意。
03	2022.07	新增 ER8-1500-CW、ER8-2000-CW、ER8-2000-HW 机型。
04	2022.09	新增 ER8-2000-HW-T 机型；更新与控制装置之间的连接。
05	2024.01	更新图 1.13 机器人底座安装尺寸、更新图 4.1 末端法兰安装接口； 新增伺服电机更换部件；润滑脂更换步骤。新增 7.3 伺服电机更换部件章节、 新增 6.4ESTUN 工业机器人精度定位软件校准章节；更新第 5 章节 维护和 维修。



www.estun.com



WeChat



Home

地址：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号

电话：025-85097068

邮编：211102

电子信箱：robot@estun.com